



Контроллер сервосистемы Модуль управления движением серии MELSEC iQ-F

Данный курс предназначен для тех участников, которые впервые создают систему управления движением, используя модуль управления движением серии MELSEC iQ-F.

[Введение](#)

Цель курса

Данный курс предназначен для тех, кто впервые создает систему управления движением, используя модуль управления движением серии MELSEC iQ-F. В данном курсе описаны процедуры проектирования системы, электромонтажа, а также операции, которые необходимо выполнить перед эксплуатацией модуля управления движением с помощью программного обеспечения для контроллеров (ПЛК) MELSOFT GX Works3.



Для прохождения данного курса необходимо обладать базовыми знаниями о ПЛК серии MELSEC iQ-F, сервосистемах переменного тока и управлении позиционированием.

Начинающим рекомендуется пройти курсы, перечисленные ниже.

- Курс "Основные сведения об устройствах серии MELSEC iQ-F"
- Курс "Программное обеспечение для ПЛК MELSOFT GX Works3 (Ladder)"
- Курс "MELSERVO Basics (MR-J4)"
- Курс "Промышленная автоматика для начинающих: позиционирование"

[Введение](#)

Содержание курса



Данный курс включает следующие разделы.

Рекомендуется начинать с главы 1.

Глава 1. Введение модуля в эксплуатацию

Изучение вопросов электромонтажа и ввода в эксплуатацию модуля управления движением серии MELSEC iQ-F.

Глава 2. Запуск управления позиционированием

Изучение управления позиционированием с помощью модуля управления движением серии MELSEC iQ-F.

Глава 3. Запуск синхронного управления

Изучение выполнения синхронного управления с помощью модуля управления движением серии MELSEC iQ-F.

Итоговый тест

Всего 5 разделов (7 вопросов). Проходной балл — 60% и выше.

[Введение](#)

Операции переключения экранов

[◀](#) [▶](#) [toc](#)

Переход к следующей странице		Переход к следующей странице.
Возврат к предыдущей странице		Возврат к предыдущей странице.
Переход к нужной странице		Отображение окна "Содержание" для перехода к нужной странице.
Завершение обучения		Завершение обучения. Закрытие окон, таких как "Содержание" и окно обучения.

Меры предосторожности

Если при обучении используется реальное оборудование, полностью прочтите раздел "Инструкции по технике безопасности" в руководствах к нему и используйте его надлежащим образом.

Предупреждения относительно данного курса

- Окна, отображаемые программным обеспечением используемой вами версии, могут отличаться от показанных в данном курсе.

Ниже перечислено используемое в данном курсе программное обеспечение и указаны его версии.

Последнюю версию каждого программного обеспечения можно загрузить с веб-сайта Mitsubishi Electric FA.

- MELSOFT GX Works3 Ver.1.011M

Справочные материалы

Ниже приведена справочная информация, связанная с изучаемой темой. (Для изучения она необязательна.) Для загрузки справочного материала щелкните по его названию.


Название материала	Формат файла	Размер файла
Лист регистрации	Сжатый файл	7.06 kB

Глава 1**Введение модуля в эксплуатацию**

В этой главе описана рассматриваемая в данном курсе система с 1 осью, в которой используется шариковинтовая передача.

Просмотрите следующий файл PDF, чтобы ознакомиться со схемой работы и техническими характеристиками машины.


[Подробная информация о системе <PDF>](#)

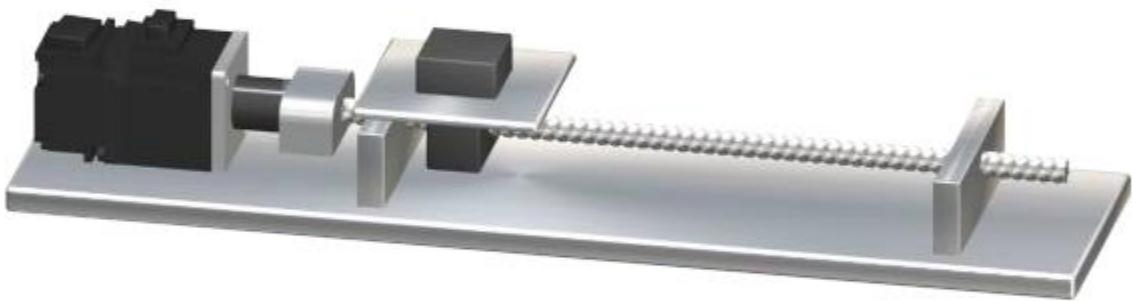

1.1

Конфигурация системы

Ниже показана конфигурация системы, рассматриваемой в данном курсе в качестве примера.

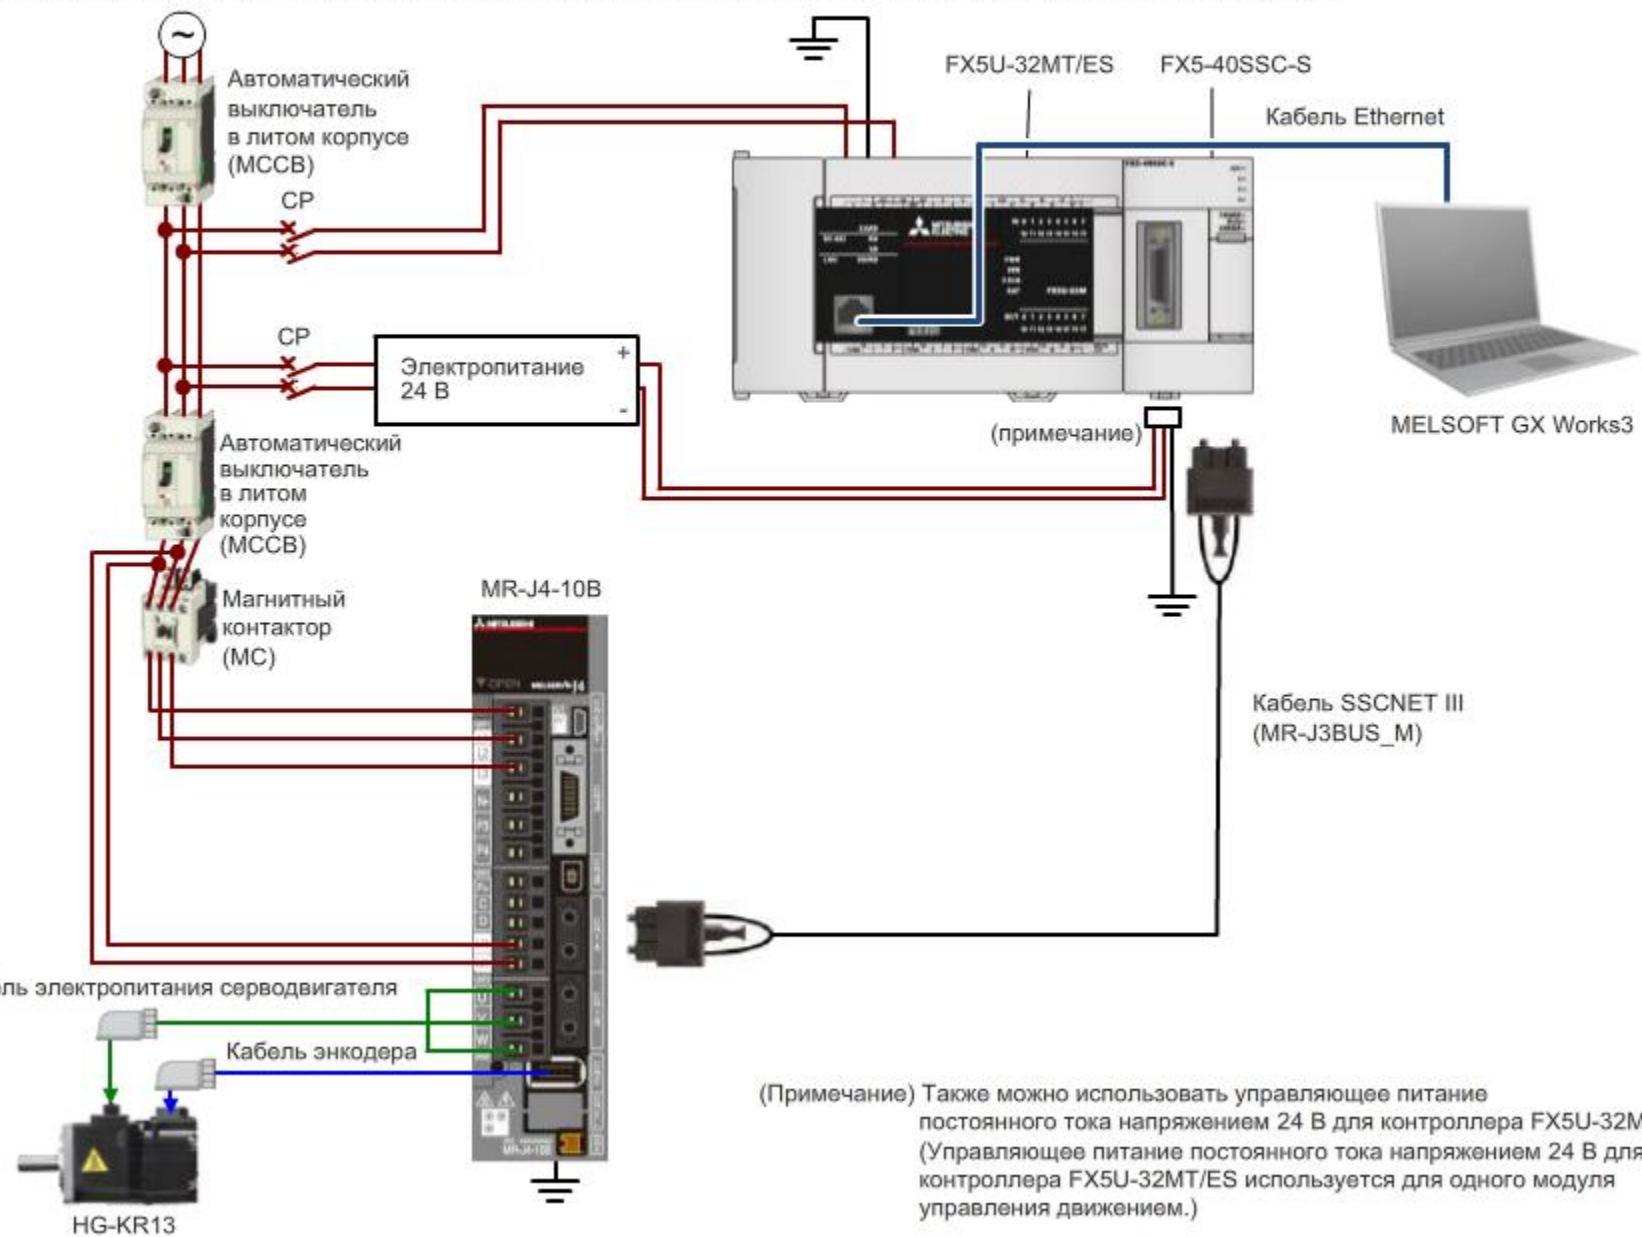

(Примечание) Также можно использовать управляющее питание постоянного тока напряжением 24 В для контроллера FX5U-32MT/ES.
 (Управляющее питание постоянного тока напряжением 24 В для контроллера FX5U-32MT/ES используется для одного модуля управления движением.)

1.2

Процедура ввода модуля в эксплуатацию



Ниже приведена процедура создания сервосистемы с использованием модуля управления движением серии MELSEC iQ-F.

В данном курсе рассматриваются установка модуля, выполнение соединений, а также электромонтаж будущей сервосистемы.

(1) Монтаж

- Установка модуля управления движением

..... Раздел 1.3



(2) Электромонтаж и подключение оборудования

..... Раздел 1.4


- Электромонтаж и подключение ПЛК и модуля управления движением
- Электромонтаж и подключение сервоусилителя и подсоединение кабелей электропитания серводвигателя
- Установка номеров осей
- Подключение SSCNET III/H
- Включение питания системы
- Включение питания сервоусилителя

1.3

Монтаж

Установите модуль управления движением.

1. Снимите крышку разъема расширения (A на рисунке ниже), расположенную на поверхности PLC-контроллера FX5U.
2. Подсоедините кабель расширения модуля управления движением (B на рисунке ниже) к разъему расширения PLC-контроллера. Втолкните язычок (C на рисунке ниже) кабеля расширения внутрь крышки разъема расширения.
3. Прикрепите крышку разъема расширения.

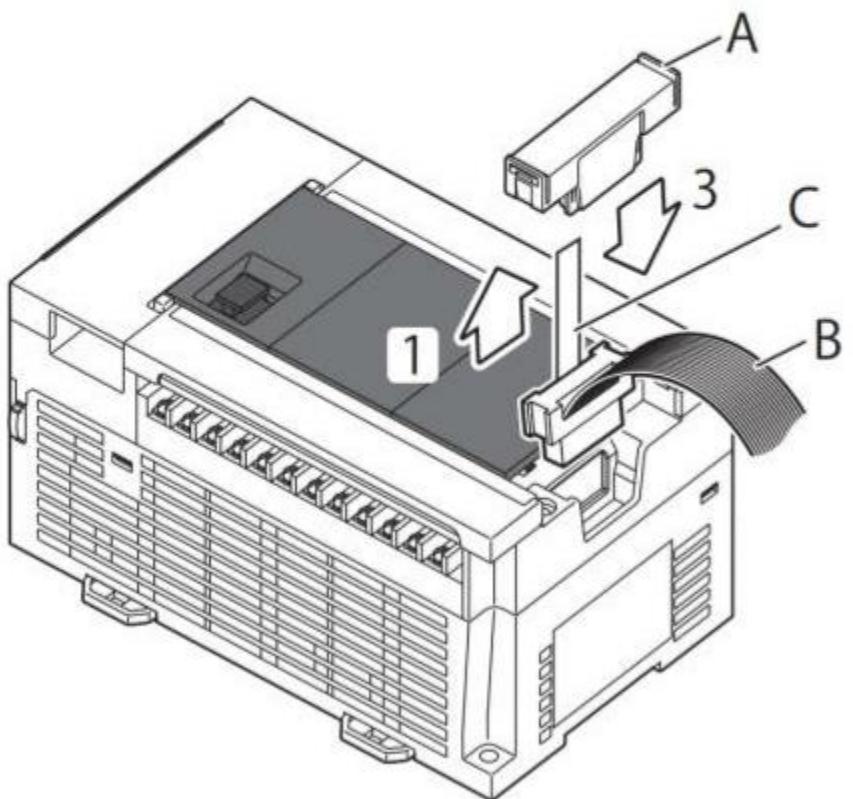

1.4

Электромонтаж и подключение оборудования

В этом разделе описаны подключение и электромонтаж оборудования сервосистемы.

В рассматриваемой в данном курсе системе используются кабели для сервоусилителя MR-J4-10B.

Если сервоусилитель имеет другую мощность, обратитесь к документу SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL для этой модели.


1.4.1

Электромонтаж и подключение ПЛК и модуля управления движением

В приведенном ниже примере к контроллеру FX5U и модулю управления движением подсоединяются провода питания и заземляющий провод.

Выполняя подключения, откройте крышку клеммной колодки в верхней части контроллера и подсоедините кабели.

Если в системе электропитания часто возникают помехи, подключите разделятельный трансформатор.

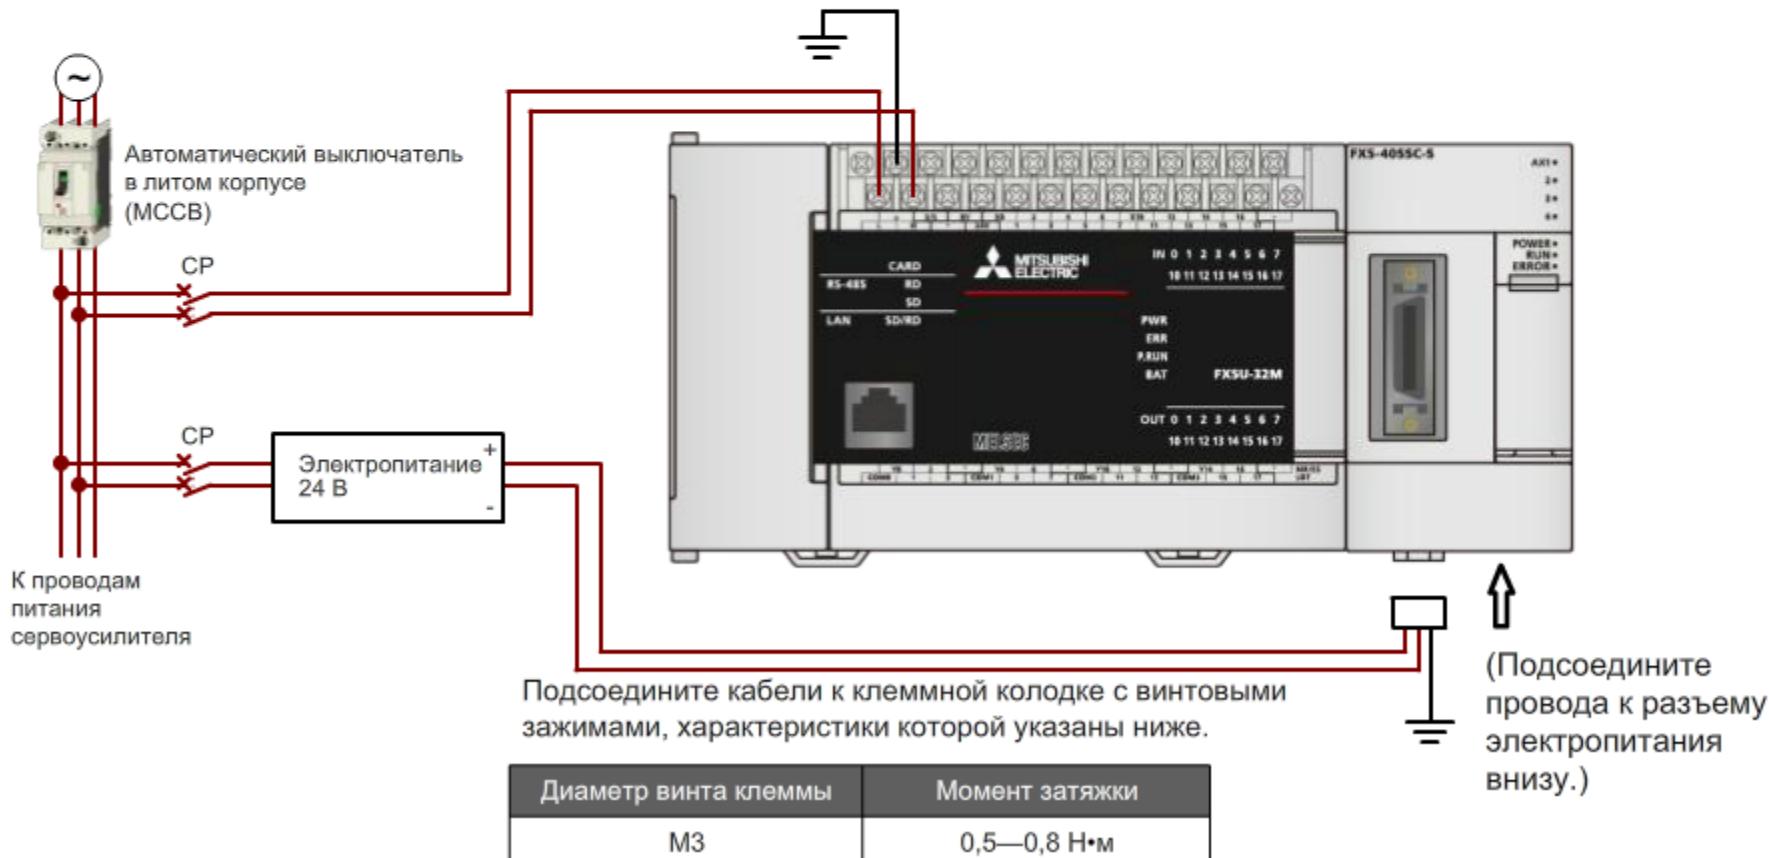


1.4.2

Электромонтаж и подключение сервоусилителя и серводвигателя

Выполните подключение питающего напряжения к контуру управления (L11, L21), главному контуру (L1, L2, L3) сервоусилителя и подсоедините кабель электропитания серводвигателя.



Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)

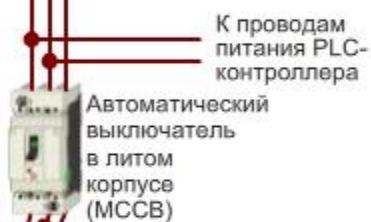

К проводам питания PLC-контроллера


Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)




Магнитный контактор (MC)

Параметр	Сечение пригодного провода	Момент затяжки
Электропитание контура управления (L11, L21)	от 1,25 мм ² до 2 мм ² (AWG16—AWG14)	—
Электропитание главного контура (L1, L2, L3)	2 мм ² (AWG14)	—
Заземляющий провод	1,25 мм ² (AWG16)	1,2 Н·м

MR-J4-10B

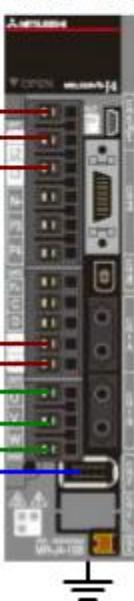

Кабель электропитания серводвигателя

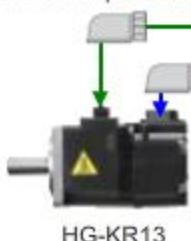

Кабель энкодера

HG-KR13

1.4.3

Установка номеров осей

Установите для сервоусилителя номер управляемой оси.


Для идентификации управляемых осей каждому сервоусилителю назначается номер управляемой оси. Можно установить до 4 номеров оси, которые не зависят от порядка соединения.

Учтите, что если в одной сервосистеме повторяются номера управляемых осей, возможна неправильная работа.

Выберите номер управляемой оси сервоусилителя с помощью поворотного переключателя номера оси (SW1).

Соответствие положений поворотного переключателя номера оси номерам осей показано в таблице ниже.

Установите в положение "выключено (внизу)" все дополнительные установочные выключатели номера оси (SW2).

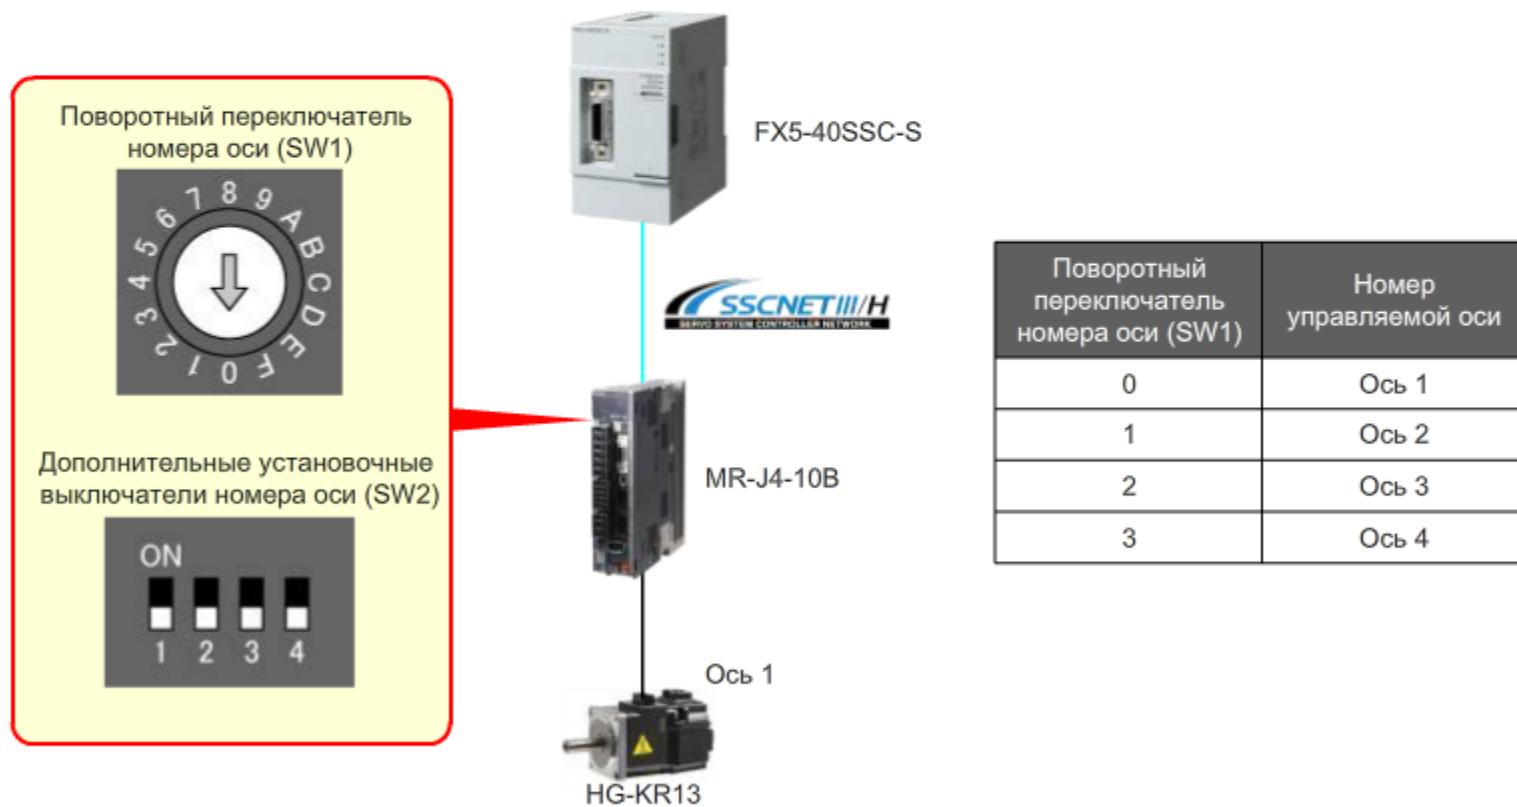

1.4.4

Подключение SSCNET III/H


Соедините сервоусилитель с контроллером.

В сервоусилителе MR-J4-B имеется интерфейс SSCNET III/H.

В интерфейсе SSCNET III/H используется оптическая полнодуплексная связь, благодаря которой достигаются высокие скорость и помехоустойчивость.

Для соединения сервоусилителя с контроллером используйте специальный кабель. Кабель с разъемами легко присоединяется и отсоединяется.


На следующем рисунке в качестве примера показана система с 2 осями.

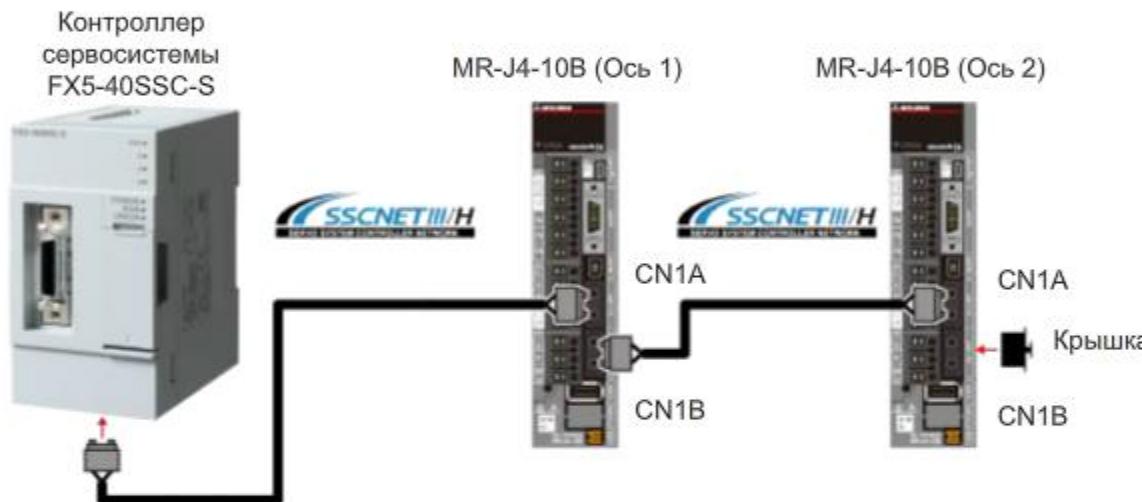

При использовании кабелей SSCNET III принимайте во внимание следующие сведения.

- Если к кабелю прилагается усилие, например, сильный удар или сдавливание, кабель растягивается, резко сгибается или скручивается, то его внутренние части деформируются или повреждаются, что делает невозможной оптическую передачу данных.
- Поскольку оптоволокно изготовлено из синтетической смолы, под воздействием огня или высокой температуры происходит его тепловая деформация.
- При загрязнении торца оптоволокна прекращается светопропускание, что может стать причиной неисправности.
- Не смотрите прямо в излучающий свет разъем или на излучающий свет конец кабеля.
- В целях безопасности и защиты разъема надевайте на неиспользуемый разъем (CN1B) сервоусилителя последней оси прилагаемую крышку.

■ Присоединение


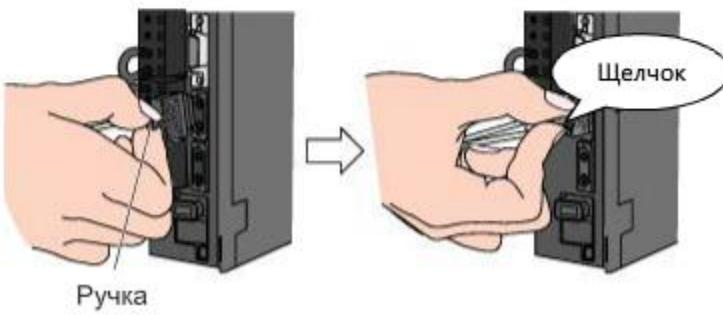


1.4.5

Включение питания программируемого контроллера


Убедитесь в правильности соединений контроллера с источником электропитания и в том, что модуль ЦПУ находится в состоянии STOP. Затем включите питание контроллера.

Режим работы контроллера

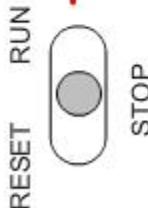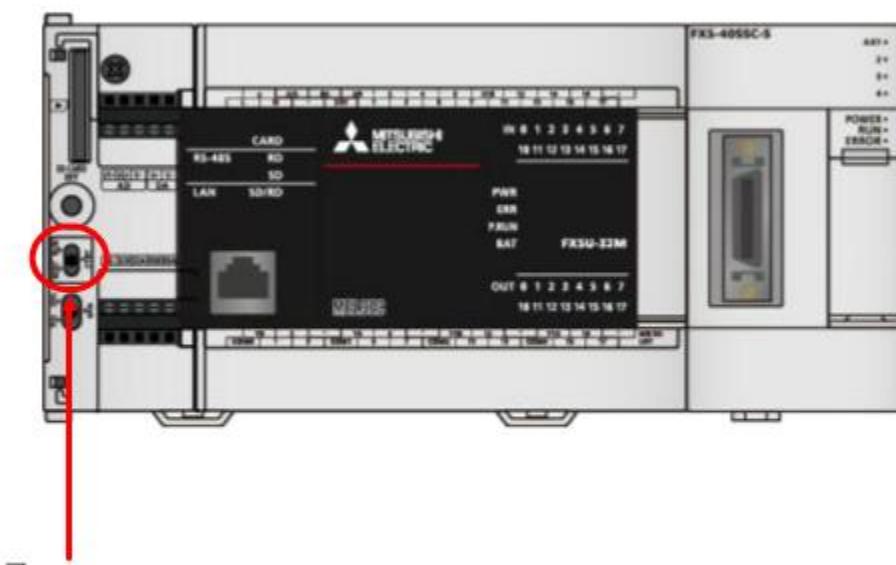

Убедитесь в том, что переключатель контроллера RUN/STOP/RESET находится в положении STOP.

Состояние светодиодного индикатора после включения питания

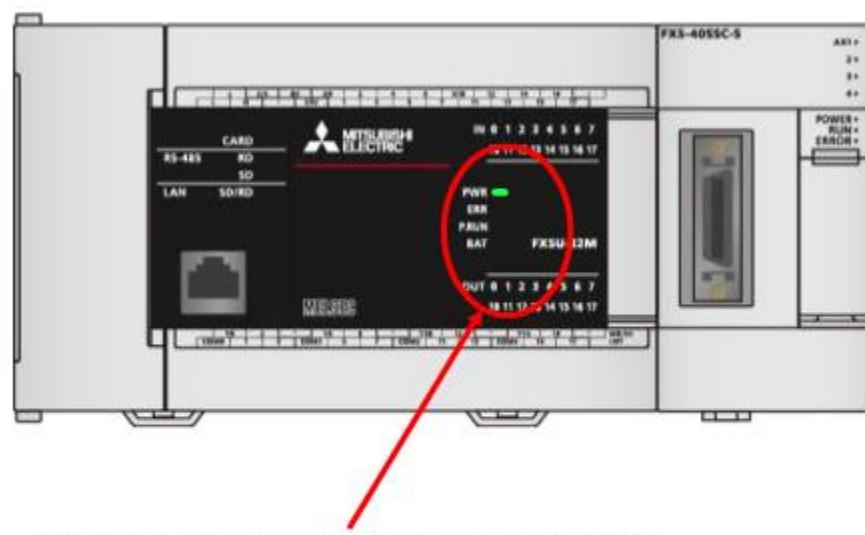

Загорается светодиодный индикатор PWR (ПИТАНИЕ) (зеленый).

Если в контроллер не записаны параметры и программы, мигает светодиодный индикатор ERR (ОШИБКА) (красный), но это не свидетельствует о возникновении ошибки.

После записи параметров, программ и включения питания, светодиодный индикатор ERR (ОШИБКА) гаснет.

1.4.6

Включение питания сервоусилителя

Включите электропитание контура управления и главного контура сервоусилителя.


На дисплее сервоусилителя появится индикация "AA" (ожидание инициализации) или "Ab" (инициализация).

В этом примере не подключен контроллер сервосистемы. Поэтому выполните необходимые настройки и запустите систему в состоянии "Ab".

Включите питание
сервоусилителя.



На дисплее
отображается "AA" или "Ab".

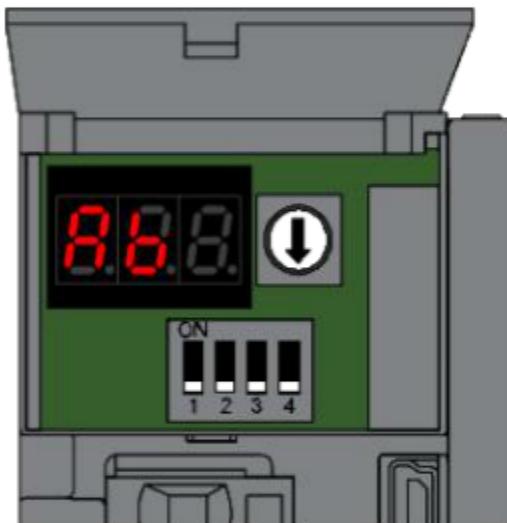

Если в модуль управления движением не записаны параметры, на светодиодном дисплее отображается "AA" или "Ab", но это не свидетельствует о возникновении ошибки.

1.5

Краткое изложение содержания главы

В этой главе вы изучили следующие темы:

- Конфигурация системы
- Процедура запуска
- Монтаж
- Электромонтаж и подключение оборудования

Важные сведения

Конфигурация системы	<ul style="list-style-type: none">• С использованием контроллеров серии MELSEC iQ-F создаются системы нужной конфигурации, в которых присутствует модуль управления движением, сервоусилители серии MELSERVO J4 и серводвигатели.
Монтаж	<ul style="list-style-type: none">• К разъему расширения PLC-контроллера подключается модуль управления движением.
Электромонтаж и подключение оборудования	<ul style="list-style-type: none">• Выполняются подключение электропитания контроллера, модуля управления движением и сервоусилителей, подсоединяются кабели электропитания серводвигателей, устанавливаются номера управляемых осей сервоусилителей и выполняется соединение SSCNETIII/H.• После выполнения всех соединений включается питание PLC-контроллера и сервоусилителей для проверки правильности соединения этих модулей.

Глава 2**Запуск управления позиционированием**

В главе 2 рассматривается запуск управления позиционированием.

2.1**Создание нового проекта**

Для создания проекта и программы последовательного управления используется ПО MELSOFT GX Works3. Содержимое данного курса предполагает использование ПО MELSOFT GX Works3 версии 1.011M или более поздней.


Проверка версии ПО MELSOFT GX Works3

Запустите ПО MELSOFT GX Works3 и выберите [Help] → [Version Information].

2.1.1



Создание нового проекта

Запустите ПО MELSOFT GX Works3 и создайте новый проект.
Выберите в меню [Project] → [New], настройте параметры, как показано ниже, и нажмите на кнопку [OK].

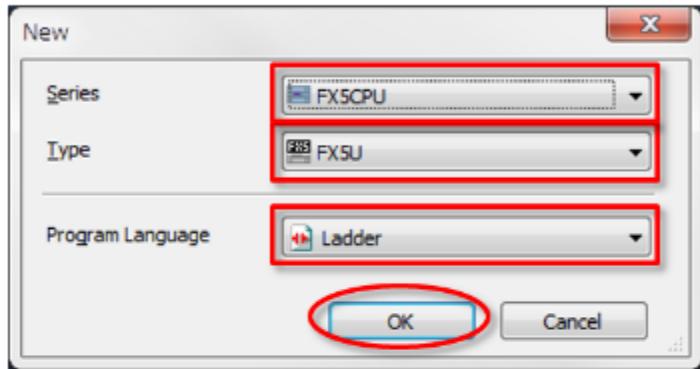


Параметр	Настройка
Серия	FX5CPU
Модель	FX5U
Язык программирования	Ladder

Появится окно с предложением добавить модуль. Нажмите на кнопку [Setting Change] и выберите для параметра [Use Module Label] значение [Yes].

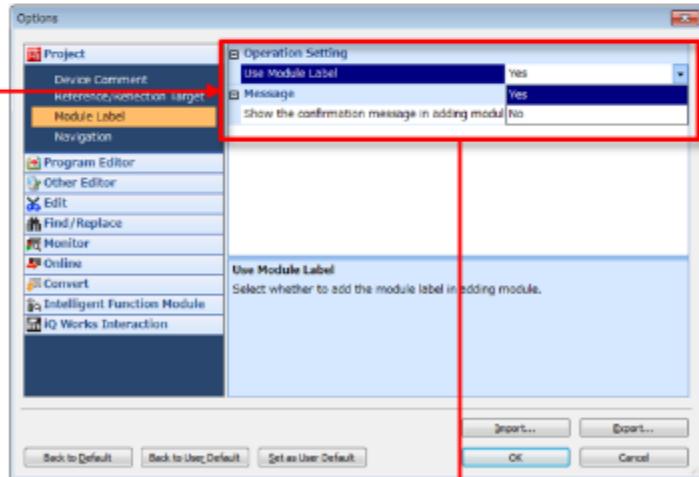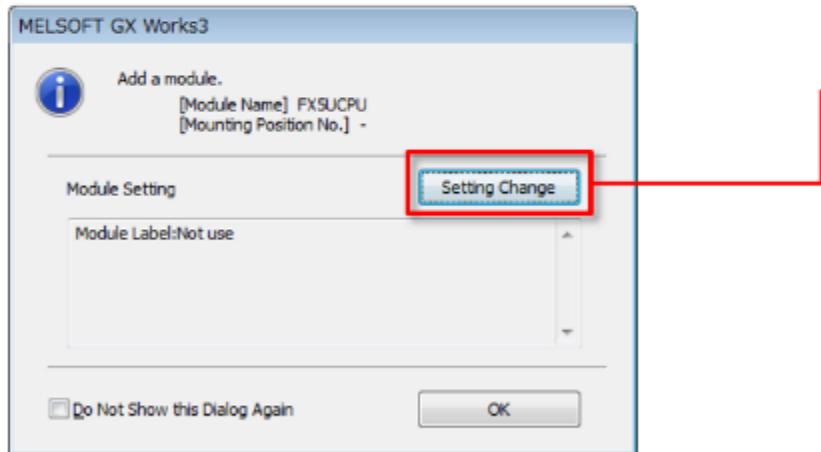

Нажмите на кнопку [OK], чтобы создать проект.

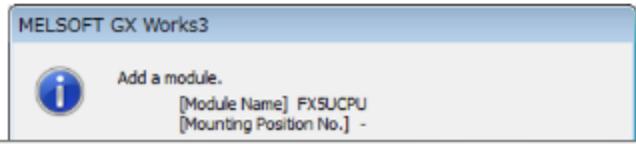

2.1.1


Создание нового проекта

Запустите ПО MELSOFT GX Works3 и создайте новый проект.


Выберите в меню [Project] → [New], настройте параметры, как показано ниже, и нажмите на кнопку [OK].



Появится окно с предложением добавить модуль. Нажмите на кнопку [Setting Change] и выберите для параметра [Use Module Label] значение [Yes].

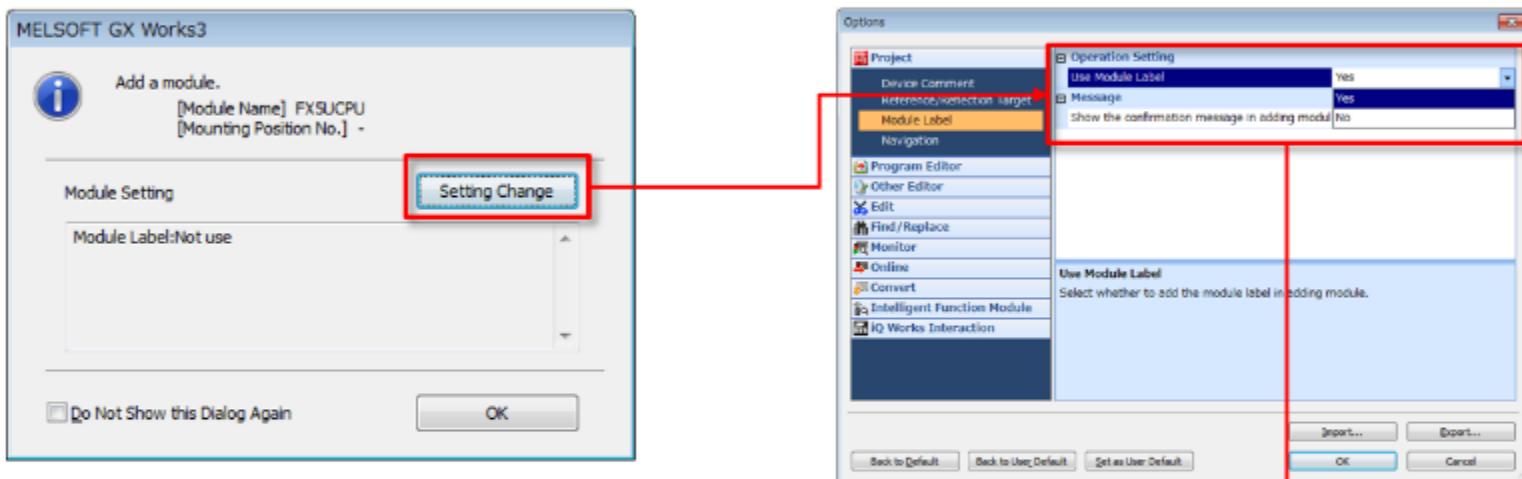

Нажмите на кнопку [OK], чтобы создать проект.


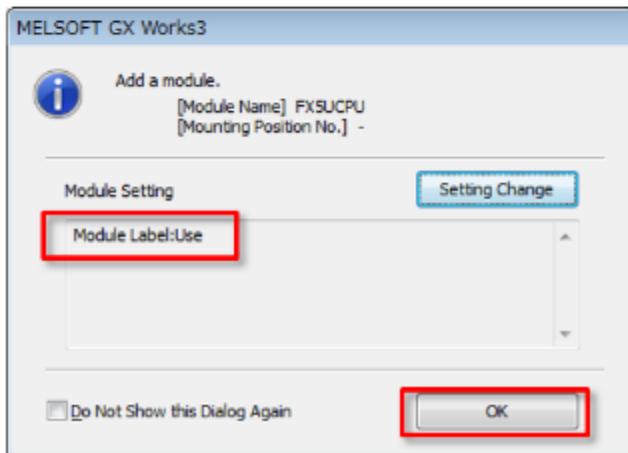


2.1.2

Подключение контроллера к персональному компьютеру

Установите соединение персонального компьютера и контроллера.

Подключите контроллер к персональному компьютеру кабелем Ethernet. В меню выберите [Online] → [Specify Connection Destination], чтобы открылось окно Specify Connection Destination Connection, затем выберите [CPU Module Direct Coupled Setting]. В качестве способа соединения с ЦПУ-модулем выберите [Ethernet].

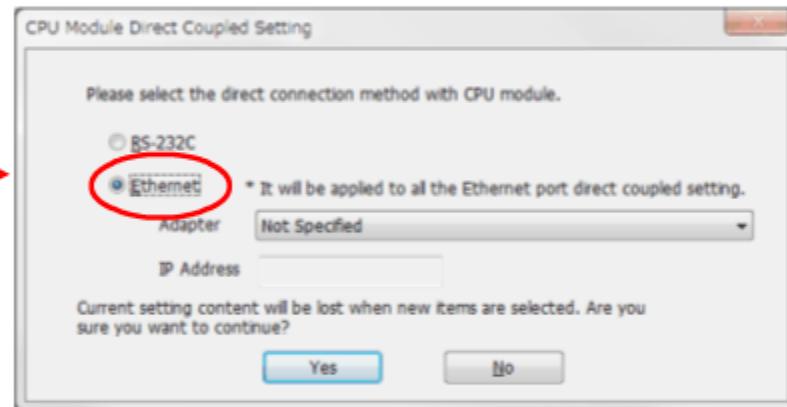
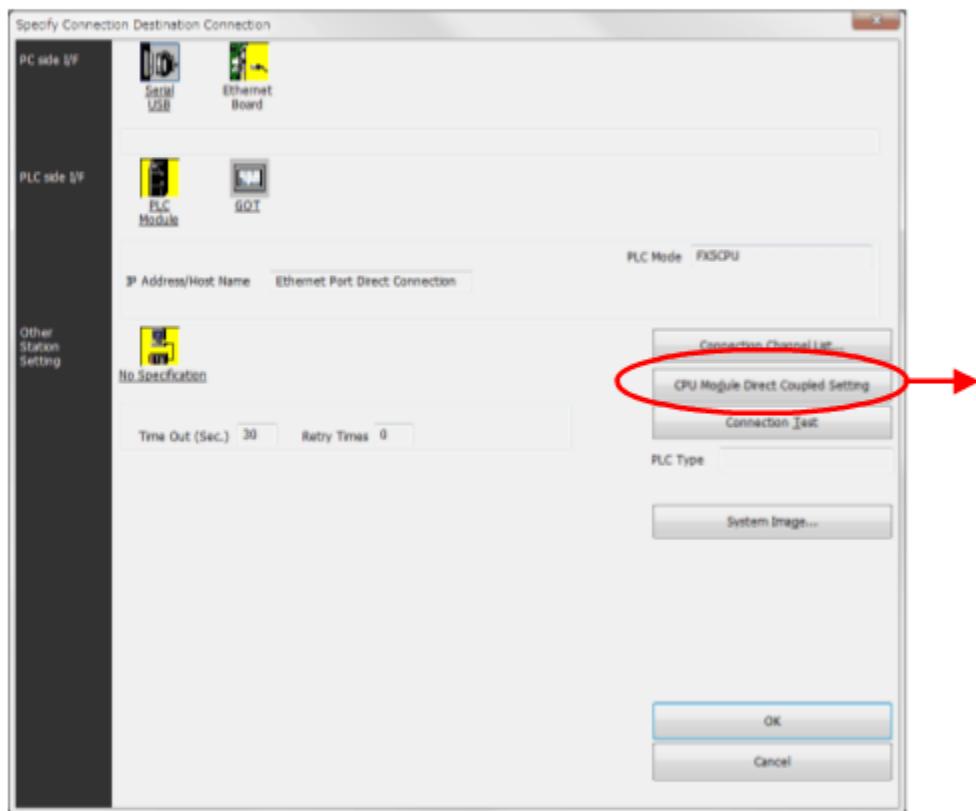


2.1.3

Инициализация ЦПУ-модуля контроллера

Инициализируйте память ЦПУ-модуля контроллера.

В меню выберите [Online] → [CPU Memory Operation], затем в окне Memory Management нажмите на кнопку [Initialization].

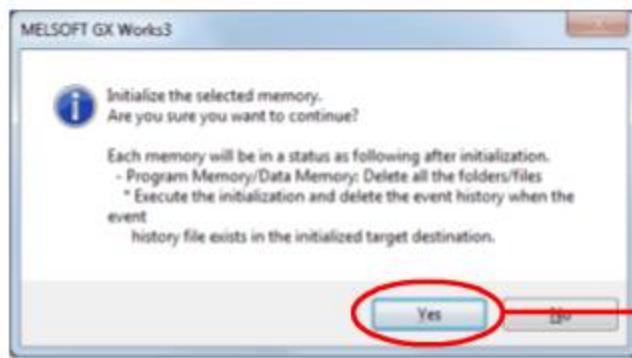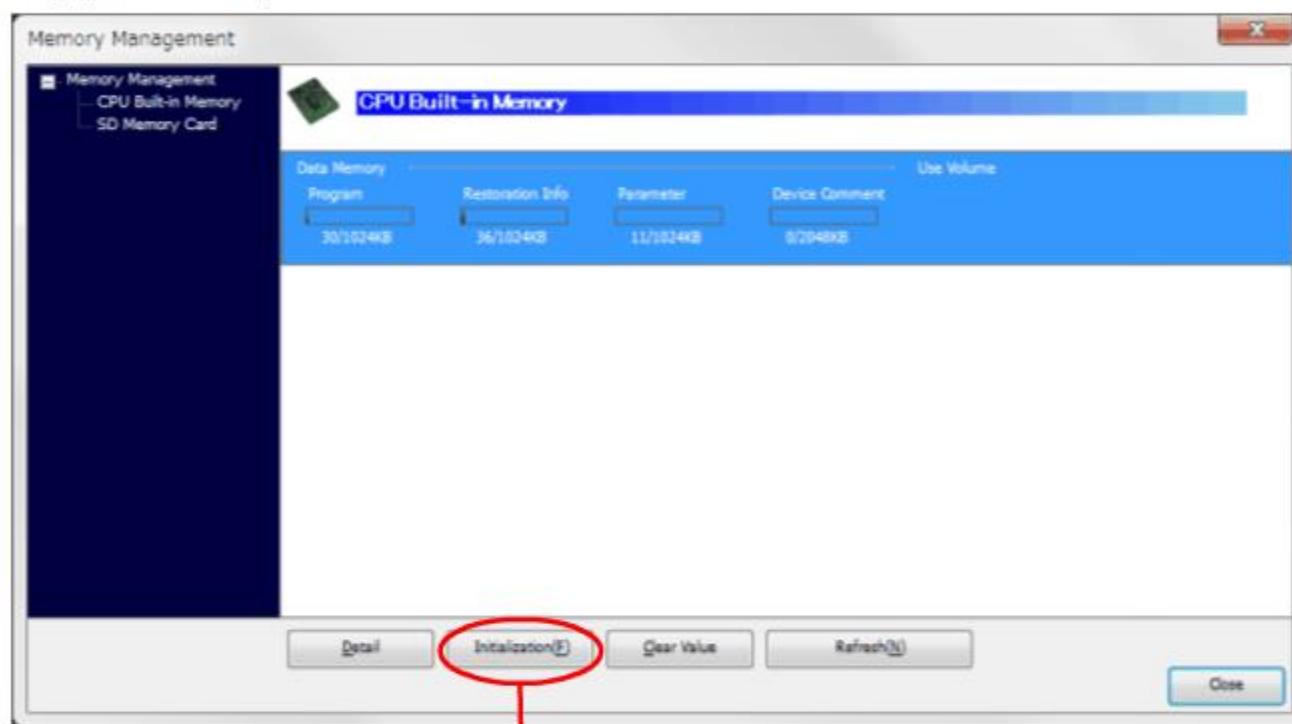


2.1.4

Создание конфигурации модуля


Создайте схему конфигурации модуля и сохраните ее.

В дереве навигации дважды щелкните по пункту [Module Configuration], чтобы открыть схему конфигурации модуля.

В окне Element Selection выберите модуль управления движением и перетащите его на схему конфигурации.

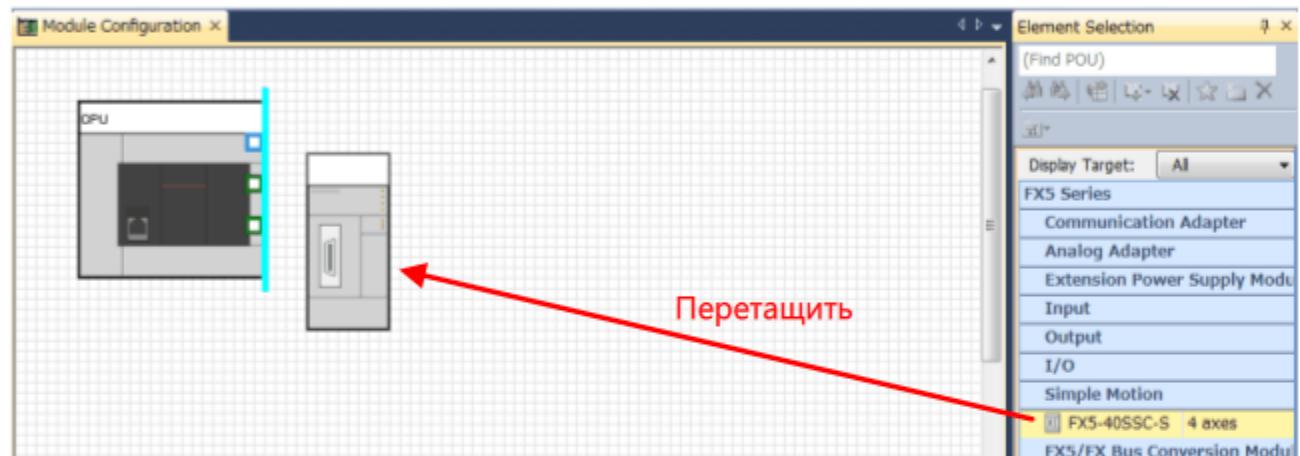

Создав схему конфигурации модуля, выберите в меню [Edit] → [Parameter] → [Fix]. Для выбранных модулей появится окно с просьбой подтвердить добавление обозначений модулей. Нажмите на кнопку [Yes].

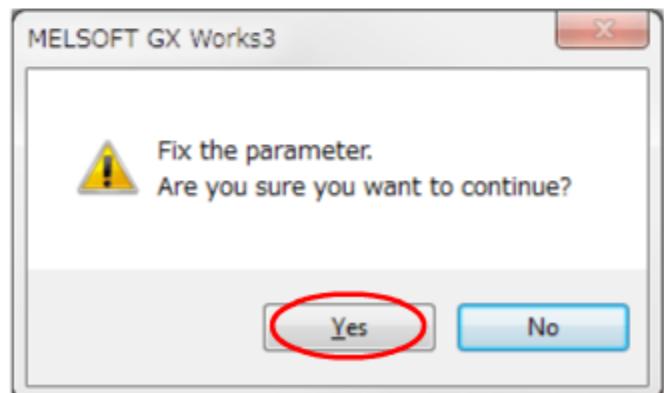


2.2**Создание программы управления**

Создайте программу последовательного управления.

2.2.1**Создание новой программы управления**

Использование переменных и функциональных блоков (FB) устраниет необходимость в запоминании операндов при программировании.


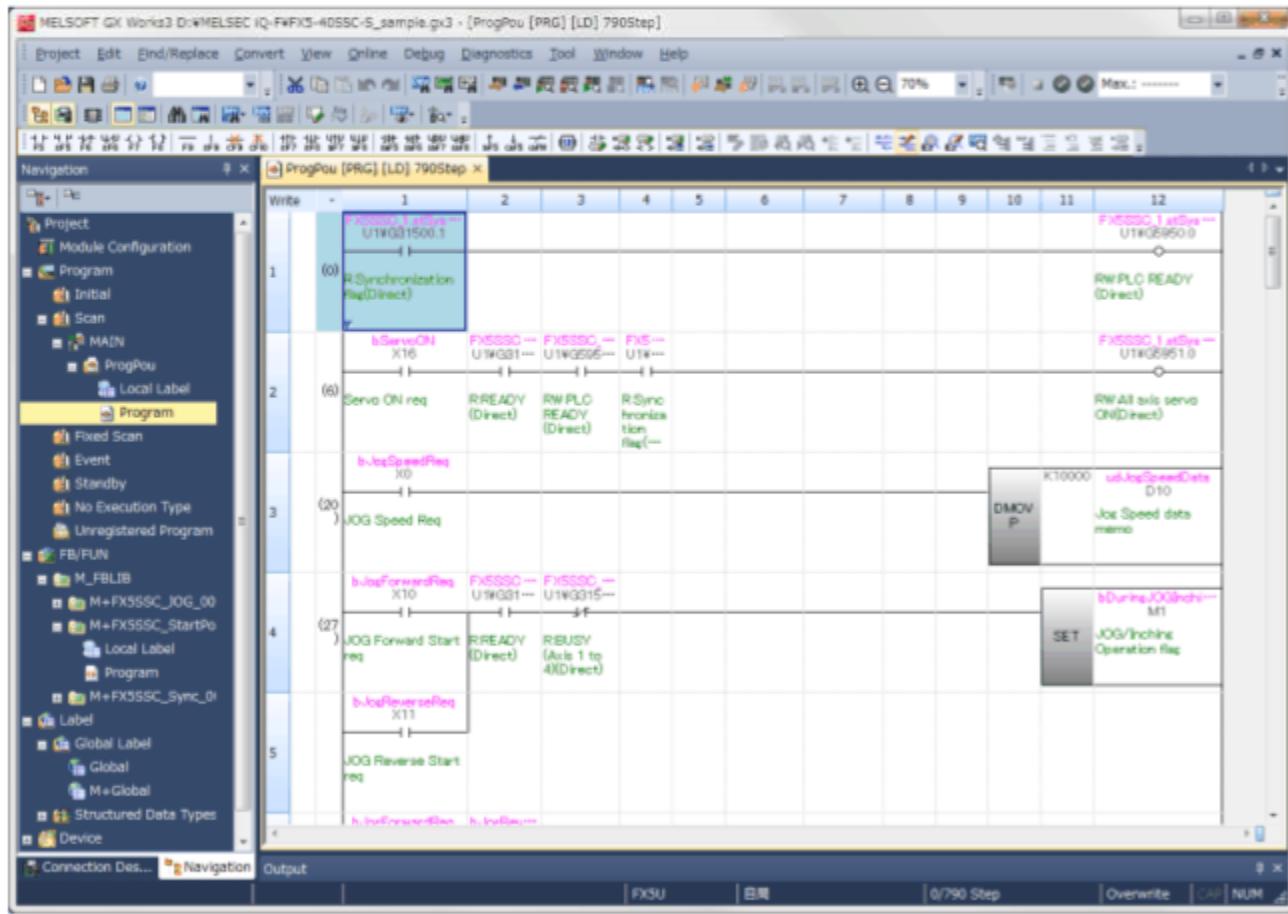


2.2.2

Настройка отображения комментариев на различных языках

Чтобы переключить язык комментариев в программах последовательного управления, установите флагок Enable Multiple Comments Display и переключатель Target нужного языка.

Чтобы открыть экран настройки, в меню выберите [View] → [Multiple Comments Display Setting].

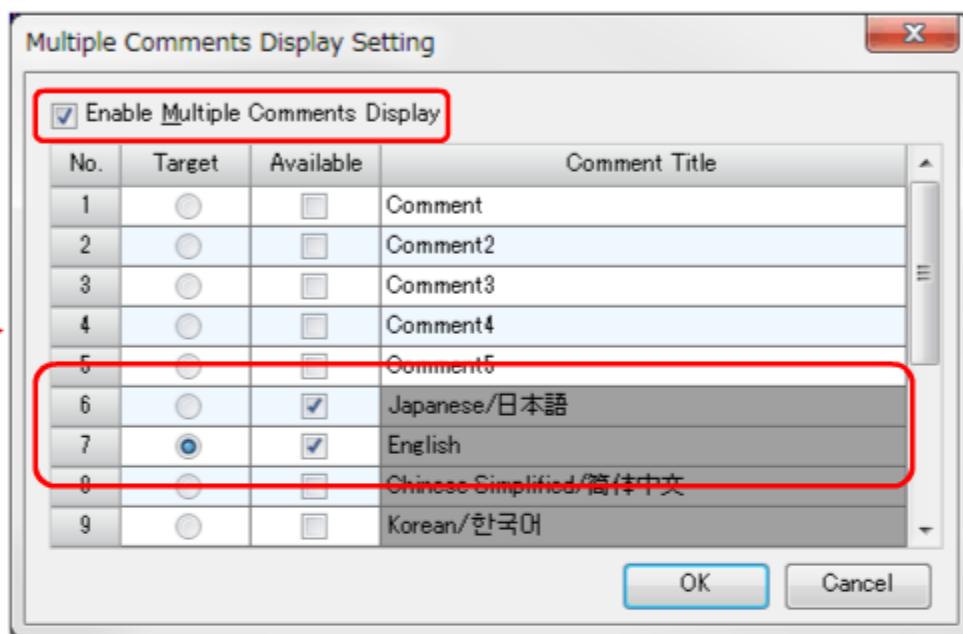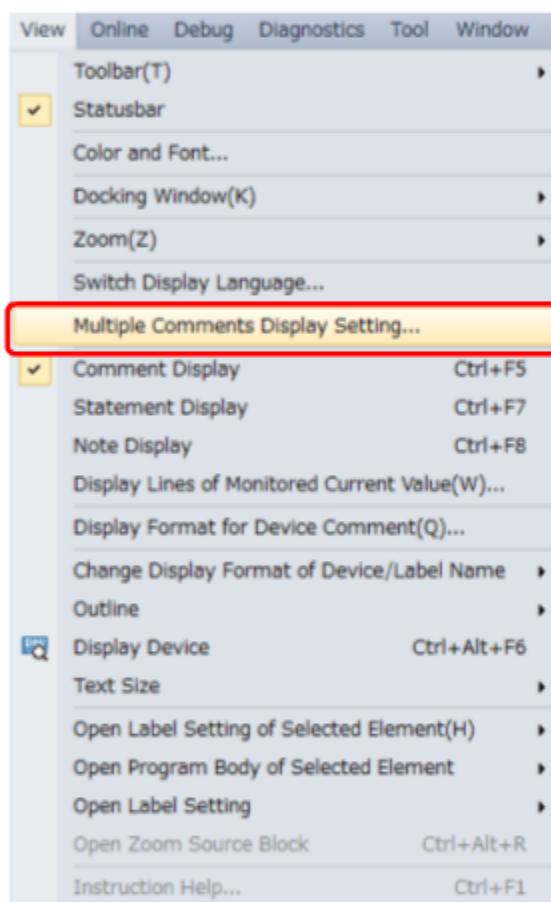

2.2.3

Регистрация глобальных переменных

Переменные – это элементы, с помощью которых можно вводить произвольные имена или типы данных в программы и т.д. Используя переменные, можно создавать программу, не беспокоясь об адресах операндов и номерах буферной памяти, что позволяет легко использовать одну программу для разных ПЛК.

В меню выберите [Label] → [Global label] → [Global], чтобы отобразился экран регистрации глобальных переменных. Зарегистрированное содержимое приведено в следующем файле PDF.

[Примеры настройки глобальных переменных <PDF>](#)

Label Name	Data Type	Class	Address	Initial Val	Comment	Japanese/English	English Display Text
JOG/MoveStartOperation	Bit	VAR_GLOBAL	X#1			JOG/モード運転中リリ	JOG/Move Start Operation
JOGEND	Bit	VAR_GLOBAL	X#2			JOG実行終了	JOG End
JOGOK	Bit	VAR_GLOBAL	X#3			JOG実行完了	JOG OK
JOGERR	Bit	VAR_GLOBAL	X#4			JOG運転異常	JOG Error
JOGSTARTD	Bit	VAR_GLOBAL	X#5			位置決め待機状態	Positioning Start Operation Req
JOGSTARTOK	Bit	VAR_GLOBAL	X#6			位置決め待機完了OK	Positioning Start OK
JOGSTOPD	Bit	VAR_GLOBAL	X#7			位置決め停止状態	Positioning Stop
JOGSTOPOK	Bit	VAR_GLOBAL	X#8			位置決め停止完了OK	Positioning Stop OK
JOGSTARTREQ	Bit	VAR_GLOBAL	X#9			位置決め待機要求	Positioning Start Request
AutoNo	Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#10			無	Auto No
JOGPositioningStartNo	Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#11			位置決め待機No	Positioning Start No
JOGSpeedData	Double Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#12			JOG 速度設定データ	JOG Speed data
JOGErrCode	Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#13			JOGエラーコード	JOG Error code
JOGSpeedRate	Bit	VAR_GLOBAL	X#14			JOG速度設定	JOG Speed Rate
SAU1	Bit	VAR_GLOBAL	X#15			M1	Auto 1
SAU2	Bit	VAR_GLOBAL	X#16			M2	Auto 1
HomePositionData	Bit	VAR_GLOBAL	X#17			原点復帰データ設定	Home Position return Data
PositioningStartData	Bit	VAR_GLOBAL	X#18			位置決め待機データ	Positioning Start Data
SyncPositionData	Bit	VAR_GLOBAL	X#19			同期用位置決め待機データ	Synchronous Positioning Start data
JOGForwardReq	Bit	VAR_GLOBAL	X#20			JOG正走	JOG Forward Start req
JOGReverseReq	Bit	VAR_GLOBAL	X#21			JOG逆走	JOG Reverse Start req
StartPositionReq	Bit	VAR_GLOBAL	X#22			位置決め開始	Start Positioning req
ServiceON	Bit	VAR_GLOBAL	X#23			リモコン起動	Service ON req

Extended Display: Automatic

System label is reserved to be registered. System label is reserved to be released. The system label is already registered to the system label database.

To execute the Reservation to Register/Release for the system label, reflection to the system label database is required.
Please execute 'Reflect to System Label Database'.
It is unnecessary to change reference side project when assigned device is changed in system label Ver.2.
* Only iQ-R series/GOT 2000 series is available for system label Ver.2.
* To execute Online Program Change, execute Online Program Change and save.

Reservation to Register System Label Reflect to System Label Database

Reservation to Release System Label Not Reflected: 0 Total: 0

Import System Label


2.2.4

Окно Element Selection

Откройте окно Element Selection.

В меню выберите [View] → [Docking Window] → [Element Selection], чтобы открылось окно Element Selection.

В окне Element Selection откройте вкладку [Module], на которой отображаются деревья Module Label и Module FB.

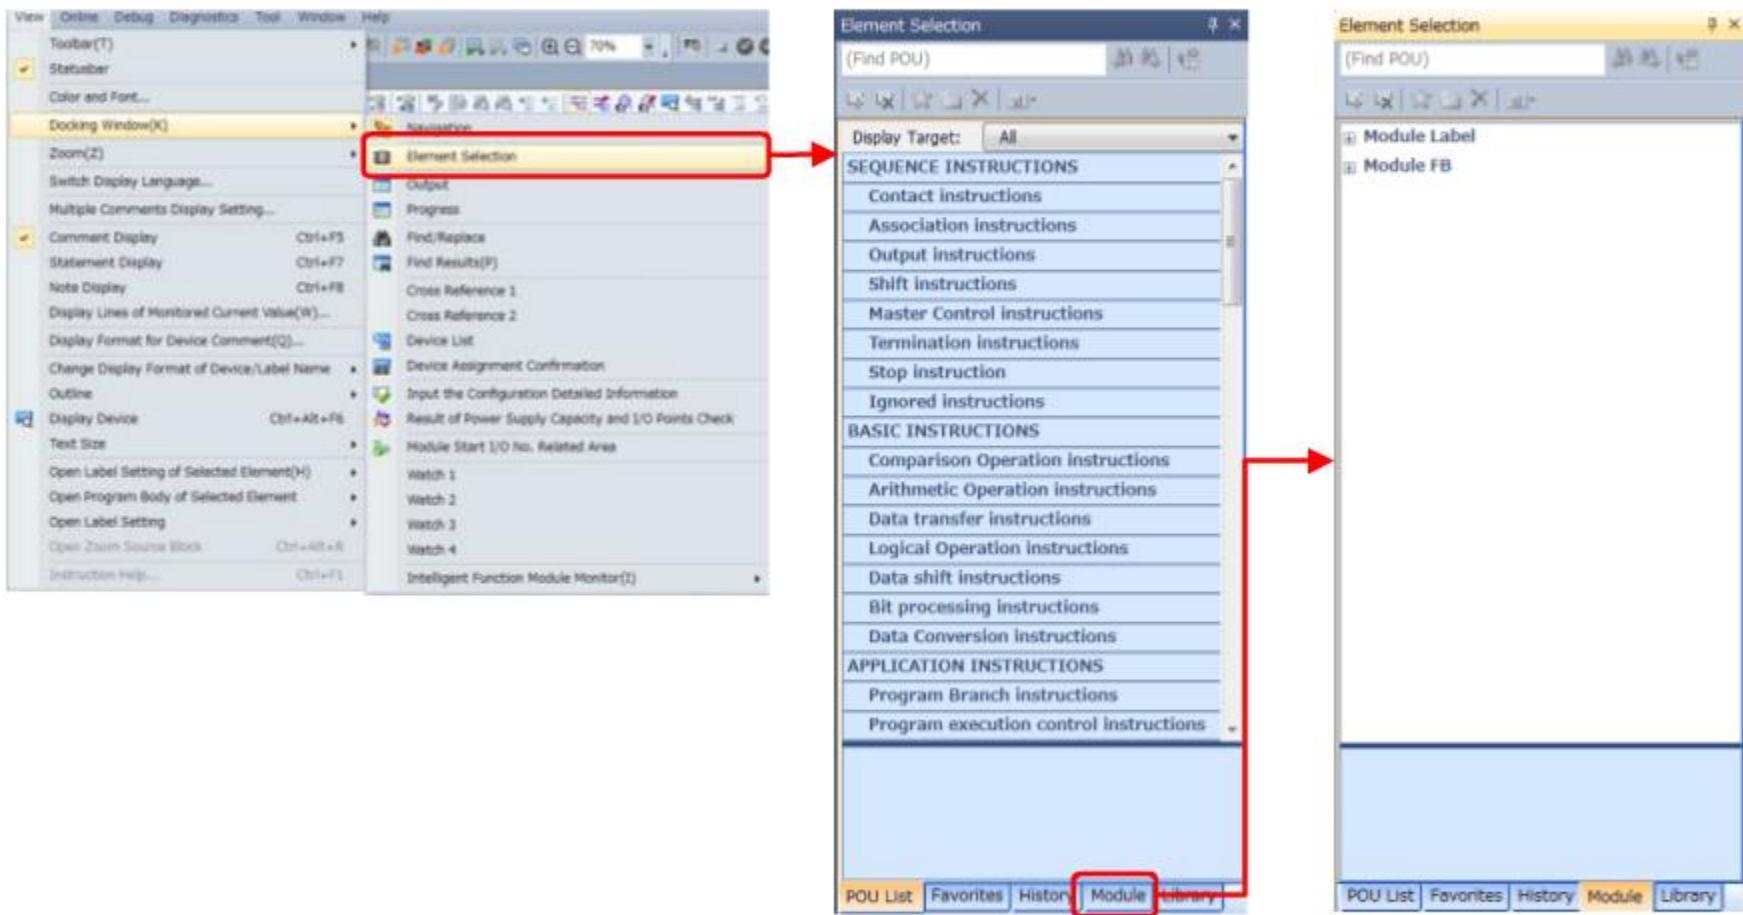

2.2.5


Создание программы управления с использованием переменных

Создайте программу последовательного управления, используя переменные.

Из окна Element Selection перетащите переменную, которая будет использоваться, выберите для нее контакт или катушку, а затем сконвертируйте ее.

Примеры программы последовательного управления приведены по следующей ссылке.

[Программа последовательного управления для управления позиционированием <PDF>](#)

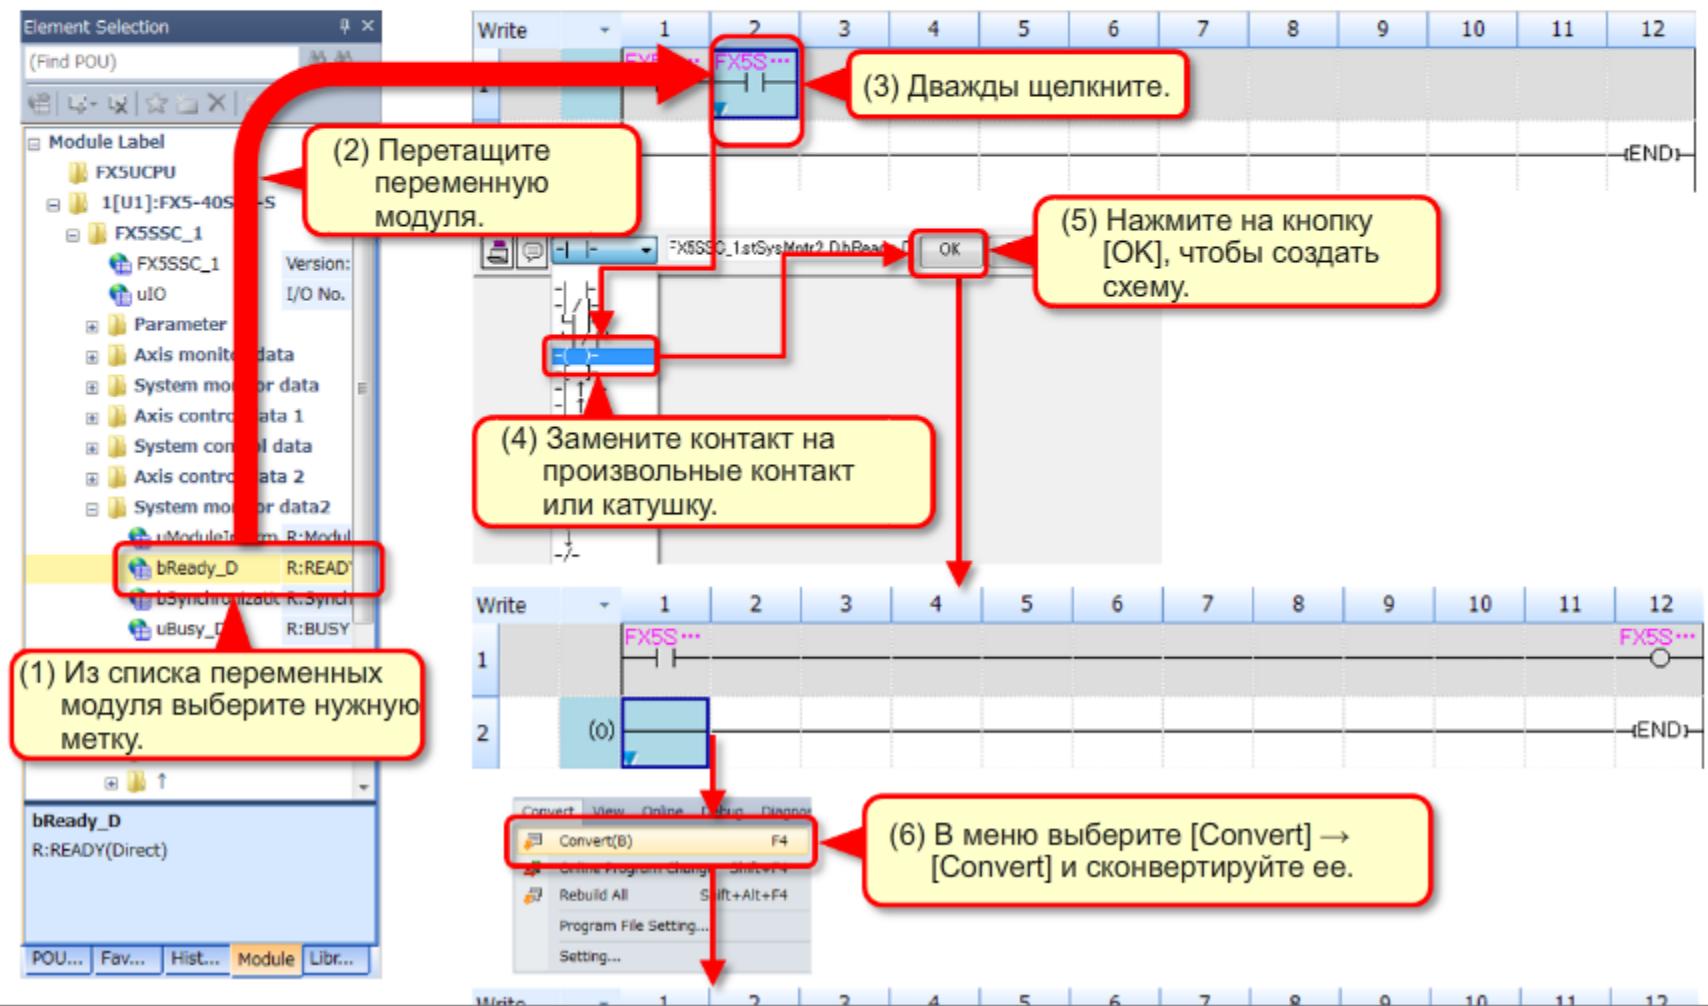

2.2.5

Создание программы управления с использованием переменных


2/2

Создайте программу последовательного управления, используя переменные.

Из окна Element Selection перетащите переменную, которая будет использоваться, выберите для нее контакт или катушку, а затем сконвертируйте ее.

Примеры программы последовательного управления приведены по следующей ссылке.

[Программа последовательного управления для управления позиционированием <PDF>](#)

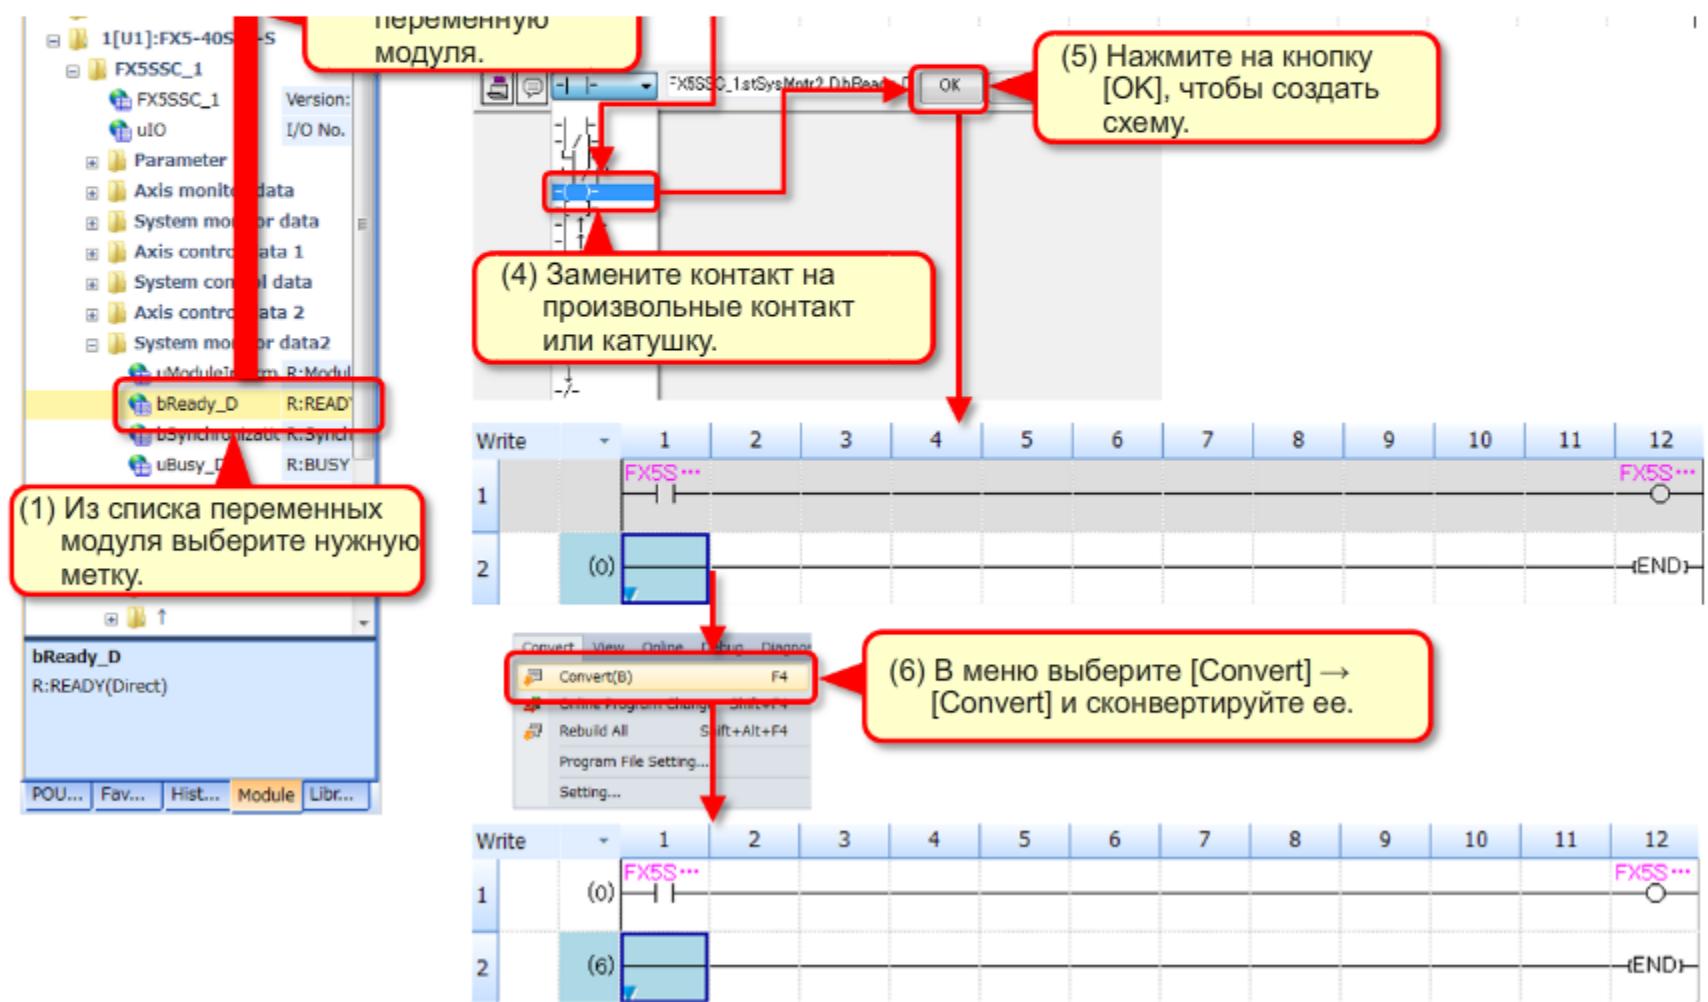


2.2.6

Создание программы управления с функциональными блоками

Создайте программу последовательного управления, используя функциональные блоки модуля.

Перейдите к следующей странице и создайте программу управления последовательностью с использованием функциональных блоков модуля, выполняя действия, как на реальном экране.

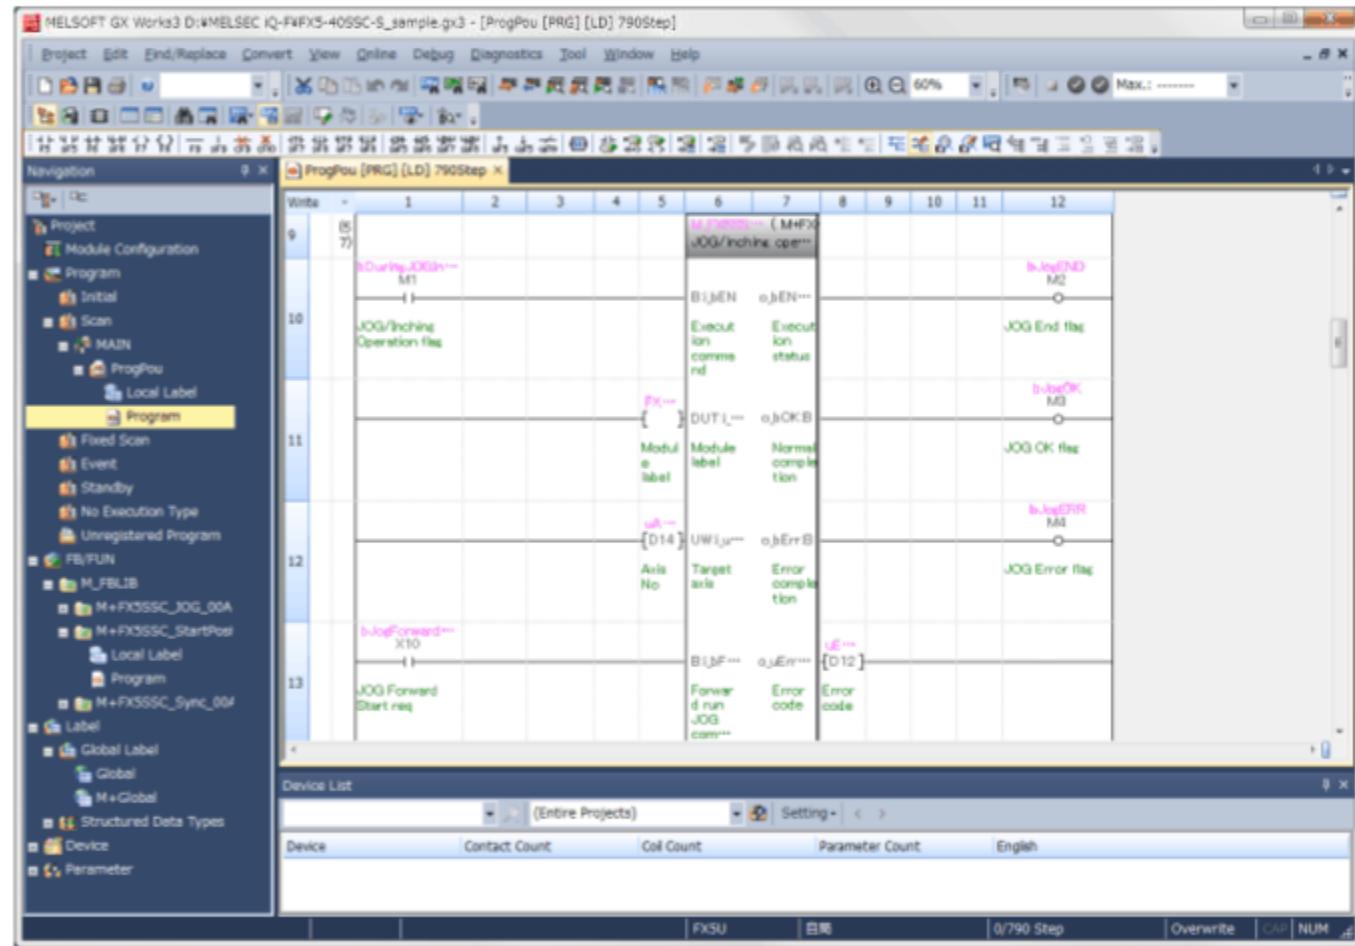

2.2.6

Создание программы управления с функциональными блоками

TOC

MELSOFT GX Works3 D:\MELSEC iQ-F\FX5-40SSC-S_sample.gx3 - [ProgPou [PRG] [LD] 790Step]

Project Edit Find/Replace Convert View Online Debug Diagnostics Tool Window Help

Element Selection


(Find POU)

Module Label

- + FX5UCPU
- + 1[U1]:FX5-40SSC-S
 - + FX5SSC_1
 - + FX5SSC_1
 - + uIO
 - + Parameter
 - + Axis monitor data
 - + System monitor data
 - + Axis control data 1
 - + System control data

Создание программы управления с использованием функциональных блоков завершено.


Щелкните по значку  , чтобы перейти к следующему экрану.

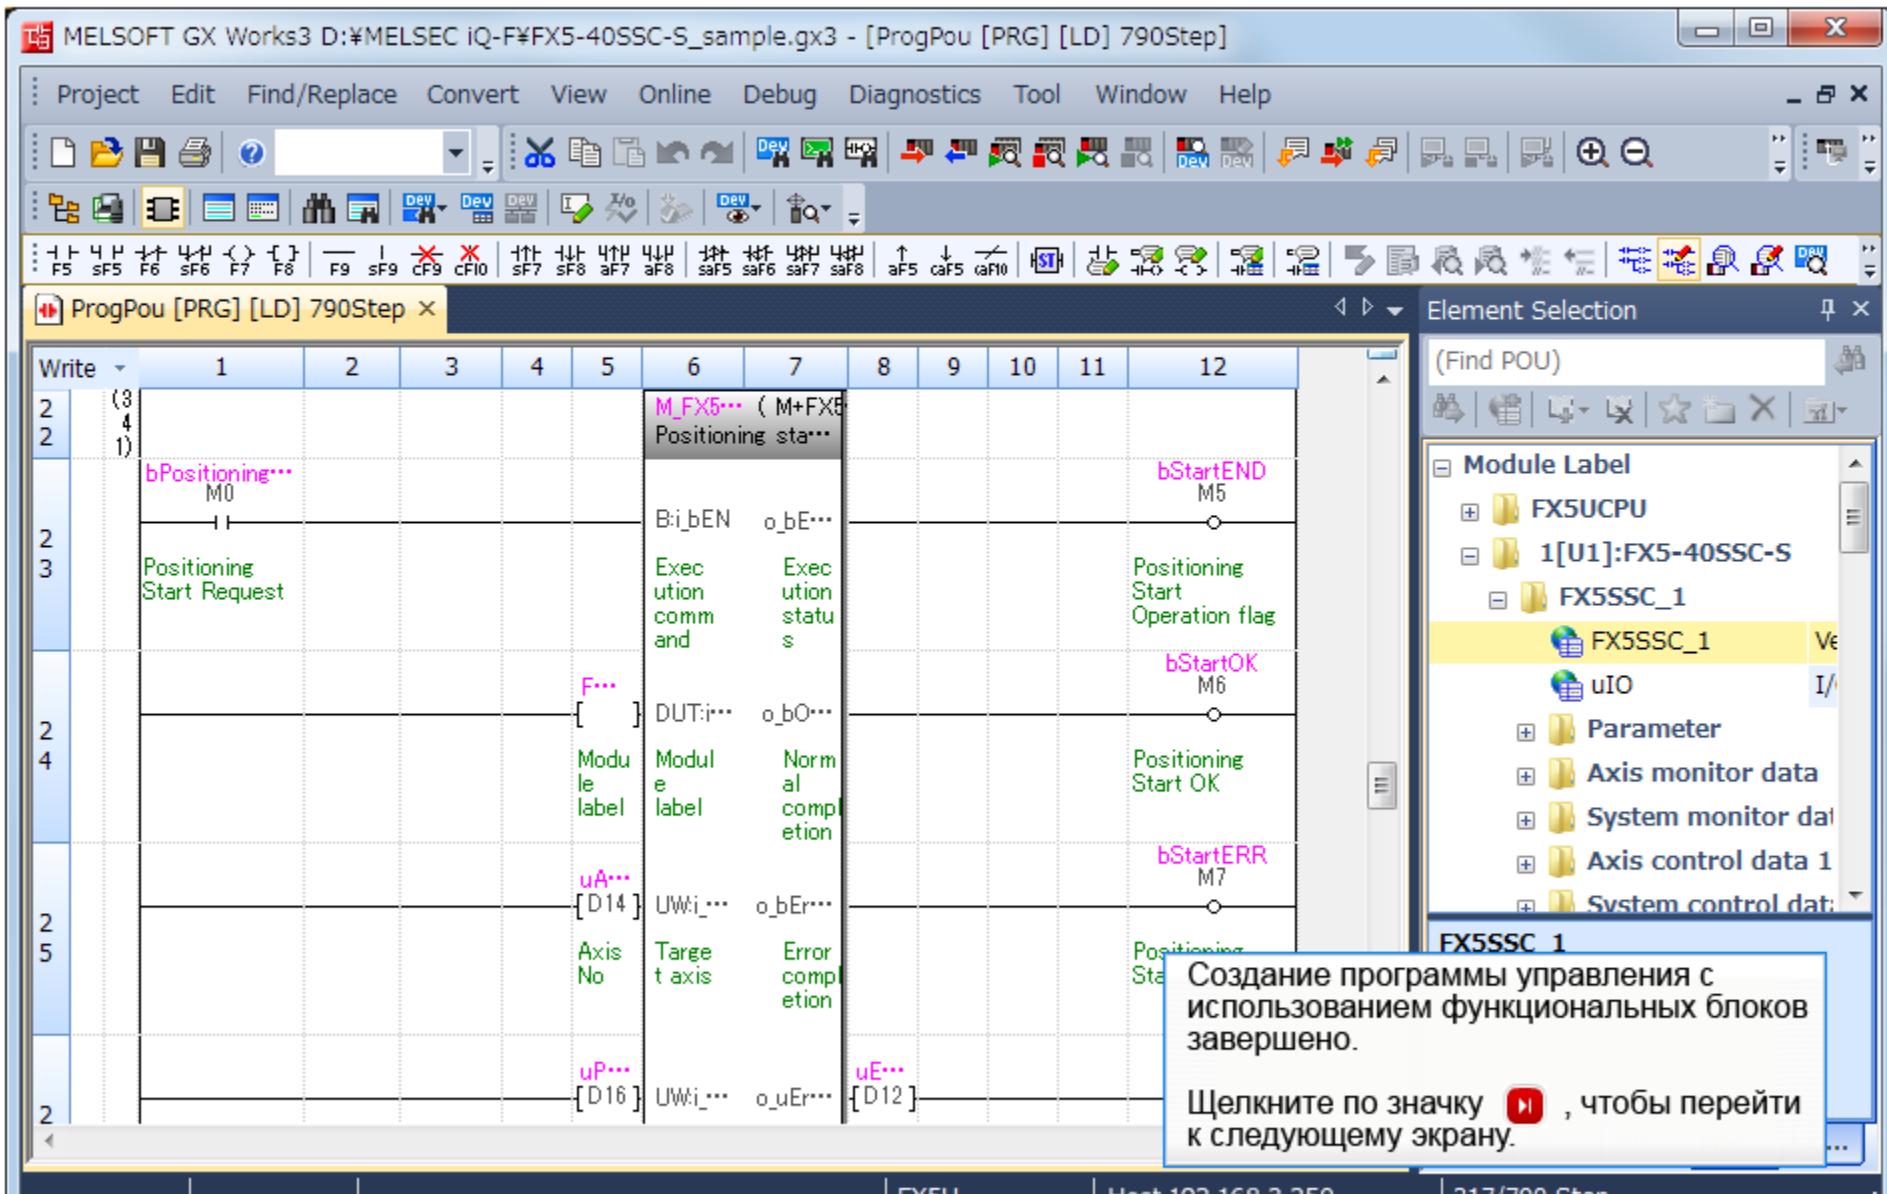

2.2.7 Сохранение проекта

Сохраните созданный проект.

В меню выберите [Project] → [Save as], введите имя файла и нажмите на кнопку [Save].

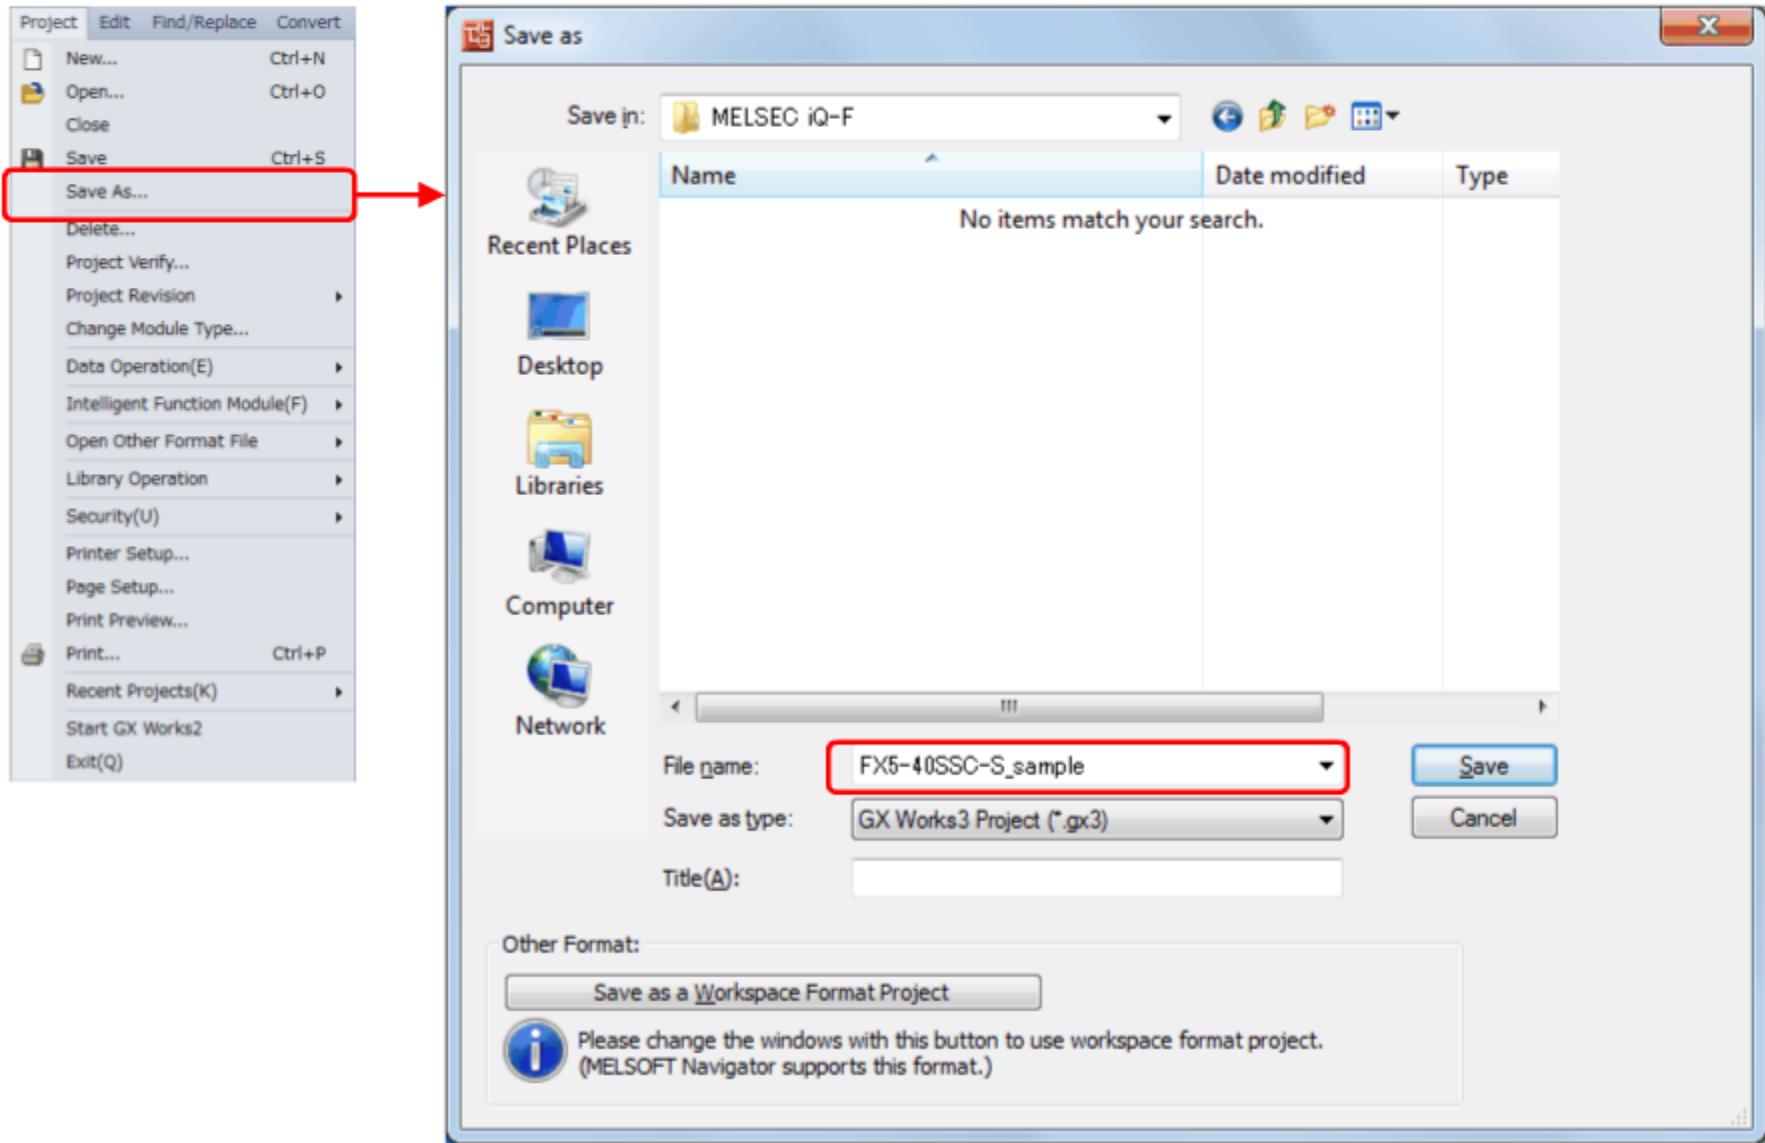

2.2.8


Запись в ПЛК

Запишите в PLC-контроллер настроенные параметры и созданную программу.

В меню выберите [Online] → [Write to PLC], чтобы открыть окно Online Data Operation.

Установите флагки System Parameter/CPU Parameter, Module Parameter, флагки программных файлов и нажмите на кнопку [Execute], чтобы началась запись в PLC-контроллер.

Нажмите на кнопку [Close], чтобы завершить запись в программируемый контроллер.

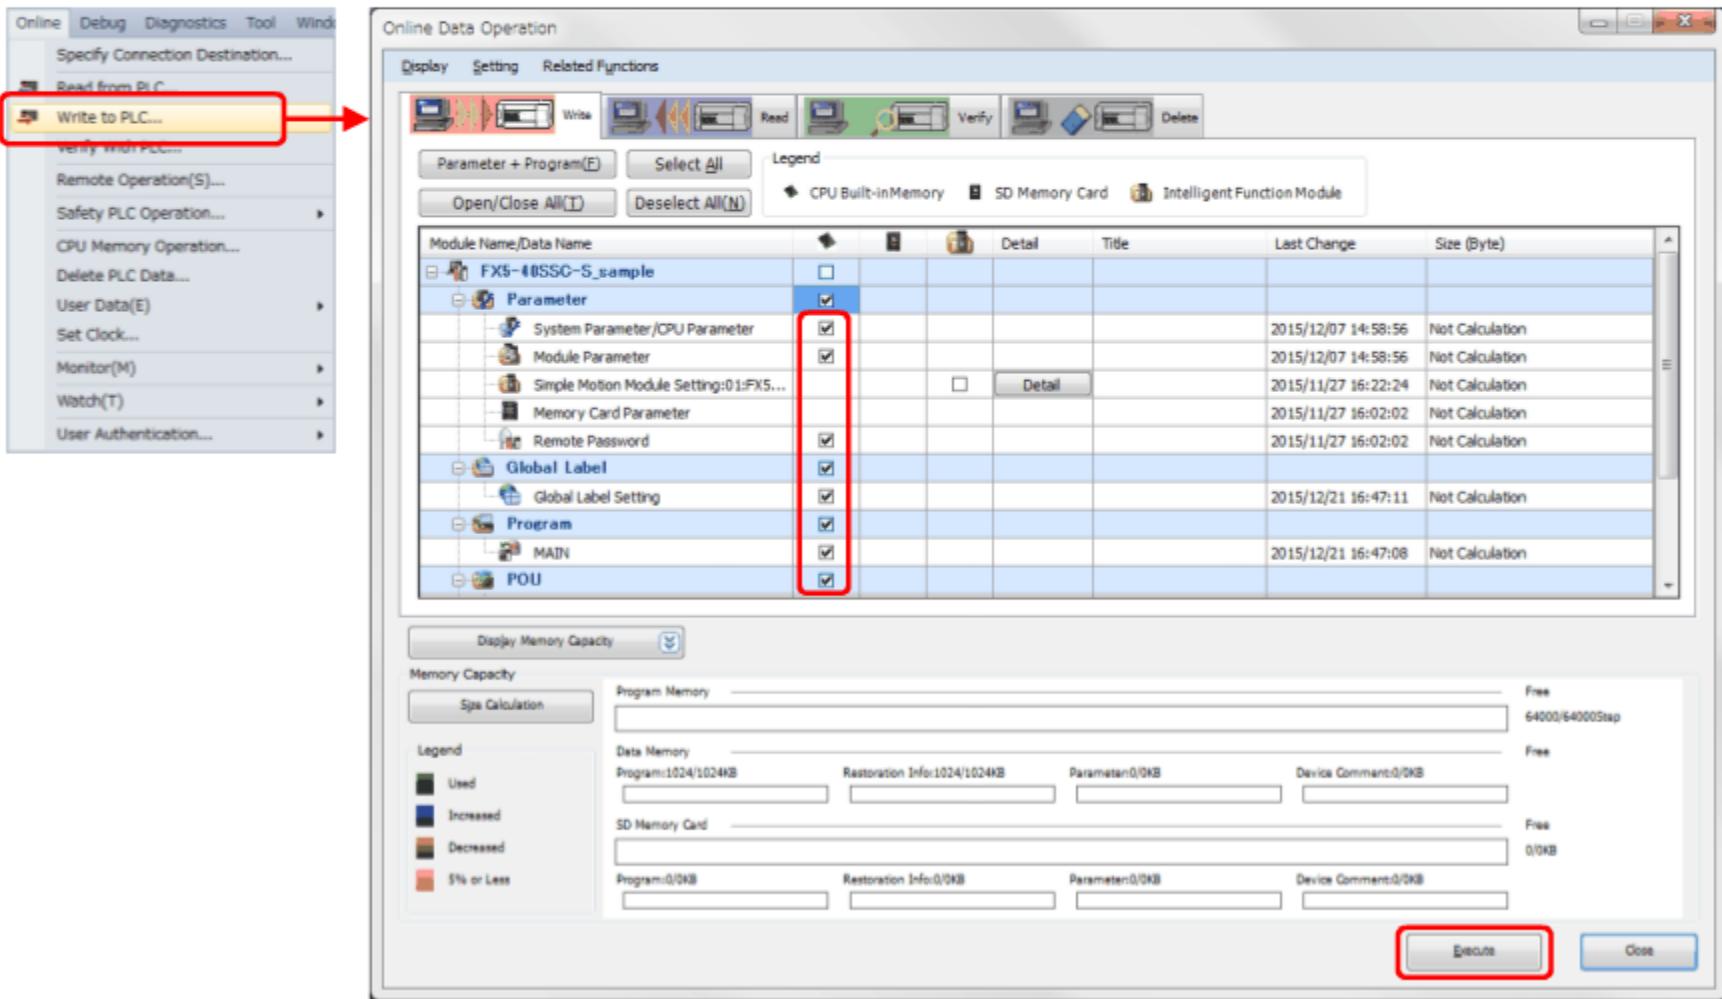

2.3 Настройка параметров модуля управления движением


Настройте параметры модуля управления движением.

Примеры настройки параметров приведены по следующей ссылке.

[Пример настройки параметров <PDF>](#)

2.3.1 Запуск функции настройки модуля управления движением




В меню ПО MELSOFT GX Works3 дважды щелкните по пункту [Simple Motion Module Setting], чтобы открыть окно Simple Motion Module Setting Function.

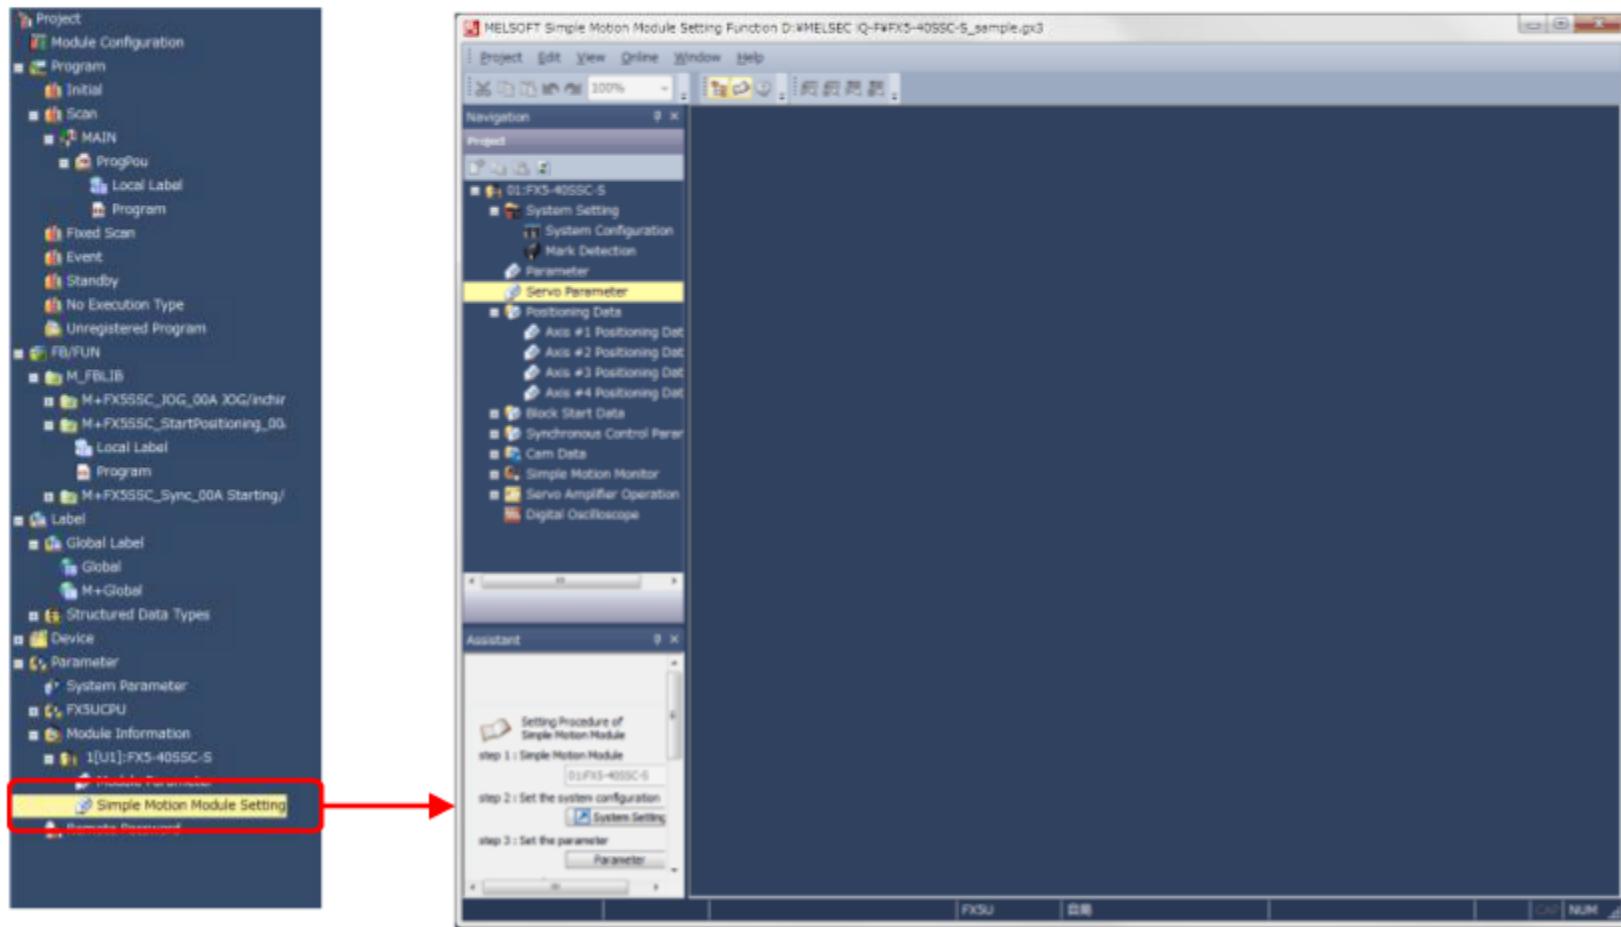



2.3.2

Параметры системы

Выполните настройку системы.

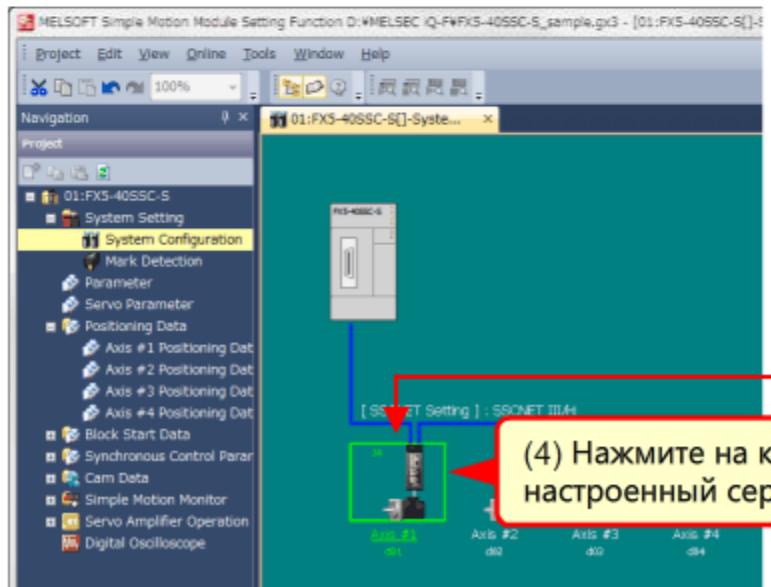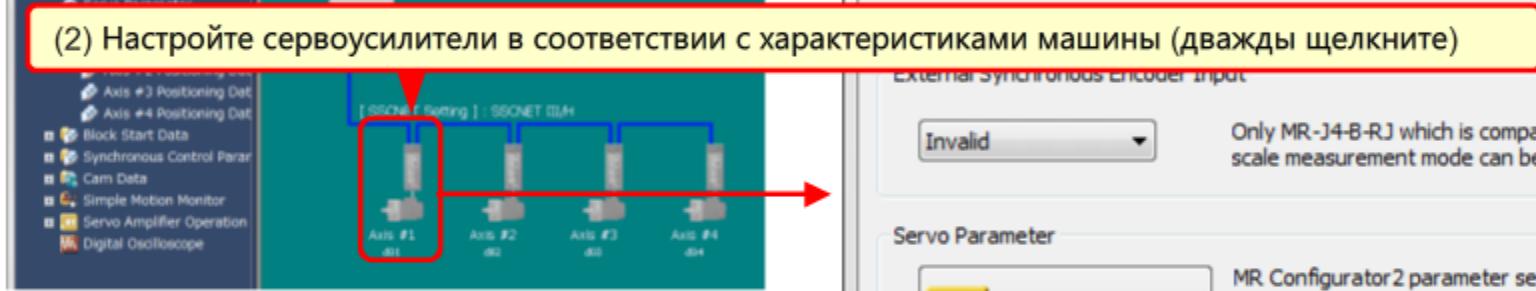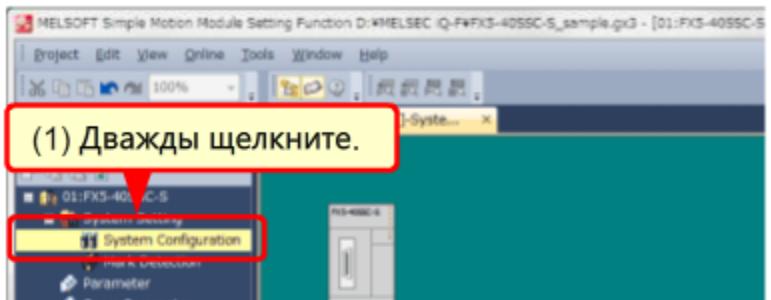

Amplifier Setting (3) Задайте информацию о сервоусилителях.

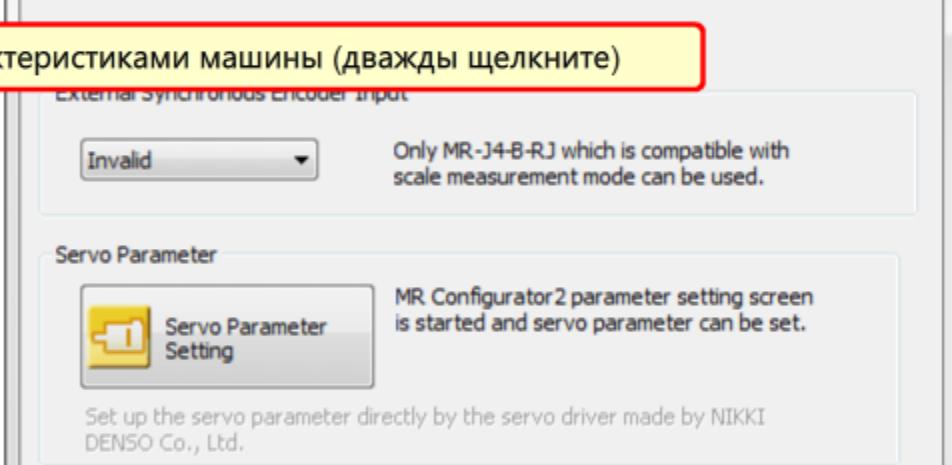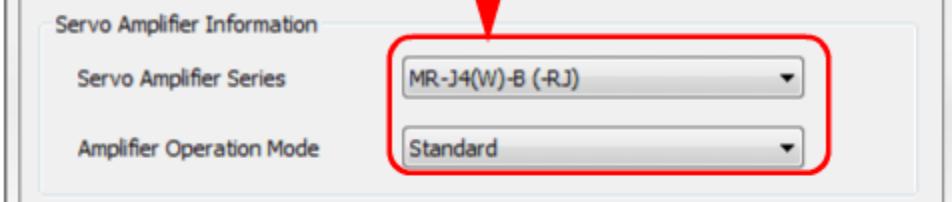


(4) Нажмите на кнопку [OK], после чего настроенный сервоусилитель окрасится.

2.3.3

Настройка параметров

Настройте параметры.

Перейдите к следующей странице и настройте параметры, выполняя действия, как на реальном экране.

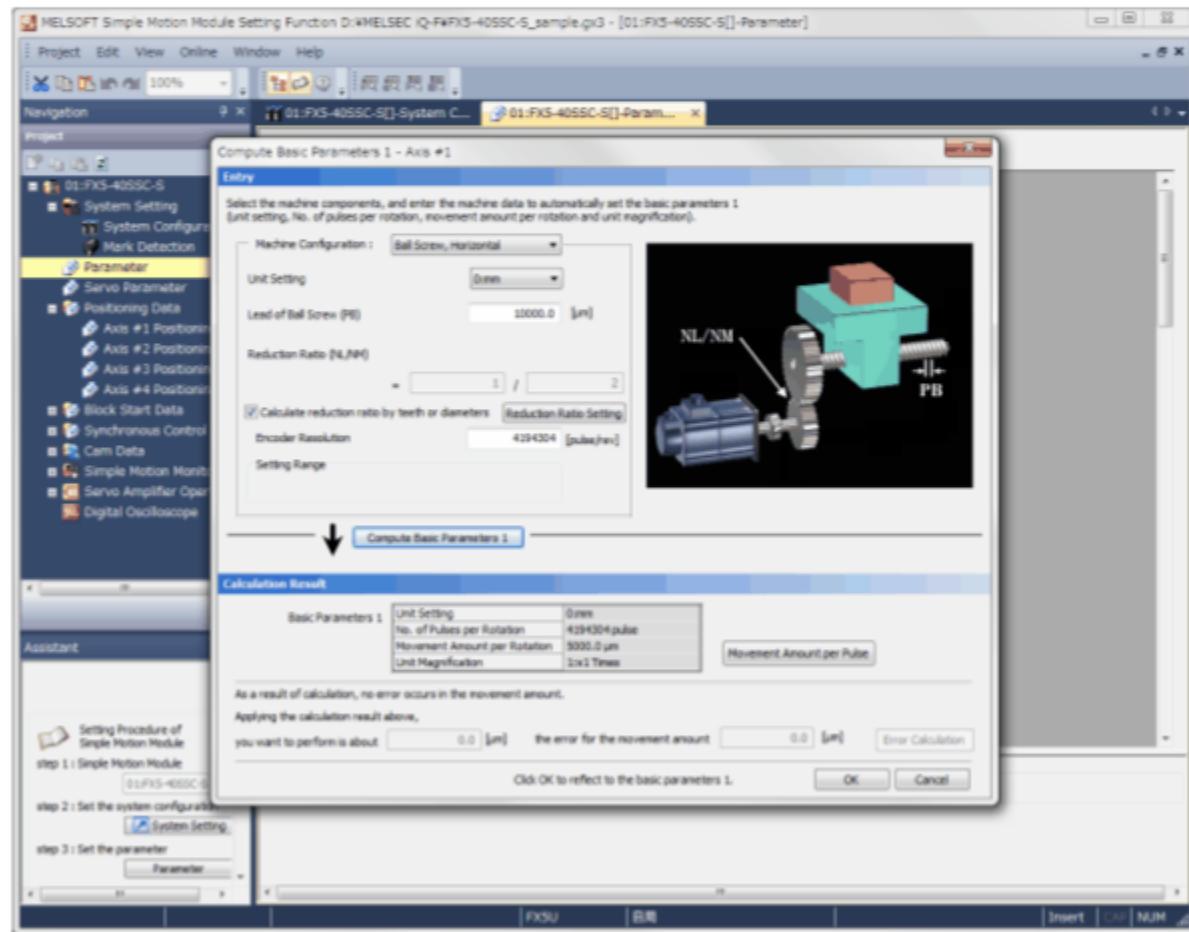

MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module_RUS

2.3.3 Настройка параметров

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\¥MELSEC iQ-F\¥FX5-40SSC-S_sample.gx3

Project Edit View Online Window Help

Navigation

Project

01:FX5-40SSC-S

- System Setting
- System Configuration
- Mark Detection
- Parameter**
- Servo Parameter
- Positioning Data
- Block Start Data
- Synchronous Control Param
- Cam Data
- Simple Motion Monitor
- Servo Amplifier Operation
- Digital Oscilloscope

Display Filter Display All Compute Basic Parameters 1

Item	Axis #1
Common Parameter	The parameter does not r...
Pr.82:Forced stop valid/invalid selection	1:Invalid
Pr.24:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
Pr.89:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection	1:Voltage Output/Open Collector Type
Pr.96:Operation cycle setting	FFFFh:Automatic Setting
Pr.97:SSCNET Setting	1:SSCNET III/H
Pr.150:Input terminal logic selection	Set the logic of external in...
Pr.151:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input logic selection	0:Negative Logic
Pr.152:Control axis number upper limit	0
Pr.153:External input signal OSC file setting	Set digital filter for each i...
Basic parameters 1	Set according to the mach...
Pr.1:Unit setting	0:mm
Pr.2:No. of pulses per rotation	4194304 pulse
Pr.3:Movement amount per rotation	5000.0 μm
Pr.4:Unit magnification	1:x1 Times
Pr.7:Bias speed at start	0.00 mm/min
Basic parameters 2	Set according to the mach...
Pr.8:Speed limit value	2000.00 mm/min
Pr.9:Acceleration time 0	
Pr.10:Deceleration time 0	
Detailed parameters 1	
Pr.11:Backlash compensation	


Настройка параметров завершена.
Щелкните по значку , чтобы перейти к следующему экрану.

FX5U Host-192.168.3.250

2.3.4

Настройка параметров сервосистемы (основных)

Настройте параметры, выбрав пункт Servo Parameter, а затем — Basic.

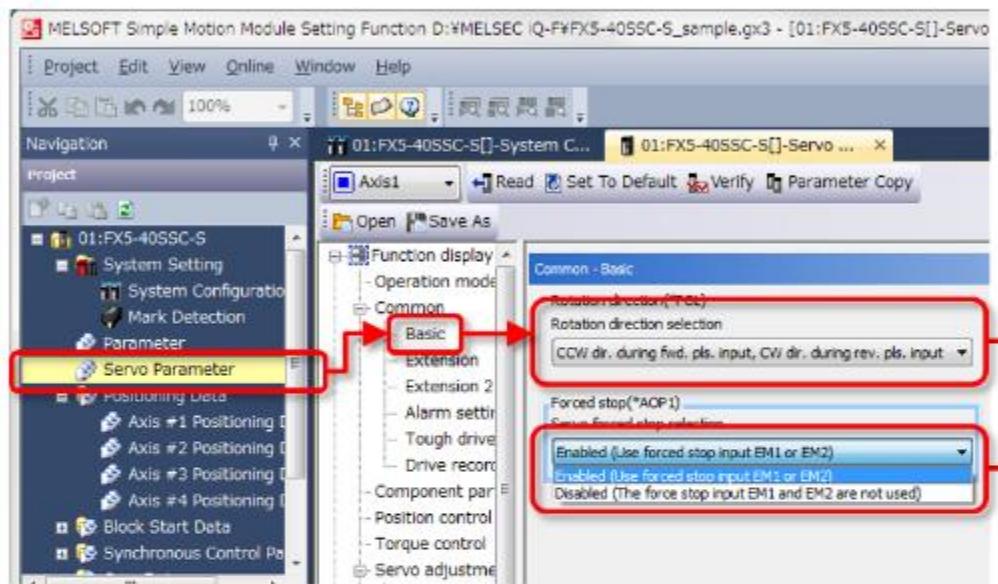


Выбрав пункт Servo Parameter, а затем — Basic, настройте следующие параметры.

Параметр	Назначение	Начальное значение	Значение для примера системы
Rotation direction selection	<p>С помощью этого параметра задается направление вращения серводвигателя при поступлении команды прямого вращения. Вращение может происходить в направлении против часовой стрелки (CCW) или по часовой стрелке (CW), если смотреть со стороны нагрузки (стороны, соединяемой с машиной).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>Против часовой стрелки (CCW) По часовой стрелке (CW)</p> <p>Задавайте направление вращения с учетом характеристик машины. В системе, рассматриваемой в качестве примера, для команды прямого вращения</p>	CCW — для команды прямого вращения, CW — для команды обратного вращения	CCW — для команды прямого вращения, CW — для команды обратного вращения

2.3.4

Настройка параметров сервосистемы (основных)

Настройте параметры, выбрав пункт Servo Parameter, а затем — Basic.

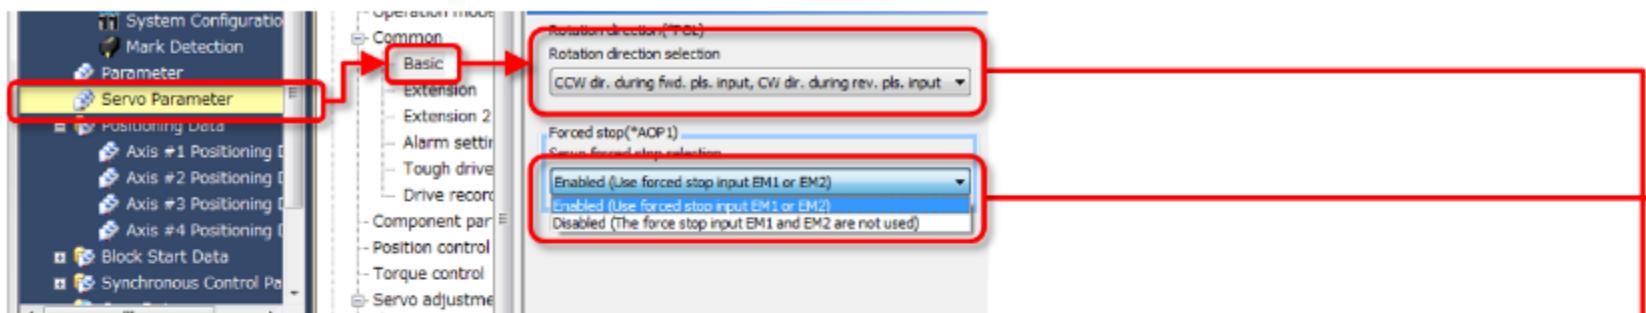


Выбрав пункт Servo Parameter, а затем — Basic, настройте следующие параметры.

Параметр	Назначение	Начальное значение	Значение для примера системы
Rotation direction selection	<p>С помощью этого параметра задается направление вращения серводвигателя при поступлении команды прямого вращения. Вращение может происходить в направлении против часовой стрелки (CCW) или по часовой стрелке (CW), если смотреть со стороны нагрузки (стороны, соединяемой с машиной).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Против часовой стрелки (CCW) По часовой стрелке (CW) </div> <p>Задавайте направление вращения с учетом характеристик машины. В системе, рассматриваемой в качестве примера, для команды прямого вращения задается вращение серводвигателей всех осей против часовой стрелки (CCW).</p>	CCW — для команды прямого вращения, CW — для команды обратного вращения	CCW — для команды прямого вращения, CW — для команды обратного вращения
Servo forced stop selection	<p>Включите эту опцию, чтобы разрешить использование входного сигнала принудительного останова (EM2 или EM1). Из соображений безопасности установлено начальное значение [Enabled]. В примере системы сигнал принудительного останова сервосистемы не используется. Поэтому установите для этого параметра значение [Disabled].</p>	Enabled (Используется входной сигнал принудительного останова EM2 или EM1.)	Disabled (Ни один из входных сигналов принудительного останова EM2 и EM1 не используется.)

2.3.4

Настройка параметров сервосистемы (компонентов)

Настройте параметры, выбрав пункт Servo Parameter, а затем — Component parts.

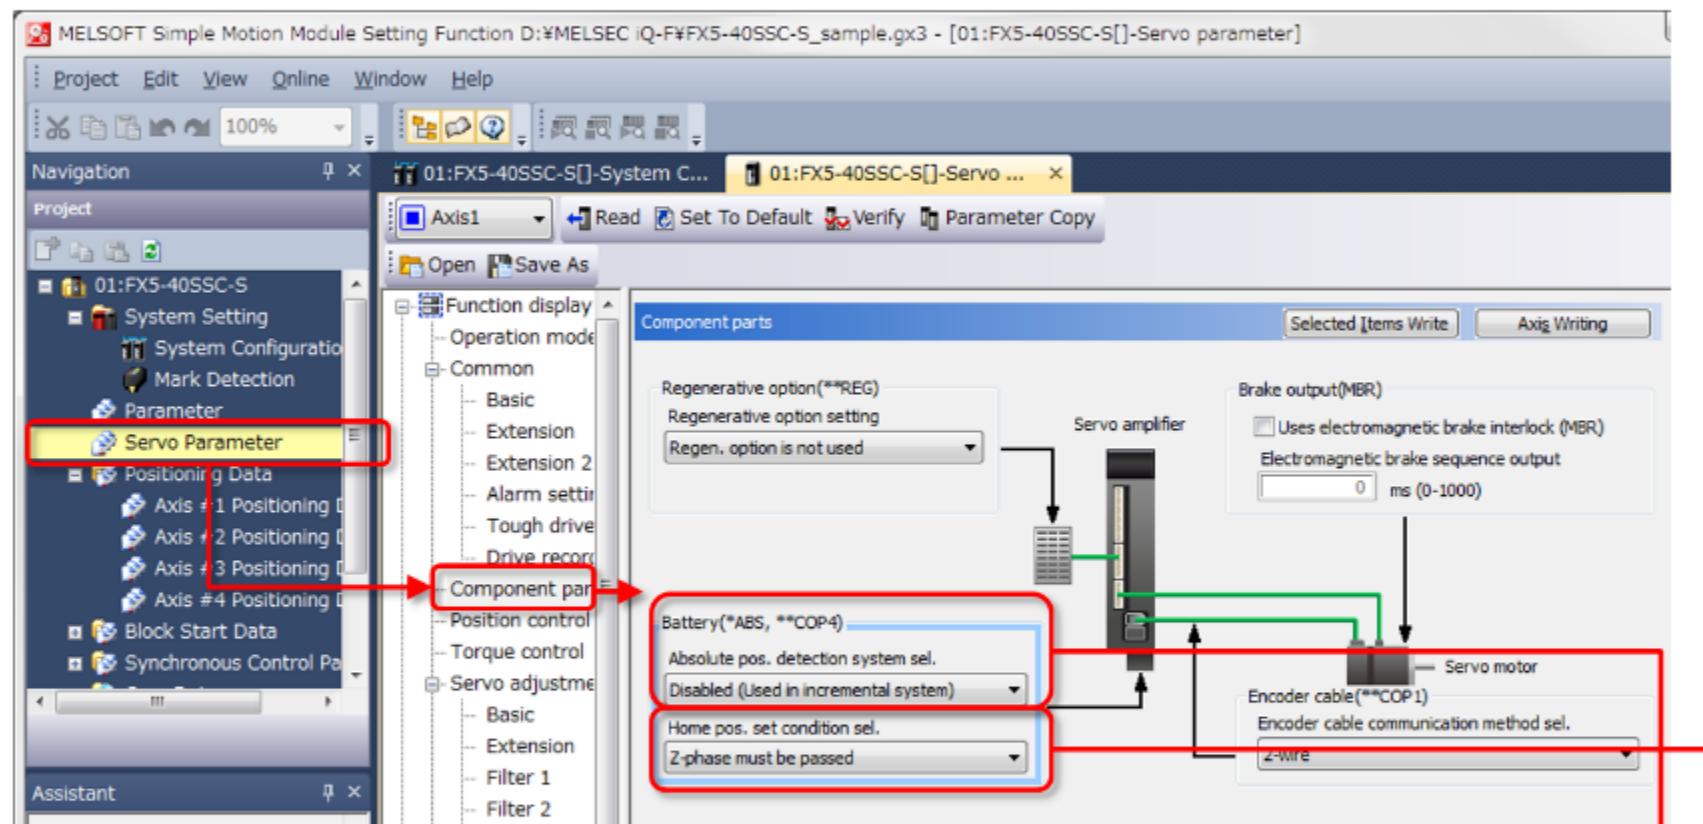


Параметр	Назначение	Начальное значение	Значение для примера системы
Выбор системы определения абсолютного положения / инкрементной системы	Выберите один из вариантов: Used in incremental system и Used in ABS pos. detect system.	Disabled (Used in incremental system)	Enabled (Used in ABS pos. detect system)
Условие установки исходной позиции	Если выбран вариант Z-phase must not be passed, возврат в исходную позицию может выполняться без ожидания одного или более оборотов двигателя, т.е. без необходимости определения	Z-phase must be passed	Z-phase must not be passed

2.3.4

Настройка параметров сервосистемы (компонентов)

2/2

Настройте параметры, выбрав пункт Servo Parameter, а затем — Component parts.

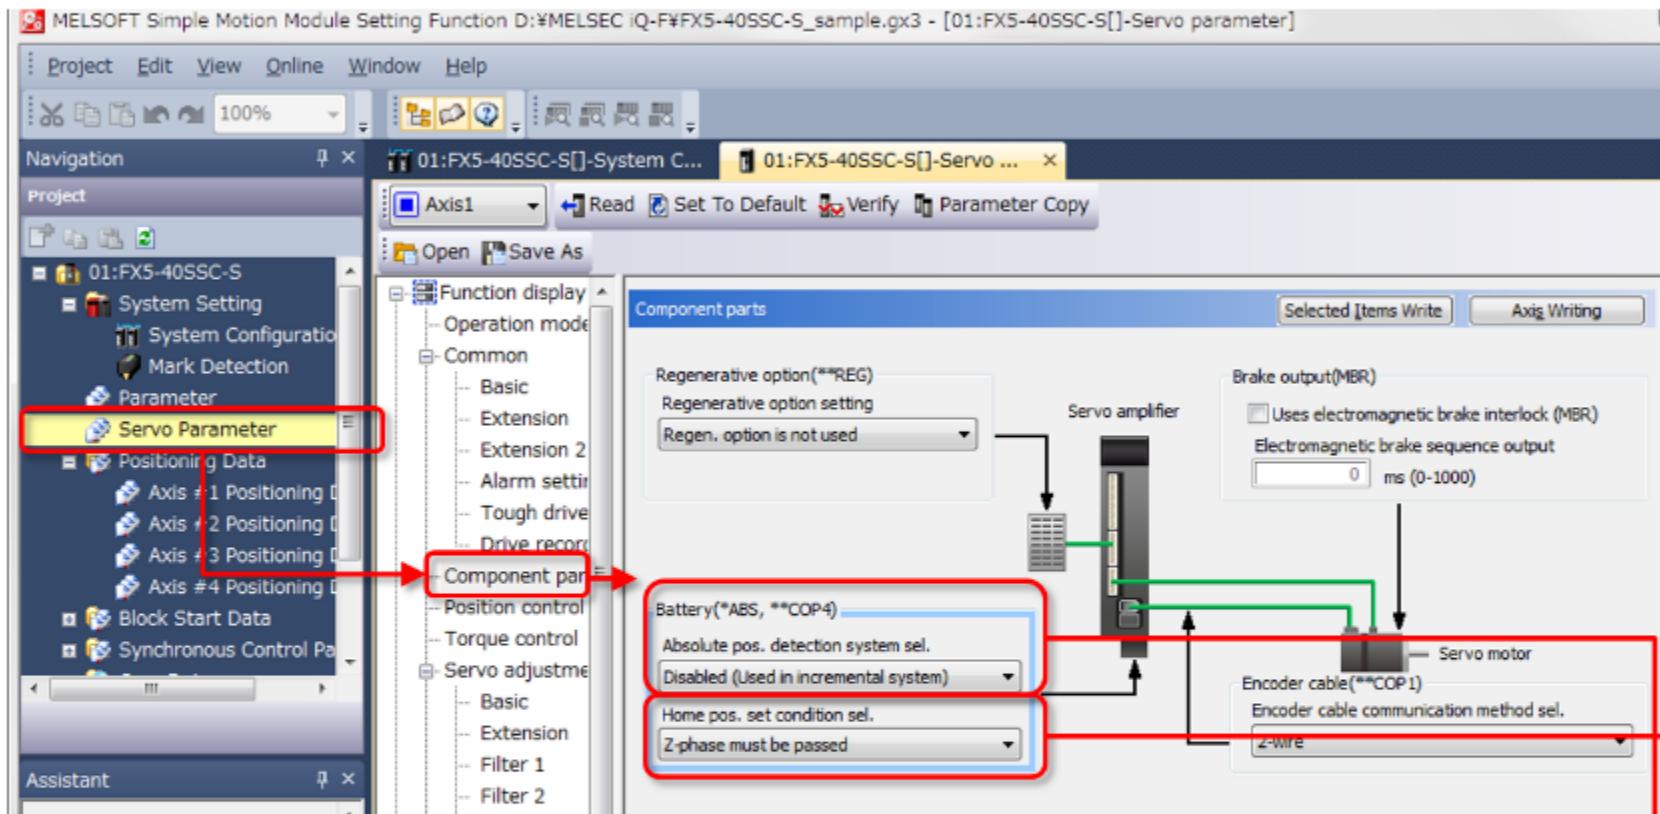

Параметр	Назначение	Начальное значение	Значение для примера системы
Выбор системы определения абсолютного положения / инкрементной системы	Выберите один из вариантов: Used in incremental system и Used in ABS pos. detect system.	Disabled (Used in incremental system)	Enabled (Used in ABS pos. detect system)
Условие установки исходной позиции	Если выбран вариант Z-phase must not be passed, возврат в исходную позицию может выполняться без ожидания одного или более оборотов двигателя, т.е. без необходимости определения ноль-метки.	Z-phase must be passed	Z-phase must not be passed

2.3.5

Настройка данных позиционирования

Настройте данные позиционирования на основе схемы работы системы, рассматриваемой в данном курсе.

Перейдите к следующей странице и настройте данные позиционирования, как на реальном экране.

The screenshot shows the MELSOFT Simple Motion Module Setting Function software interface. The main window title is "MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\MELSEC iQ-F\FX5-405SC-S_sample.gx3 - [01:FX5-405SC-S[]]-Axis #1 Positioning Data". The left sidebar navigation tree includes "Project", "Edit", "View", "Online", "Tools", "Window", and "Help". Under "Project", "01:FX5-405SC-S" is selected, showing sub-options like "System Setting", "Parameter", "Servo Parameter", and "Positioning Data". "Positioning Data" is expanded, showing "Axis #1 Positioning Data" which is currently selected. Other options include "Axis #2 Positioning Data", "Axis #3 Positioning Data", "Axis #4 Positioning Data", "Block Start Data", "Synchronous Control Param", "Cam Data", "Simple Motion Monitor", "Servo Amplifier Operation", and "Digital Oscilloscope". The right panel displays a table titled "01:FX5-405SC-S[]-Axis #1-Parameter". The table has columns: No., Control method, Axis to be interpolated, Acceleration time No., Deceleration time No., Positioning address, Arc address, Command speed, Dwell time, and H-code. Rows 1 and 2 show entries for "01:ABS Linear 1" with various parameters like 0:1000, 0:3000, 100000.0 μm, 0.0 μm, 2000.00 mm/min, 0 ms, and 0. Rows 3 through 22 are all listed as "<Positioning Comment>". The bottom of the screen shows a toolbar with icons for FX5U, 白板 (Whiteboard), Insert, CAP, and NUM.

MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module_RUS

2.3.5 Настройка данных позиционирования

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\¥MELSEC iQ-F\¥FX5-40SSC-S_sample.gx3 - [01:FX5-40SSC-S[]-Axis #1 Positionin...

Project Edit View Online Tools Window Help

Navigation

Project

01:FX5-40SSC-S

- System Setting
 - System Configuration
 - Mark Detection
- Parameter
- Servo Parameter
- Positioning Data
 - Axis #1 Positioning Data
 - Axis #2 Positioning Data
 - Axis #3 Positioning Data
 - Axis #4 Positioning Data
- Block Start Data
- Synchronous Control Parameter
- Cam Data
- Simple Motion Monitor
- Servo Amplifier Operation
- Digital Oscilloscope

Display Filter **Data Setting Assistant** Offline Simulation Automatic Command Sp

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address
1	1:CONT	01h:ABS Linear 1	-	0:1000	0:1000	100000.0 μm
2	0:END	01h:ABS Linear 1	-	0:1000	0:1000	0.0 μm
3	<Positioning Comment>					
4	<Positioning Comment>					
5	<Positioning Comment>					
6	<Positioning Comment>					
7	<Positioning Comment>					
8	<Positioning Comment>					
9	<Positioning Comment>					
10	<Positioning Comment>					
11	<Positioning Comment>					

Настройка данных позиционирования завершена.
Щелкните по значку  , чтобы перейти к следующему экрану.

FX5U Host-192.168.3.250

2.3.6


Запись в модуль управления движением

Запишите в модуль управления движением настроенные параметры и данные позиционирования.


Перед записью сохраните проект. (См. раздел 2.2.7.)

- 1) В меню выберите [Online] → [Write to PLC], чтобы открыть окно Online Data Operation.
- 2) Установите флажок элемента Simple Motion Module Setting (Настройка модуля управления движением).
- 3) Нажмите на кнопку [Execute], чтобы началась запись выбранных элементов в модуль управления движением.
- 4) По завершении записи нажмите на кнопку [Close].

По завершении записи включите питание ПЛК.

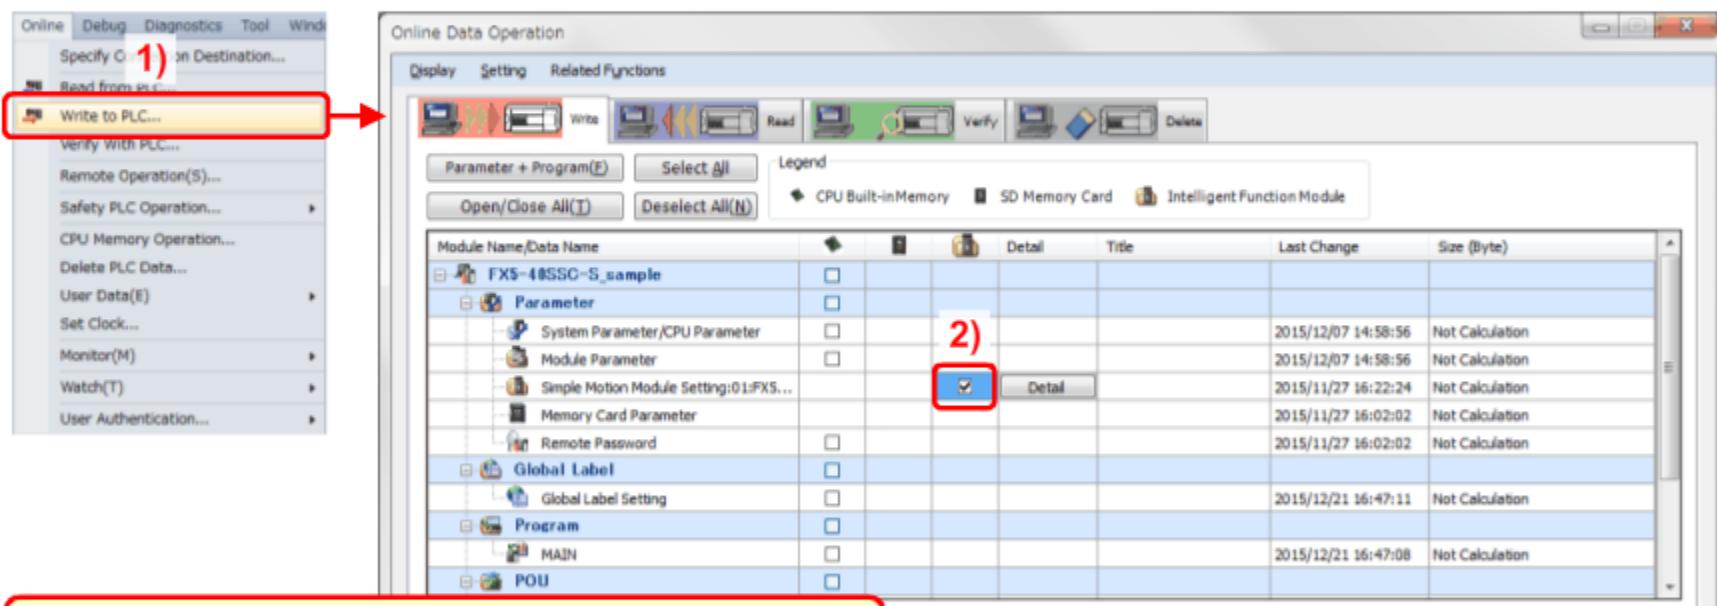

Откроется окно с запросом подтверждения
перезаписи флэш-памяти. Нажмите на кнопку [Yes].

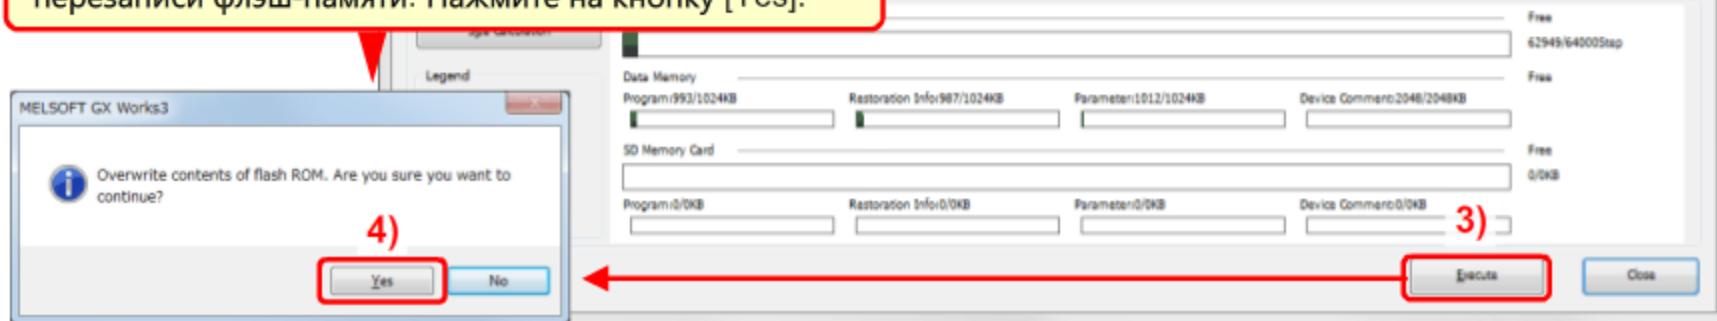


2.4

Проверка работы

Проверьте работу системы, рассматриваемой в данном курсе.

Перед проверкой работы выполните ряд настроек, чтобы стал возможен мониторинг буферной памяти в окне мониторинга ПО GX Works3.

- 1) В меню выберите [Tool] → [Options], чтобы открылось показанное ниже окно.
- 2) Выберите [Monitor] → [Ladder Editor].
- 3) В разделе Operational Setting установите для параметра [Monitor Buffer Memory and Link memory] значение [Yes].
- 4) Нажмите на кнопку [OK].

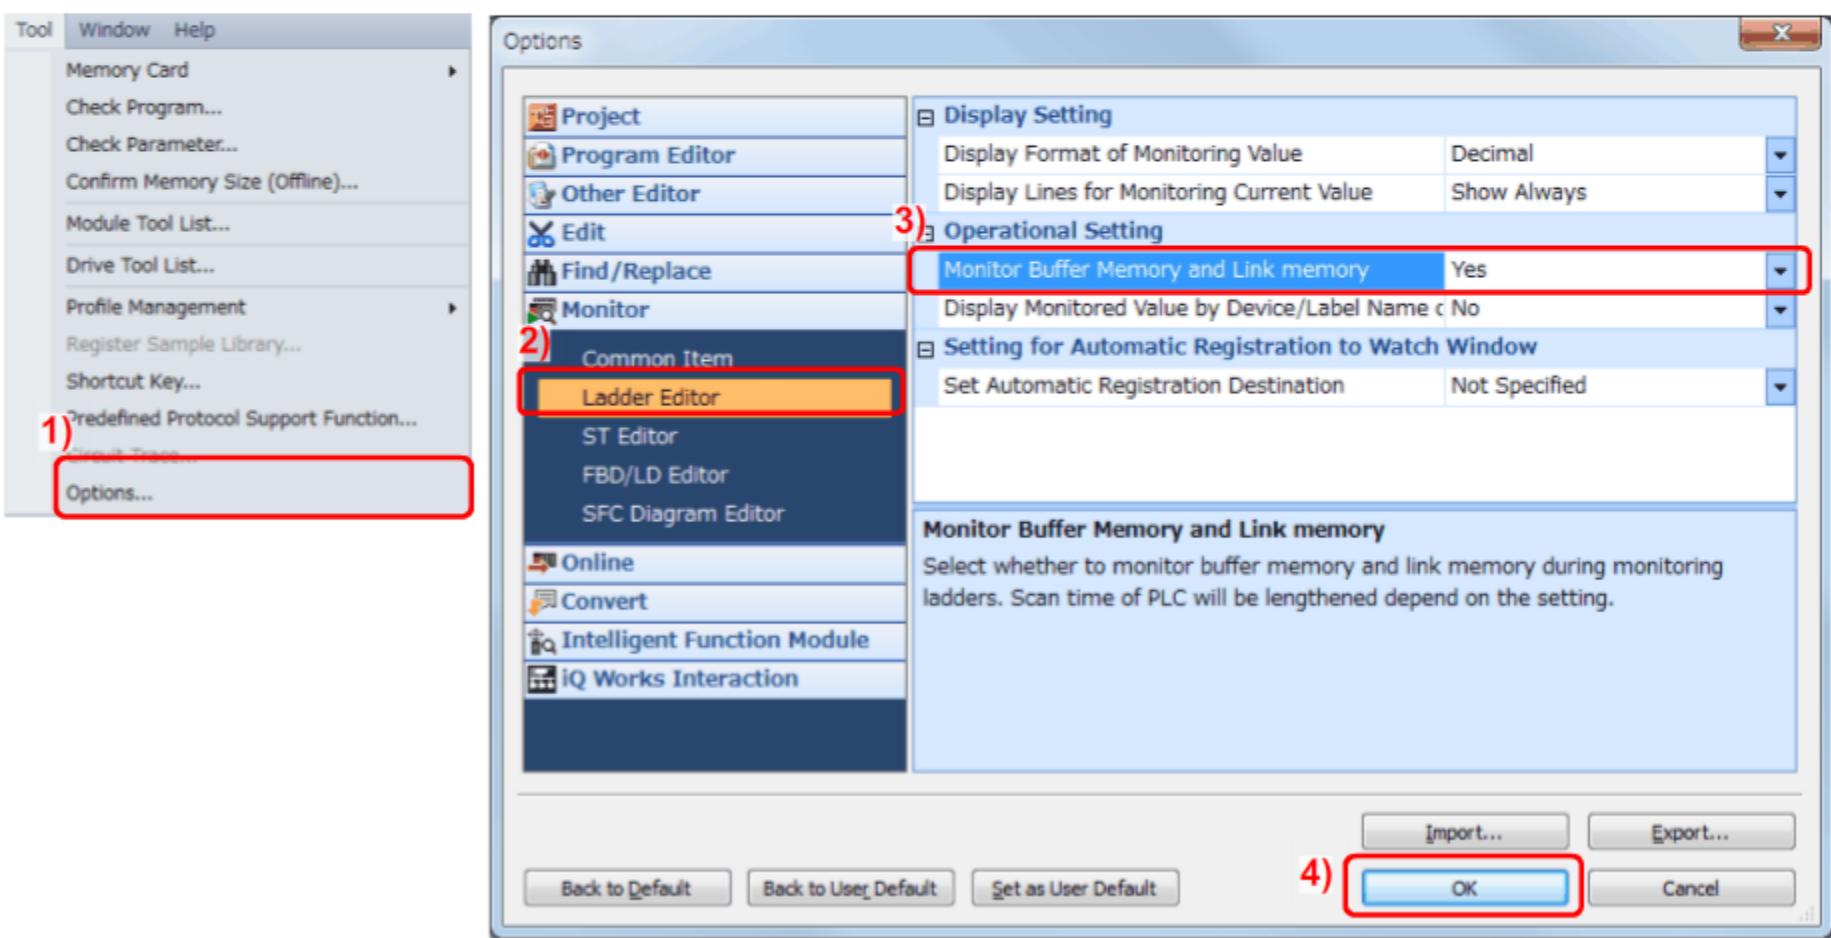

2.4.1

Работа в толчковом режиме

Проверьте работу, воспользовавшись толчковым режимом.

Перейдите к следующей странице и проверьте работу в толчковом режиме, выполняя действия, как на реальном экране.

01 FX3-ROSSC-5 - Axis Monitor

Axis Monitor Monitor Type: Axis[Output Axis] Font Size: 8pt Select Monitor Item Select Monitor Axis

	Axis #1
Md.20:Feed current value	0.0 µm
Md.21:Machine feed value	0.0 µm
Md.23:Axis error No.	-
Md.24:Axis warning No.	-
Md.26:Axis operation status	Waiting
Md.28:Axis feed speed	0.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	-
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.702:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	0.00 r/min
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	OFF
Md.114:Servo alarm	-
Md.31:Status : HPR request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	ON

Module Information List:

- PLC READY([UG3950])
- READY([UG31500.0])
- Synchronization Reg([UG31500.0])
- All axes servo ON([UG3950])
- Md.108:Servo status 1 : READY ON
Axis No. 1 2 3 4
- Md.108:Servo status 1 : Servo ON
Axis No. 1 2 3 4
- Md.50:Forced stop input([UG4231])
Axis No. 1 2 3 4
- Busy
Axis No. 1 2 3 4
- Md.21:Status : Error detection
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Axis warning detection
Axis No. 1 2 3 4
- Md.51:AMP less operation mode([UG4232])
- Md.133:Operation cycle over flag([UG4239])
Md.134:Operation time([UG4008)]
188 µs
- Md.135:Maximum operation time([UG4009)]
240 µs
- Md.19:No. of Flash-ROM writing([UG4224])
0 times
- Md.52:Searching flag for driver communication area
Complete of searching for driver ca...
- Md.53:SSCNET control status([UG4233])
Waiting for command accepted
- Md.131:Digital OSC running flag([UG4011)]
Stopped

MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module_RUS

2.4.1 Работа в толчковом режиме

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\¥MELSEC iQ-F\¥FX5-40SSC-S_sample.gx3 - [01:FX5-40SSC-S[]]-Servo parameter

Project Edit View Online Window Help

Navigation

Project

01:FX5-40SSC-S

- System Setting
- System Configuration
- Mark Detection
- Parameter
- Servo Parameter
- Positioning Data
- Block Start Data
- Synchronous Control Par...

Axis1 Read Set To Default Verify Parameter Copy

Common - Basic

Rotation direction(*POL)
Rotation direction selection
CW dir. during fwd. pls. input, CCW dir. during rev. pls. input

Forced stop(*AOP1)
Servo forced stop selection
Enabled (Use forced stop input EM1 or EM2)

Encoder output pulse(*ENRS, *ENR, *ENL)
Encoder output pulse phase
Advance A-phase 90° by CCW

Number of encoder output pulse

Zero speed(ZSP)

Selected Items Write

ROTATION DIRECTION/MOVING DIRECTION

Select the rotation direction/moving direction of the command input pulse.

Проверка работы в толчковом режиме завершена.
Щелкните по значку  , чтобы перейти к следующему экрану.

Link list | FX5U | Host-192.168.3.250 |

2.4.2

Возврат в исходную позицию

Выполните возврат в исходную позицию.

В данном курсе рассматривается возврат в исходную позицию с установкой данных.

Перейдите к следующей странице и выполните возврат в исходную позицию, как на реальном экране.

The screenshot shows the Axis Monitor software interface for the MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module. The window title is "01:IQ5-40SSC-S - Axis Monitor". The left pane displays "Module Information List" with various status items. The right pane shows "Axis Monitor" details for Axis #1, including current values, feed rates, and error codes. A status bar at the bottom indicates "Waiting for command accepted".

Module Information List	
Md.20:Feed current value	78666.6 μm
Md.21:Machine feed value	79000.0 μm
Md.23:Axis error No.	-
Md.24:Axis warning No.	-
Md.26:Axis operation status	Position Control
Md.28:Axis feed speed	2000.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	1
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Continuous Positioning Control
Md.47:Positioning data being executed : Control method	1-axis linear control (ABS)
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time (s)	0.1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time (s)	0.1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : H-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	399.00 (min)
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF
Md.108:Servo status 3 : Servo warning	OFF
Md.114:Servo alarm	-
Md.30:External input signal : Lower limit	ON
Md.30:External input signal : Upper limit	ON
Md.31:Status : HPR request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	OFF

2.4.2

Возврат в исходную позицию

◀ ▶ TOC

01:FX5-40SSC-S - Axis Monitor



Axis Monitor

Monitor Type: Axis(Output Axis)

Font Size: 9pt

 Select

	Axis #1
Md.28:Axis feed speed	0.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	-
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	0.00 r/min
Md.104:Motor current value	0.00 A
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	
Md.114:Servo alarm	-
Md.31:Status : HPR request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	ON

Значение элемента Md.31: Status: HPR request flag меняется на OFF.
 Значение элемента Md.31: Status: HPR complete flag меняется на ON.

Module Information List

- PLC READY(U1#G5950)
- READY(U1#G31500.0)
- Synchronization flag(U1#G31500.1)
- All axes servo ON(U1#G5951)
 - Md.108:Servo status 1 : READY ON
 - Axis No. 1 2 3 4
 - Md.108:Servo status 1 : Servo ON
 - Axis No. 1 2 3 4
- Md.50:Forced stop input(U0#G4231)
- BUSY
 - Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Error detection
 - Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Axis warning detection
 - Axis No. 1 2 3 4
- Md.51:AMP-less operation mode(U1#G4232)
- Md.133:Operation cycle over flag(U1#G4239)

Проверка работы возврата в исходную позицию завершена.

Щелкните по значку , чтобы перейти к следующему экрану.

0 times

2.4.3

Управление позиционированием

Проверьте работу управления позиционированием.

Перейдите к следующей странице и проверьте работу управления позиционированием, выполняя действия, как на реальном экране.

	Axis #1
Md.20:Feed current value	78666.6 μ m
Md.21:Machine feed value	78666.6 μ m
Md.23:Axis error No.	-
Md.24:Axis warning No.	-
Md.26:Axis operation status	Position Control
Md.28:Axis feed speed	2000.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	1
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Continuous Positioning Control
Md.47:Positioning data being executed : Control method	1-axis linear control (ABS)
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	399.99 r/min
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	OFF
Md.114:Servo alarm	-
Md.39:External input signal : Lower limit	ON
Md.39:External input signal : Upper limit	ON
Md.31:Status : HPR request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	OFF

Module Information list

- PLC READY[U300990]
- READY[U1NG11500-0]
- Synchronization flag[U1NG11500-0]
- All axes servo ON[U1NG1995-0]
- Md.108:Service status 1 : READY ON
Axis No. 1 2 3 4
- Md.108:Service status 1 : Servo ON
Axis No. 1 2 3 4
- Md.50:Forced stop input[U3004221]
- BUSY
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Error detection
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Axis warning detection
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:AMP less operation mode[U1NG4222]
- Md.133:Operation cycle over flag[U1NG4239]
- Md.134:Operation time[U1NG4008]
199 μ s
- Md.135:Maximum operation time[U1NG4009]
245 μ s
- Md.18:No. of Flash ROM writing[U1NG4224]
0 times
- Md.52:Searching flag for driver communication BK...
Complete of searching for driver co...
- Md.53:SSCNET control status[U1NG4233]
Waiting for command accepted
- Md.131:Digital OSC. running flag[U1NG4011]
Stopped

2.4.3

Управление позиционированием

◀ ▶ TOC

01:FX5-40SSC-S - Axis Monitor



Axis Monitor

Monitor Type: Axis(Output Axis)

Font Size: 9pt

 Select

	Axis #1
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	0.00 r/min
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	OFF
Md.114:Servo alarm	-
Md.30:External input signal : Lower limit	ON

Значение элемента Md.31: Status: HPR complete flag меняется на OFF.

Md.31:Status : HPR request flag OFF

Md.31:Status : HPR complete flag OFF

Module Information List

- PLC READY(U1#G5950)
- READY(U1#G31500.0)
- Synchronization flag(U1#G31500.1)
- All axes servo ON(U1#G5951)

Md.108:Servo status 1 : READY ON
 Axis No. 1 2 3 4

Md.108:Servo status 1 : Servo ON
 Axis No. 1 2 3 4

- Md.50:Forced stop input(U1#G4231)

BUSY
 Axis No. 1 2 3 4

Md.31:Status : Error detection

Axis No. 1 2 3 4

Md.31:Status : Axis warning detection

Axis No. 1 2 3 4

- Md.51:AMP-less operation mode(U1#G4232)

Md.133:Operation cycle over flag(U1#G4239)

Md.134:Operation time(U1#G4008)

Проверка работы управления позиционированием завершена.

Щелкните по значку , чтобы перейти к следующему экрану.

0 times

2.5

Краткое изложение содержания главы

В этой главе вы изучили следующие темы:

- Создание нового проекта
- Создание программы последовательного управления
- Настройка параметров модуля управления движением
- Проверка работы

Важные сведения

Создание нового проекта	<ul style="list-style-type: none">• Для создания проекта и программы управления используется ПО MELSOFT GX Works3.• Содержимое данного курса предполагает использование ПО MELSOFT GX Works3 версии 1.011M или более поздней.
Создание программы управления	<ul style="list-style-type: none">• Использование переменных и функциональных блоков (FB) устраниет необходимость в запоминании операндов при программировании.• Чтобы переключить язык комментариев в программах управления, установите флажок Enable Multiple Comments Display и переключатель Target нужного языка.
Настройка параметров модуля управления движением	<ul style="list-style-type: none">• В меню ПО MELSOFT GX Works3 дважды щелкните по пункту [Simple Motion Module Setting], чтобы открыть окно Simple Motion Module Setting Function.
Проверка работы	<ul style="list-style-type: none">• Двойным щелчком по операнду при нажатой клавише SHIFT изменяется состояние операнда с выключенного на включенное и наоборот.

Глава 3

ЗАПУСК СИНХРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


В этой главе описано синхронное управление, преимущественно параметры синхронного управления, данные позиционирования для синхронного управления и проверка работы синхронного управления.

Ось 1 работает так, как описано в главе 1.

Подробное описание параметров, в том числе параметров сервосистемы, приведено в главах 1 и 2.

Со схемой работы и характеристиками машины можно ознакомиться в следующем файле PDF.


[Подробная информация о системе \(синхронное управление\) <PDF>](#)

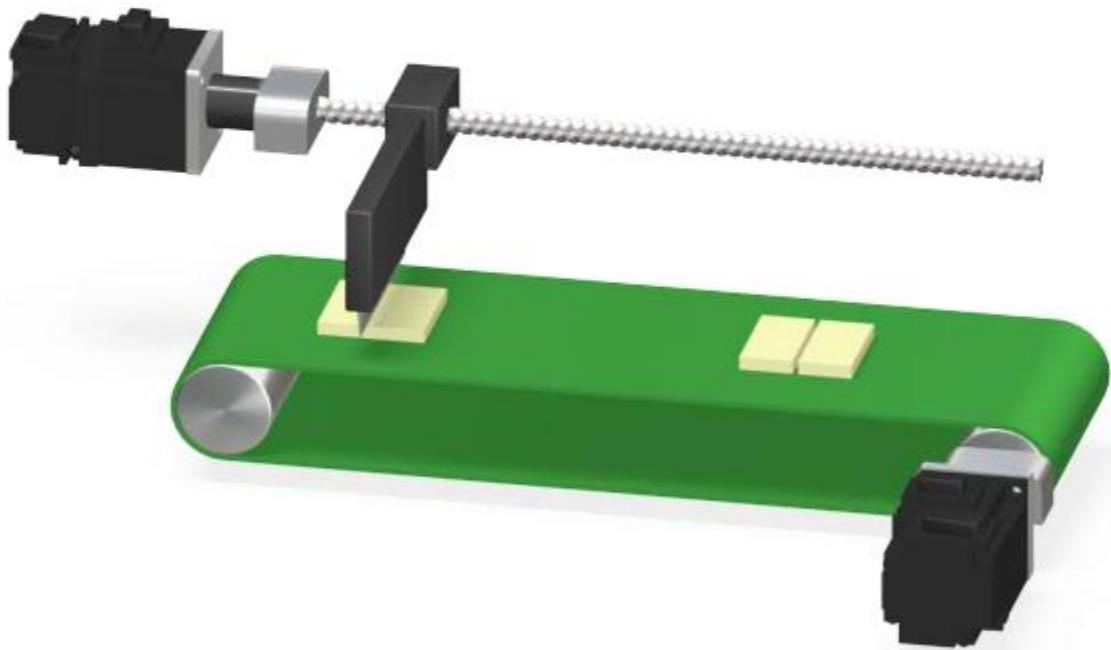

3.1

Конфигурация системы


Ниже показана конфигурация системы, рассматриваемой в этой главе в качестве примера.

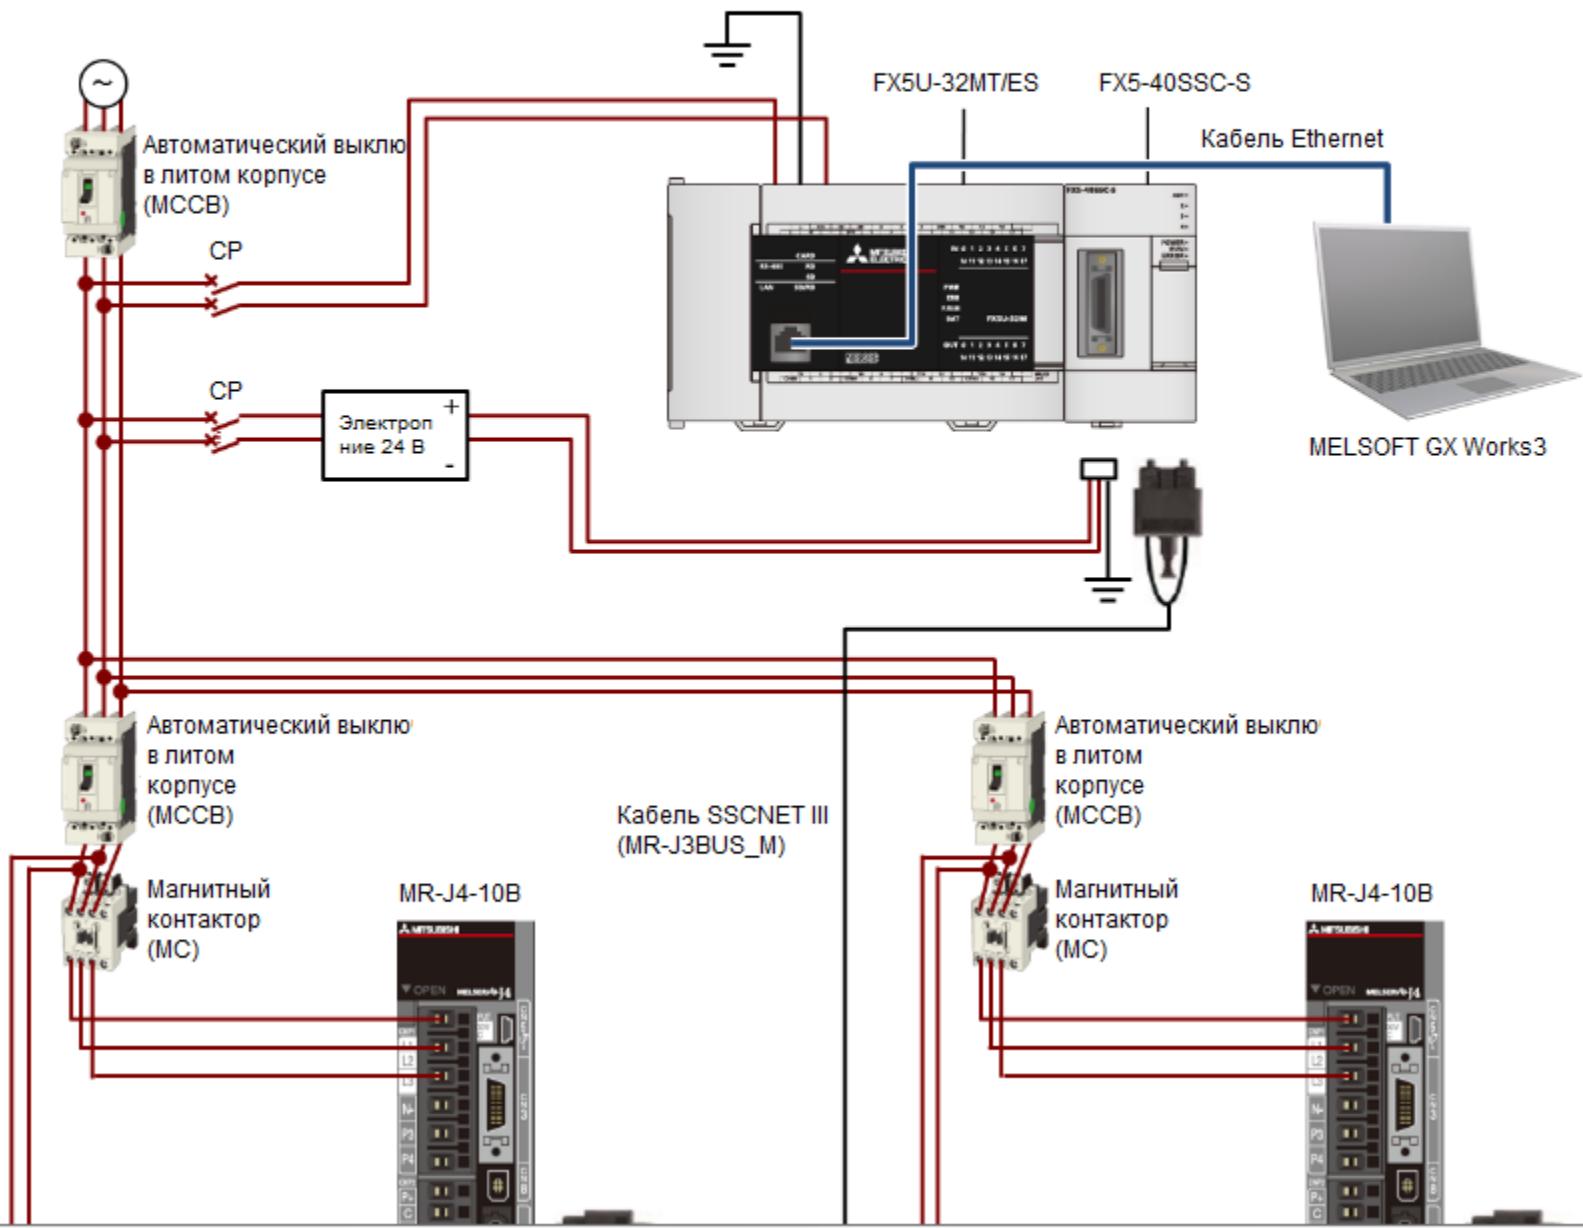

3.1

Конфигурация системы

Ниже показана конфигурация системы, рассматриваемой в этой главе в качестве примера.

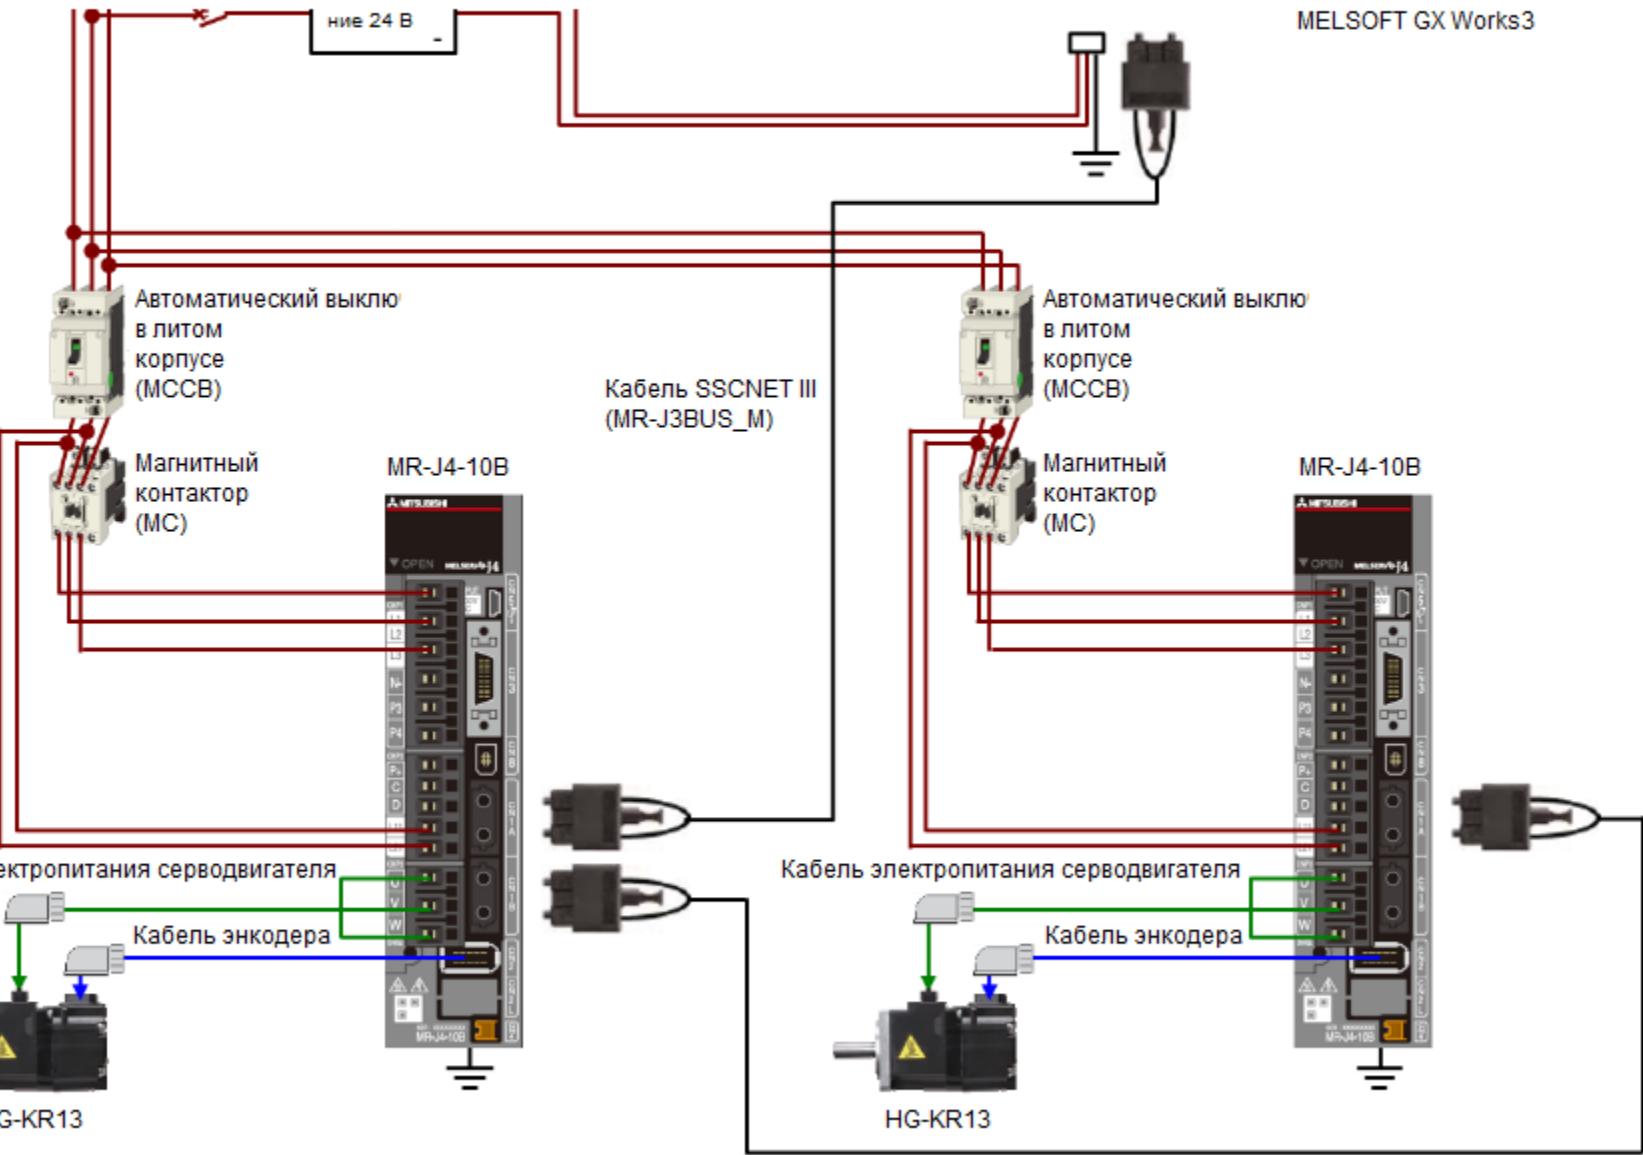

3.2

Процедура запуска синхронного управления

Ниже показана процедура запуска синхронного управления.

(1) Настройка конфигурации системы

..... раздел 3.3.1



(2) Настройка параметров, в том числе параметров сервосистемы

..... раздел 3.3.2



(3) Настройка данных позиционирования

..... раздел 3.3.3



(4) Настройка параметров синхронного управления

..... раздел 3.3.4

- Настройка параметров синхронизации
- Настройка параметров входной оси
- Переход в окне параметров синхронного управления



(5) Создание данных кулачка

..... раздел 3.3.5

- Создание новых данных кулачка
- Создание кривой траектории кулачка



(6) Запись в модуль управления движением

..... раздел 3.3.6



3.3 Создание параметров для синхронного управления

Создайте параметры для синхронного управления.

3.3.1 Настройка конфигурации системы

Настройте систему с 2 осями.


В окне System Configuration добавьте ось.

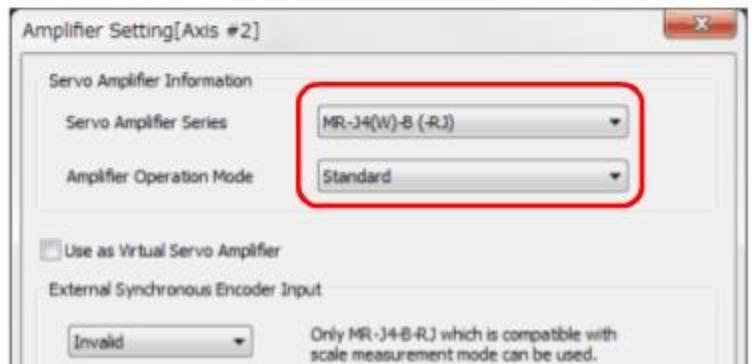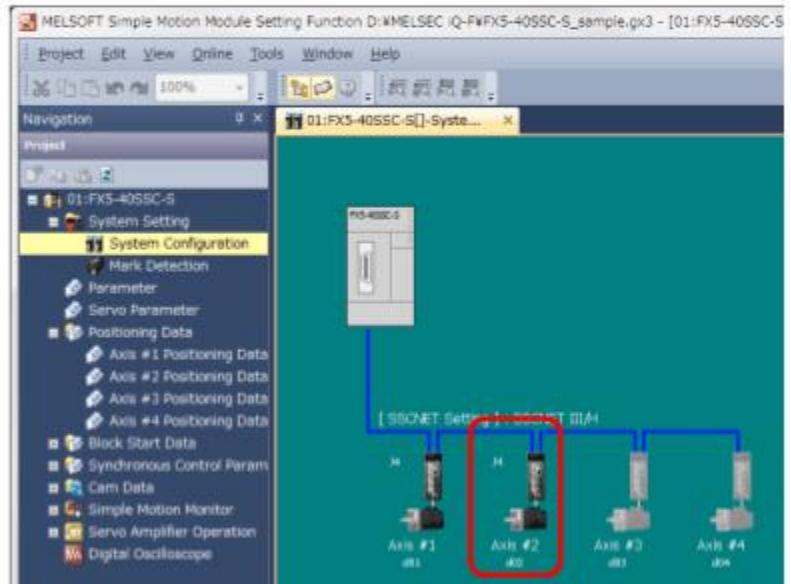

Поворотный переключатель номера оси (SW1)



Дополнительные установочные выключатели номера оси (SW2)
(Примечание)

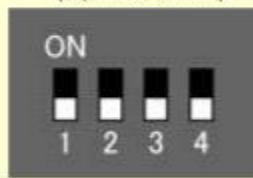

(Примечание) Установите все дополнительные установочные выключатели номера оси (SW2) в положение "выключено (внизу)".

3.3.2

Настройка параметров, в том числе параметров сервосистемы

Настройте для оси 2 параметры, в том числе параметры сервосистемы.
Ниже показаны детали настройки электронного редуктора для ленточного конвейера.

Compute Basic Parameters 1 - Axis #1

Entry

Select the machine components, and enter the machine data to automatically set the basic parameters 1 (unit setting, No. of pulses per rotation, movement amount per rotation and unit magnification).

Machine Components : Conveyor

Unit Setting : 0:mm

Outer diameter of Roll (DR) : 50000.0 [μm]

Reduction Gear Ratio (NL/NM) : = 1 / 1

Calculate reduction ratio by teeth or diameters Reduction Ratio Setting

Encoder Resolution : 4194304 [pulse/rev]

Setting Range :

Calculation Result

Basic Parameters 1	Unit Setting	0:mm
	No. of Pulses per Rotation	172985333 pulse
	Movement Amount per Rotation	6478422.3 μm
	Unit Magnification	1x1 Times

Movement Amount per Pulse

As a result of calculation, some error occurs in the movement amount.

Applying the calculation result above,

you want to perform is about 0.0 [μm] the error for the movement amount 0.0 [μm] Error Calculation

Click OK to reflect to the basic parameters 1. OK Cancel

[Ввод]

Параметр	Описание
Machine Components	Conveyor
Unit Setting	0:mm
Outer diameter of Roll	50000.0 [μm]
Reduction Gear Ratio (NL/NM)	
Сторона нагрузки [NL]	1
Сторона двигателя [NM]	1
Encoder resolution	4194304 [pulse/rev]

[Calculation Result]

Параметр	Описание
Unit Setting	0:mm
Number of Pulses per Rotation	172985333 pulse
Movement Amount per Rotation	6478422.3 μm
Unit Magnification	1: x1 Times

3.3.3

Настройка данных позиционирования

Настройте данные, выбрав пункт Axis #2 Positioning Data.

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time
1	0:END	02h:INC Linear 1 <Positioning Comment>	-	0:1000	0:1000	157079.6 μm	0.0 μm	2000.00 mm/min	0 ms
2		<Positioning Comment>							
3		<Positioning Comment>							
4		<Positioning Comment>							
5		<Positioning Comment>							
6		<Positioning Comment>							
7		<Positioning Comment>							
8		<Positioning Comment>							
9		<Positioning Comment>							
10		<Positioning Comment>							
11		<Positioning Comment>							
12		<Positioning Comment>							

[Данные позиционирования оси 2]

No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	Mcode
1	0: END	INC linear 1	-	1:1000	1:1000	157079.6 μm	0.0 μm	2000.00 mm/min	0 ms	0

3.3.4**Настройка параметров синхронного управления**

Настройте параметры для оси 1, которая синхронизируется с текущим значением подачи входной оси (оси 2) в кулачковом управлении.


Параметр	Описание
Input axis parameter	Установка типа входной оси сервосистемы для главного вала. (Установите для оси 2 значение 1: Feed current value)
Axis 1 synchronous control	Настройка параметров синхронного управления оси 1.
Synchronous control image	Отображение конфигурации выходных осей, подсоединеных к главному валу. Конфигурация входных/выходных осей наглядно представлена для проверки.

3.3.4

Настройка параметров синхронизации

Ниже объясняется настройка для синхронизации оси 1 с текущим значением подачи оси 2.

В меню навигации выберите пункт [Axis #1 Synchronous Parameter], затем выберите модуль [Main shaft (Main)], чтобы отобразились параметры главного вала.

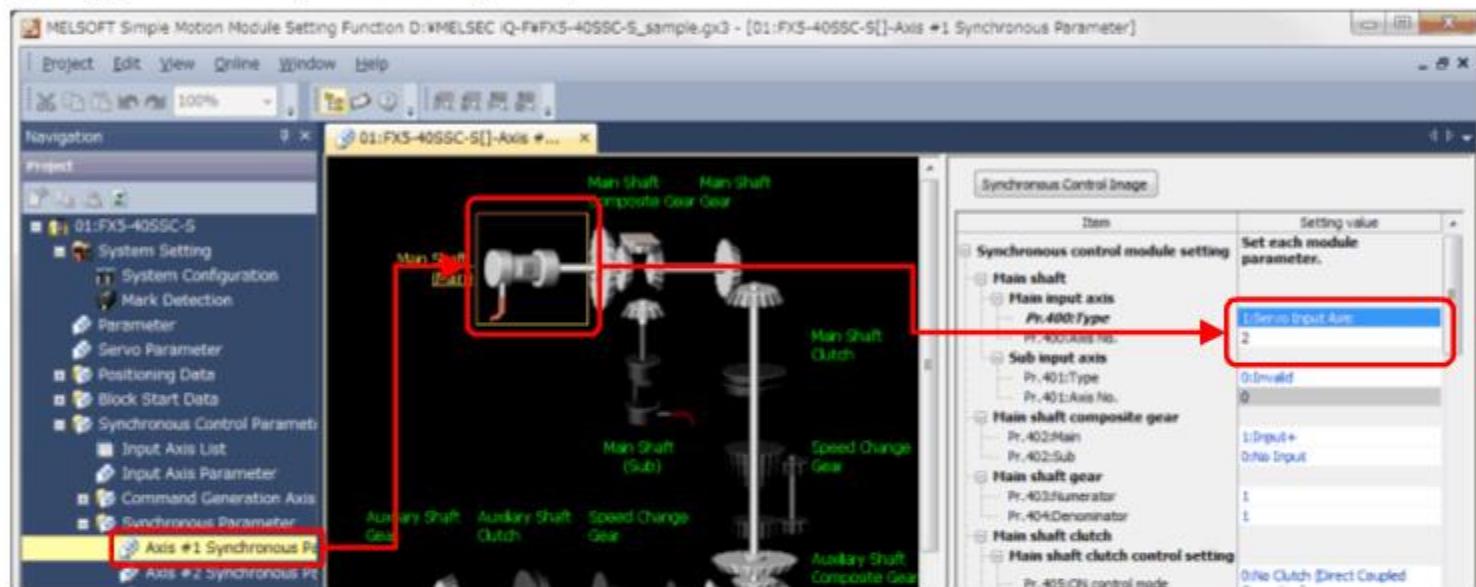


Измените значения следующих параметров. Для остальных параметров синхронизации используйте значения по умолчанию.

Параметр		Описание	
Main shaft	Main input axis No.	Pr.400: Type	1: Servo input axis
		Pr.400: Axis No.	2
Output axis	Cam axis cycle unit setting	Pr.438: Unit	0:mm
		Pr.438: Number of decimal places	0
	Pr.439: Cam axis length per cycle	157.0796 mm	
	Pr.441: Cam stroke amount	100000.0 μm	
	Pr.440: Cam No.	1	

3.3.4

Настройка параметров входной оси

Ниже объясняется настройка для синхронизации оси 1 с текущим значением подачи оси 2.
В меню навигации выберите пункт [Input Axis Parameter], чтобы открыть окно Input Axis Parameter.

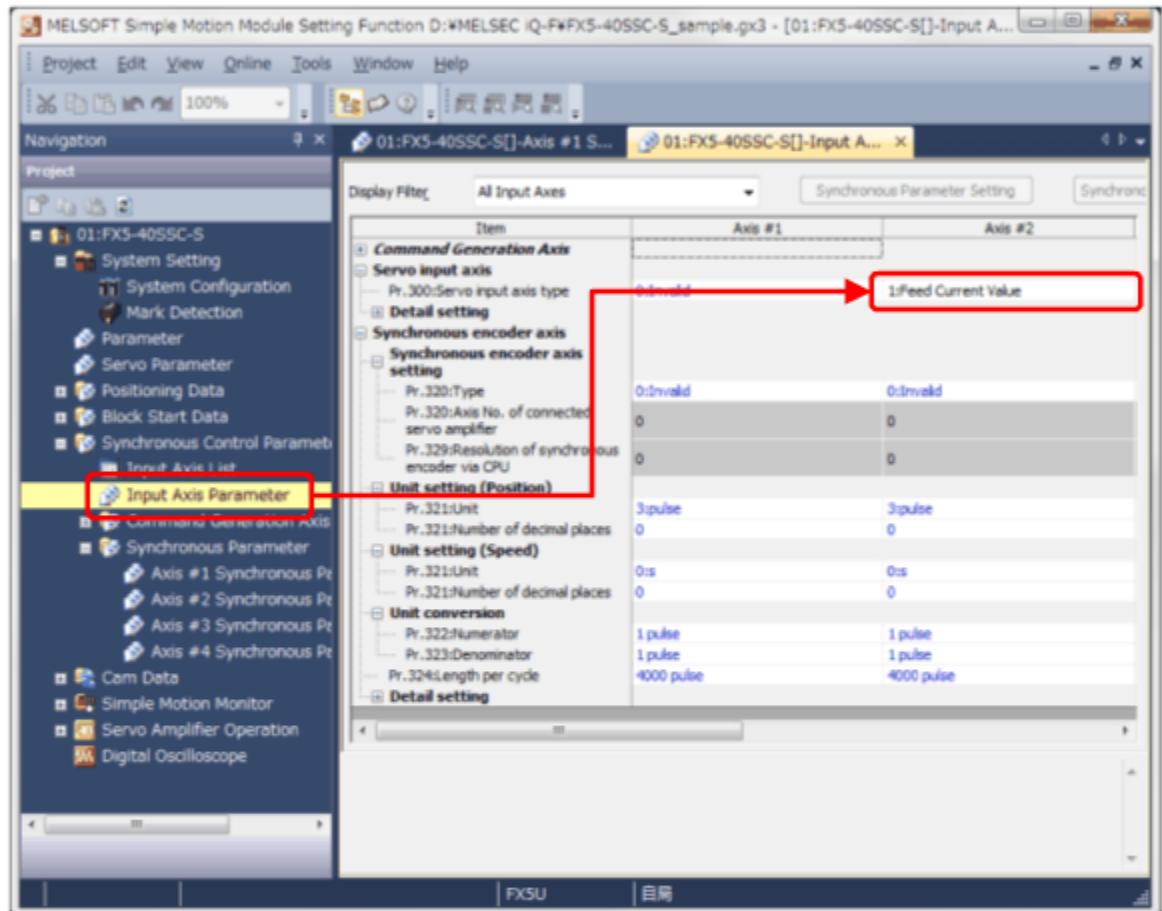

Измените значения следующих параметров. Для остальных параметров входной/выходной оси используйте значения по умолчанию.


Параметр	Описание
Servo input axis	Pr.300: Servo input axis type 1: Feed current value

3.3.4

Переход в окне параметров синхронного управления



Ниже показан переход в окне параметров синхронизации.

[Параметры синхронизации]

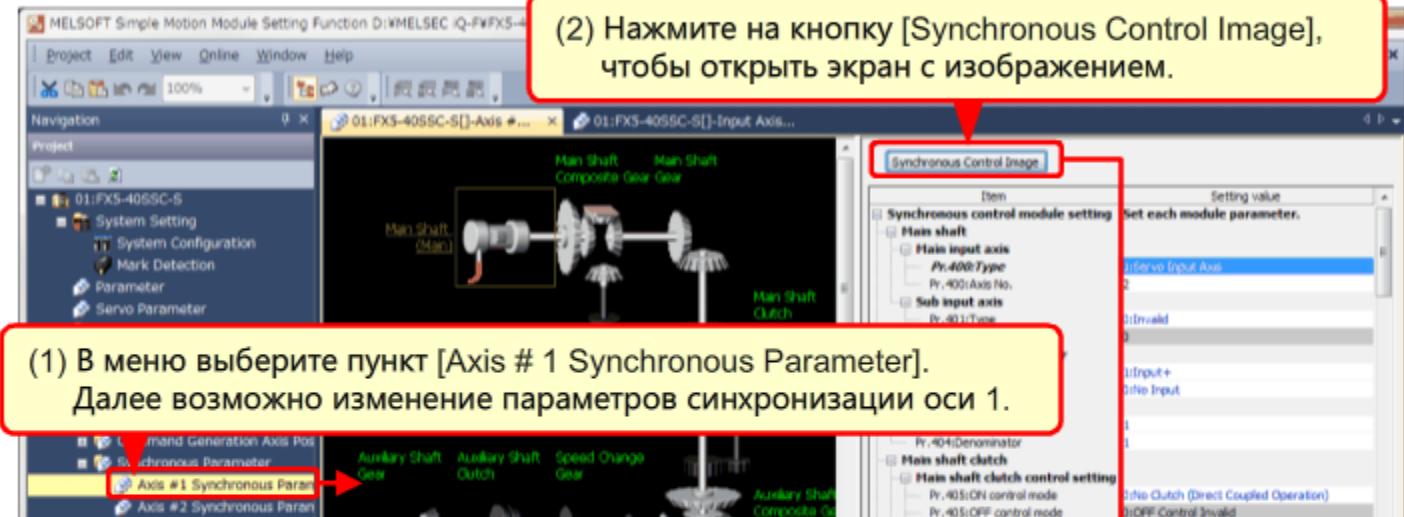

[Synchronous control image]

[Параметры входной оси]

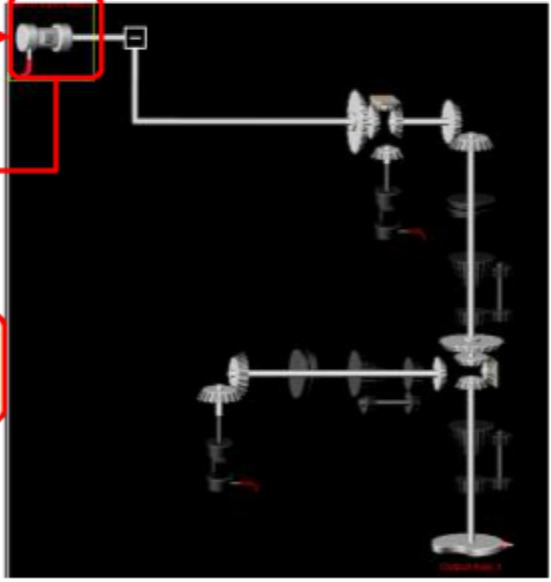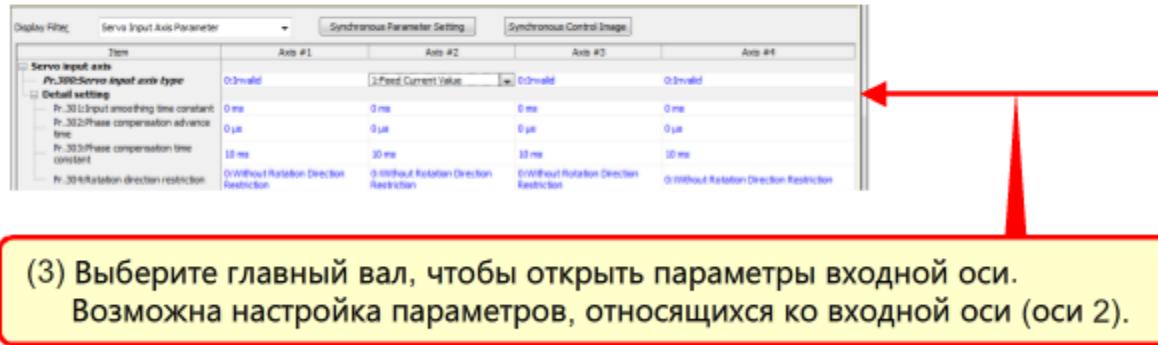


3.3.5

Создание данных кулачка

Создайте данные кулачка.

Перейдите к следующей странице и создайте данные кулачка, как на реальном экране.

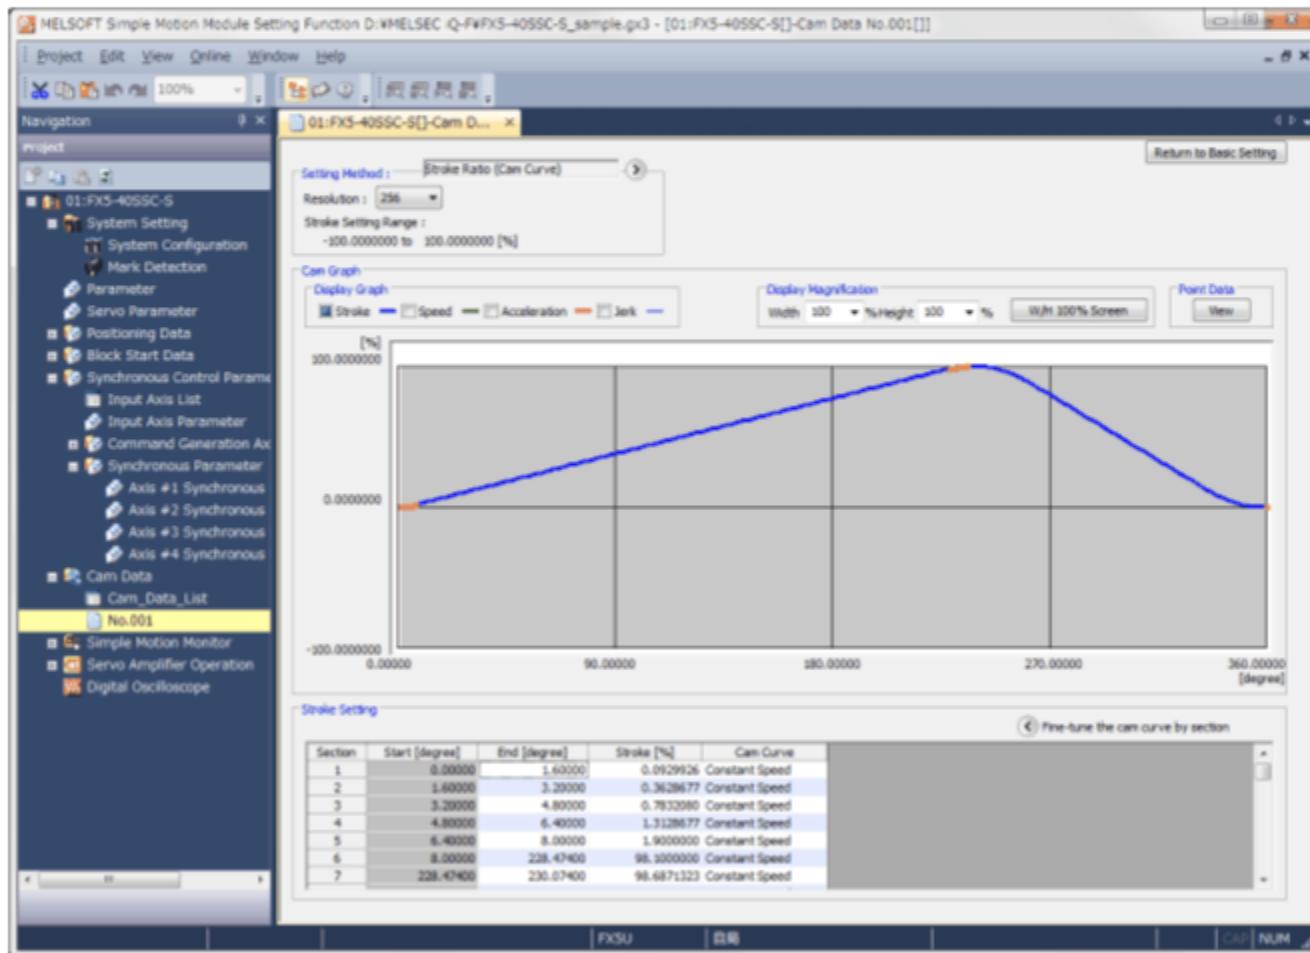

MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module_RUS

3.3.5 Создание данных кулачка

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\¥MELSEC iQ-F\¥FX5-40SSC-S_sample.gx3 - [01:FX5-40SSC-S[]-Cam Data No.001[]]

Project Edit View Online Window Help

Navigation

Project

- 01:FX5-40SSC-S
 - System Setting
 - Parameter
 - Servo Parameter
 - Positioning Data
 - Block Start Data
 - Synchronous Control Param
 - Cam Data
 - Cam_Data_List
 - No.001
- Simple Motion Monitor
- Servo Amplifier Operation
- Digital Oscilloscope

Display Magnification

Acceleration — Jerk —

Width 100 % Height 100 % W/H 100% Screen

Point Data View

90.00000 180.00000 270.00000 360.00000 [degree]

Fine-tune the cam curve by section

id [degree]	Stroke [%]	Cam Curve
236.47400	100.000000	Constant Speed
0.00000	0.000000	Dist.Const.Speed

Создание данных кулачка завершено.
Щелкните по значку , чтобы перейти к следующему экрану.

FX5U Host-192.168.3.250

3.4

Проверка работы синхронного управления



Проверьте работу синхронного управления.

Сначала сохраните проект. (См. раздел 2.2.7.)

Сохранив проект, запишите параметры синхронного управления и данные кулачка в модуль управления движением. (См. раздел 2.3.6.)

3.4.1

Запуск синхронного управления и проверка работы

Запустите синхронное управление и проверьте работу.

Перейдите к следующей странице, запустите синхронное управление и проверьте работу, выполняя действия, как на реальном экране.

01:FX3-ROSC-S - Axis Monitor

Axis Monitor Monitor Type: Axis(Output Axis) Font Size: 8pt Select Monitor Item Select Monitor Axis

	Axis #1	Axis #2
Md.20:Feed current value	73057.8 μm	277464.7 μm
Md.21:Machine feed value	73057.8 μm	277464.7 μm
Md.23:Axis error No.	-	-
Md.24:Axis warning No.	-	-
Md.26:Axis operation status	Synchronous Control	Position Control
Md.28:Axis feed speed	4727.35 mm/min	2000.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	-	1
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete	Positioning Complete
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-	1-axis linear control (2IC)
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	-045.47 (r/min)	12.72 (r/min)
Md.104:Motor current value	0.0 %	0.0 %
Md.106:Servo status 1 : Servo alarm	OFF	OFF
Md.107:Servo status 1 : Servo warning	OFF	OFF
Md.114:Servo alarm	-	-
Md.30:External input signal : Lower limit	ON	ON
Md.30:External input signal : Upper limit	ON	ON
Md.31:Status : HPR request flag	OFF	OFF
Cd.181:Forward JOG start	OFF	OFF
Cd.182:Reverse JOG start	OFF	OFF
Cd.183:Axis stop	OFF	OFF

Module Information List

- PLC READY(U#000000)
- READY(I#NG31500)
- Synchronization flag(U#NG31500..0)
- All axes servo ON(U#NG395..0)
- Md.106:Servo status 1 : READY ON
Axis No. 1 2 3 4
- Md.106:Servo status 1 : Servo ON
Axis No. 1 2 3 4
- Md.50:Forced stop input(U#NG423)
- BUSY
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Error detection
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Axis warning detection
Axis No. 1 2 3 4
- Md.51:AMP-less operation mode(U#NG4232)
- Md.133:Operation cycle over flag(U#NG4238)
- Md.134:Operation time(U#NG4008)
242 μs
- Md.125:Maximum operation time(U#NG4008)
263 μs
- Md.19:No. of Flash-ROM writing(U#NG4224)
0 times
- Md.52:Searching flag for driver communication in...
Complete of searching for driver co...
- Md.53:SSCNET control status(U#NG4233)
Waiting for command accepted
- Md.131:Digital CSC_running flag(U#NG4012)
Stopped

3.4.1

Запуск синхронного управления и проверка работы

◀ ▶ TOC

01:FX5-40SSC-S - Axis Monitor



Axis Monitor


Monitor Type: Axis(Output Axis)

Font Size: 9pt

 Select Mo

	Axis #1	Axis #2	
Md.20:Feed current value	0.0 μm	157079.6 μm	
Md.21:Machine feed value	0.0 μm	157079.6 μm	
Md.23:Axis error No.	-	-	
Md.24:Axis warning No.	-	-	
Md.26:Axis operation status	Synchronous Control	Waiting	
Md.28:Axis feed speed	0.00 mm/min	0.00 mm/min	
Md.44:Positioning data No. being executed	-	-	
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete	Positioning Complete	
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-	-	
Md.47:Positioning data being			

< Изображение рабочего процесса >

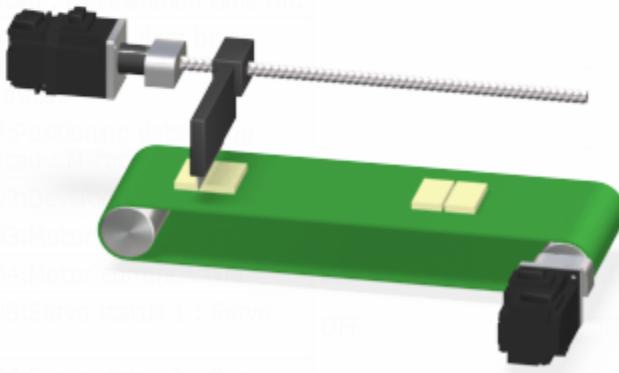

Module Information List

- PLC READY(U1#G5950)
- READY(U1#G31500.0)
- Synchronization flag(U1#G31500.1)
- All axes servo ON(U1#G5951)
 - Md.108:Servo status 1 : READY ON

Axis No.	1	2	3	4
----------	---	---	---	---
 - Md.108:Servo status 1 : Servo ON

Axis No.	1	2	3	4
----------	---	---	---	---
- Md.50:Forced stop input(U1#G4231)
 - BUSY

Axis No.	1	2	3	4
----------	---	---	---	---
- Md.31>Status : Error detection

Axis No.	1	2	3	4
----------	---	---	---	---
- Md.31>Status : Axis warning detection

Axis No.	1	2	3	4
----------	---	---	---	---
- Md.51:AMP-less operation mode(U1#G4232)
- Md.133:Operation cycle over flag(U1#G4239)
- Md.134:Operation time(U1#G4008)

Запуск синхронного управления и проверка работы завершены.

Щелкните по значку , чтобы перейти к следующему экрану.


0 times

3.4.2

Проверка работы с помощью цифрового осциллографа

Проверьте работу с помощью цифрового осциллографа.


Перейдите к следующей странице и проверьте работу с помощью цифрового осциллографа, выполняя действия, как на реальном экране.

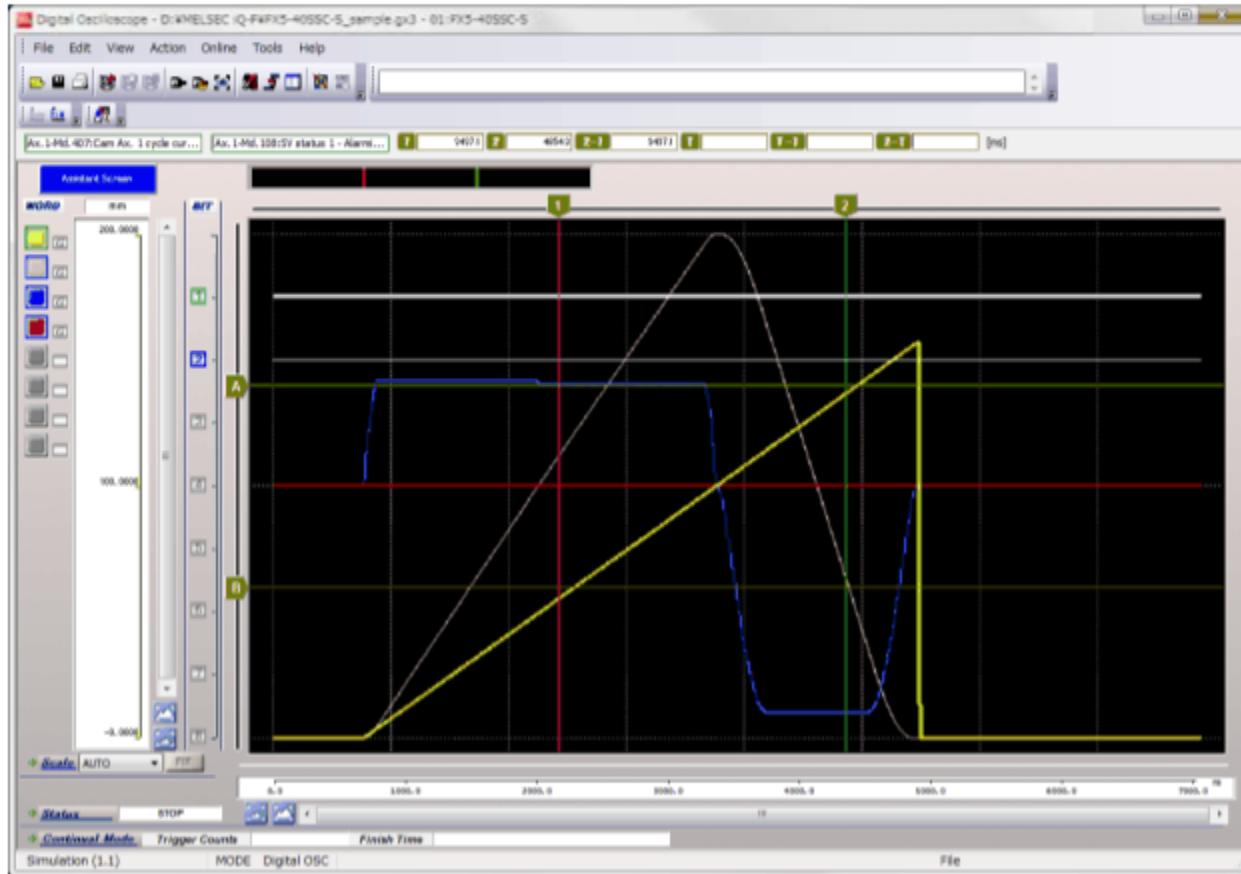

3.4.2

Проверка работы с помощью цифрового осциллографа

◀ ▶ TOC

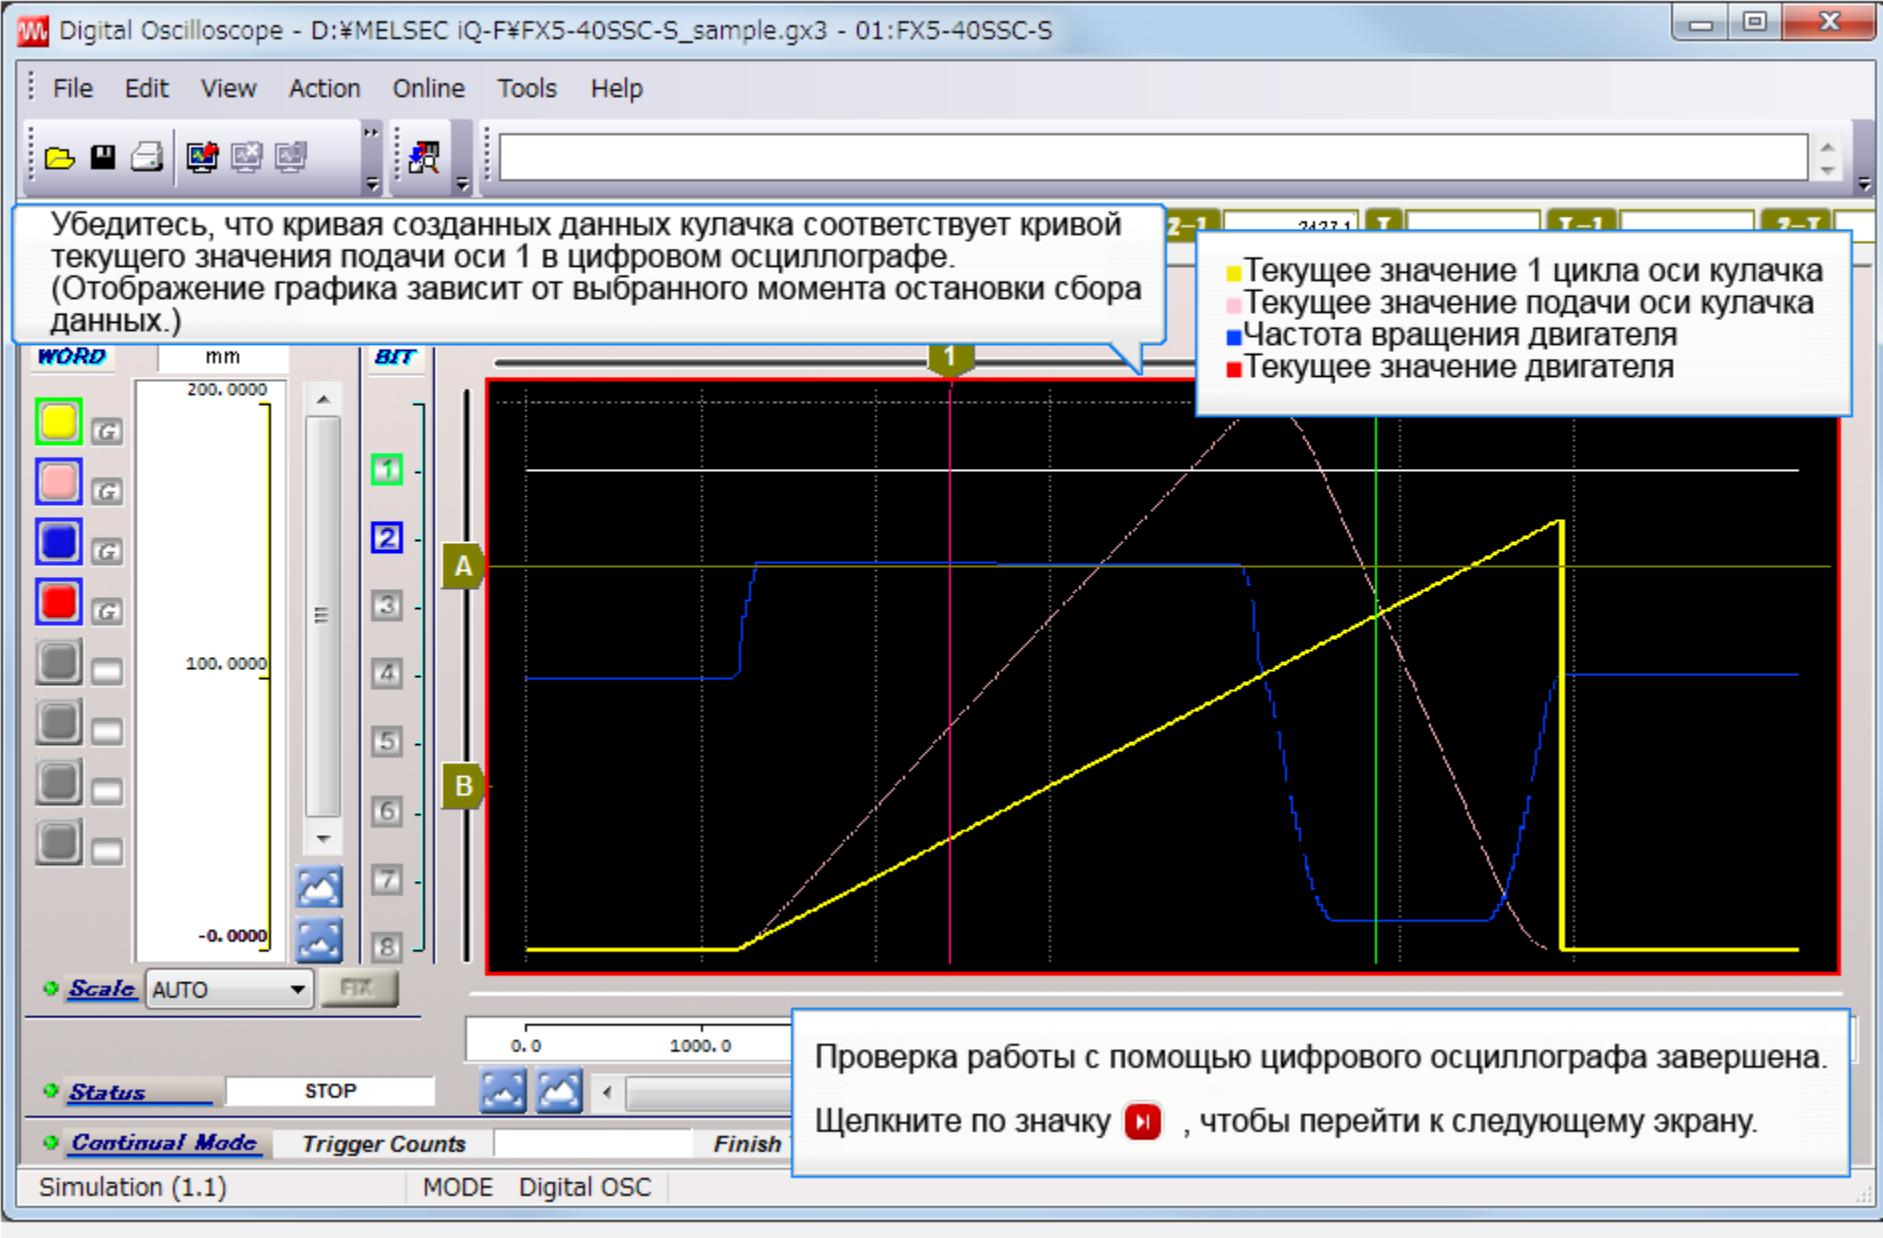

3.5

Краткое изложение содержания главы

В этой главе вы изучили следующие темы:

- Конфигурация системы
- Процедура запуска синхронного управления
- Создание параметров для синхронного управления
- Проверка работы синхронного управления

Важные сведения

Конфигурация системы	<ul style="list-style-type: none">Чтобы добавить оси, установите номера управляемых осей и настройте сервоусилители, используя соединение SSCNETIII, добавьте и подсоедините серводвигатели, выполните настройки с помощью ПО MELSOFT GX Works3.
Процедура запуска синхронного управления	<ul style="list-style-type: none">Процедура создания сервосистемы с использованием модуля управления движением серии MELSEC iQ-F состоит в настройке параметров конфигурации системы, параметров сервосистемы, данных позиционирования и параметров синхронного управления, создании данных кулачка и записи настроек в модуль управления движением.
Создание параметров для синхронного управления	<ul style="list-style-type: none">Необходимые для синхронного управления параметры включают параметры синхронизации, параметры входной оси и данные кулачка (cam curve).
Проверка работы синхронного управления	<ul style="list-style-type: none">Проверка состояния синхронного управления возможна в окне Axis Monitor.Для проверки состояния синхронного управления по графикам используется функция цифрового осциллографа.

Тест**Итоговый тест**

Вы завершили все уроки курса **Модуль управления движением серии MELSEC iQ-F** и готовы пройти итоговый тест.

Если вам непонятны какие-либо из охваченных тем, просмотрите их повторно.

В этом итоговом teste всего 5 вопросов (7 ответов).

Проходить итоговый тест можно столько раз, сколько потребуется.

Набор баллов

Выбрав ответ, обязательно нажмите на кнопку **Ответить**. Если продолжить, не нажав на кнопку "Ответить", ответ не будет засчитан. (Расценивается, как отсутствие ответа на вопрос.)

Итоговое количество баллов

На странице итогов отображаются количество правильных ответов, количество вопросов, процент правильных ответов и результат теста: пройден/не пройден.

Правильных ответов: **5**

Всего вопросов: **5**

Процент: **100%**

Для прохождения теста
необходимо правильно
ответить на **60%** вопросов.

Продолжить**Просмотреть**

- Нажмите на кнопку **Продолжить**, чтобы завершить тест.
- Нажмите на кнопку **Просмотреть**, чтобы просмотреть тест. (Проверка правильных ответов)
- Нажмите на кнопку **Повторить**, чтобы пройти тест повторно.

TEST

Итоговый тест 1

| | TOS

Выберите программное обеспечение, необходимое для выполнения управления позиционированием с помощью модуля управления движением серии MELSEC iQ-F.

- MELSOFT GX Works2
- MELSOFT GX Works3
- MELSOFT MT Works2
- MELSOFT GT Works3
- RT ToolBox2

ОтветитьНазад

ТЕСТ


Итоговый тест 2

◀ ▶ ТОК

Выберите правильный номер управляемой оси сервоусилителя для оси 1.




Поворотный
переключатель
номера оси (SW1)

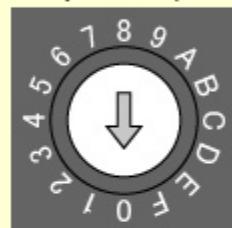

Дополнительные
установочные
выключатели номера
оси (SW2)



Поворотный
переключатель
номера оси (SW1)

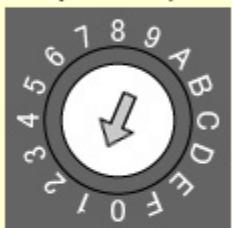

Дополнительные
установочные
выключатели номера
оси (SW2)



Ответить

Назад

ТЕСТ

Итоговый тест 3

Назад

След.

TOC

Выберите правильный способ включения или выключения произвольного операнда в программе управления во время мониторинга с помощью ПО MELSOFT GX Works3.

- Двойной щелчок по операнду.
- Двойной щелчок по операнду с нажатой клавишей Alt.
- Двойной щелчок по операнду с нажатой клавишей SHIFT.

Ответить

Назад

ТЕСТ**Итоговый тест 4**

◀ ▶ ТОК

Выберите надлежащую процедуру запуска синхронного управления.

- A → E → C → D → B → F
- E → D → C → B → A → F
- B → F → E → A → D → C

A: Создание данных кулакчка

B: Настройка параметров синхронизации

C: Настройка данных позиционирования

D: Настройка параметров, в том числе параметров сервосистемы

E: Настройка конфигурации системы

F: Запись в модуль управления движением

Ответить**Назад**

ТЕСТ**Итоговый тест 5**

Выберите правильное описание для каждого из элементов настройки цифрового осциллографа, перечисленных в списке элементов.

: Установка объекта для сбора данных.

: Настройка цикла сбора данных и частоты съема данных до и после триггера.

: Установка условий для запуска сбора данных.

Элементы

- 1: Режим сбора данных
- 2: Настройка триггера
- 3: Выбор исследуемого объекта

Ответить**Назад**

TEST

Результаты теста



Вы закончили прохождение итогового теста. Ниже указаны результаты теста.
Для завершения итогового теста перейдите к следующей странице.

Правильных ответов: **0**

Всего вопросов: **5**

Процент: **0%**

[Продолжить](#)

[Просмотреть](#)

[Повторить](#)

Вы не прошли тест.

Вы завершили курс **Модуль управления движением серии MELSEC iQ-F.**

Благодарим вас за прохождение этого курса.

Надеемся, что вам понравились уроки и полученная при прохождении курса информация пригодится вам при настройке соответствующих систем.

Вы можете повторно просматривать этот курс столько, сколько потребуется.

Просмотреть

Закрыть