




# Controlador de sistema de servo Módulo de movimiento simple serie MELSEC iQ-F

Este curso está dirigido a los participantes que implementarán por primera vez un sistema de control de movimiento utilizando el módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F.

## Introducción Objetivo del curso

Este curso está dirigido a aquellos que implementan por primera vez un sistema de control de movimiento utilizando el módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F. Este curso describe los procedimientos para el diseño del sistema, instalación, cableado y las operaciones que se requieren antes de operar el módulo de movimiento simple con MELSOFT GX Works3, el software de ingeniería PLC.

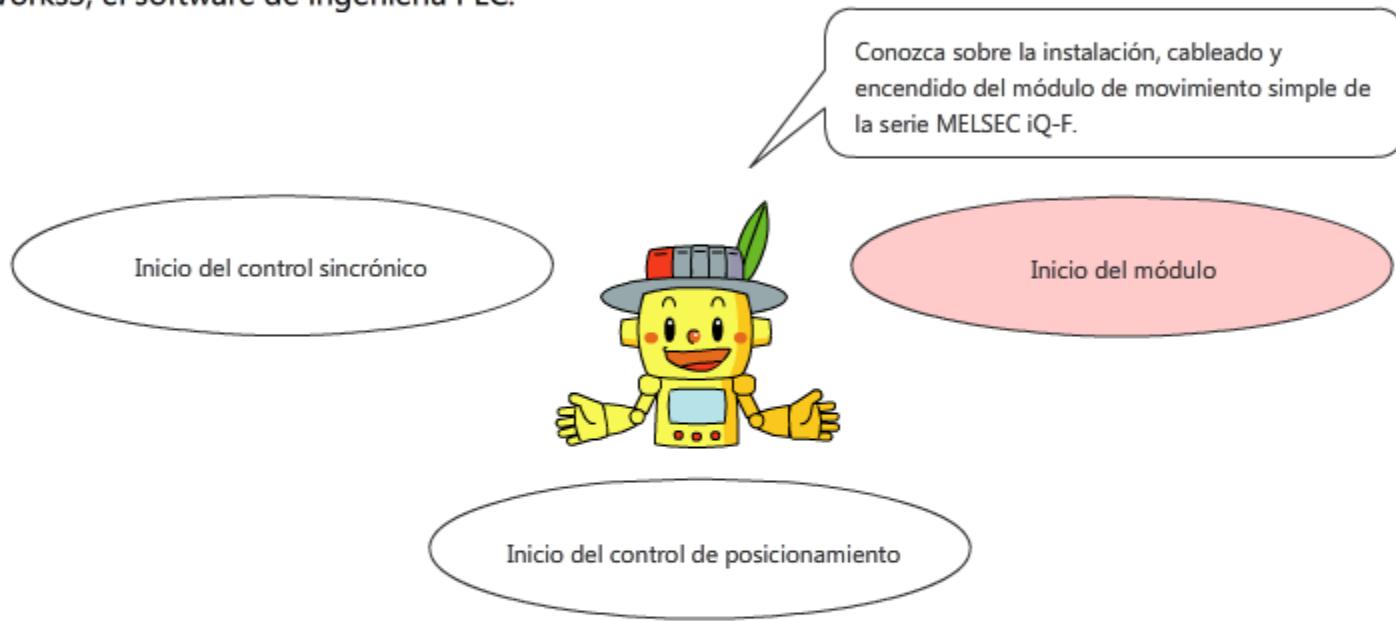

Para tomar este curso es necesario contar con los conocimientos básicos de los PLC de la serie MELSEC iQ-F, los servos AC y el control de posicionamiento.

Para los principiantes, se les recomienda tomar los siguientes cursos.

- «Conceptos Básicos de la serie MELSEC iQ-F»
- «Software de ingeniería PLC, MELSOFT GX Works3 (Ladder)»
- «MELSERVO Basics (MR-J4)»
- «Equipo de FA para principiantes (posicionamiento)»

## Introducción Estructura del curso

Los contenidos de este curso son los siguientes.  
Le recomendamos comenzar en el capítulo 1.

### Capítulo 1. Inicio del módulo

Conozca sobre la instalación, cableado y encendido del módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F.

### Capítulo 2. Inicio del control de posicionamiento

Conozca sobre cómo realizar el control de posicionamiento con el módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F.

### Capítulo 3. Inicio del control sincrónico

Conozca sobre cómo realizar el control sincrónico con el módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F.

### Prueba final

5 secciones en total (7 preguntas), puntaje de aprobación: 60% o superior.

## Introducción Operaciones de cambio de pantalla

Ir a la página siguiente		Ir a la página siguiente.
Regresar a la página anterior		Regresar a la página anterior.
Ir a la página deseada		Se visualizará "Índice", lo que le permitirá navegar a la página deseada.
Salir de la herramienta de aprendizaje		Salir de la herramienta de aprendizaje. Las ventanas como la pantalla de "Contenidos" y la herramienta de aprendizaje se cerrarán.

## Introducción Precauciones de uso

### Precauciones de seguridad

Cuando aprenda usando productos reales, lea atentamente las «Instrucciones de seguridad» incluidas en los manuales correspondientes y utilícelas correctamente.

### Precauciones que debe tener en este curso

- Es posible que las ventanas de la versión del software que usted usa sean diferentes a las que se muestran en este curso.

A continuación se muestra el software utilizado en este curso y cada versión del software.

Para la última versión de cada software, revise la página web de Mitsubishi Electric FA.

- MELSOFT GX Works3 Ver.1.011M

### Materiales de referencia

Los documentos que se indican a continuación son el material de consulta asociado a este curso. (No son imprescindibles para aprender).


Haga clic en el nombre del material de consulta para descargarlo.

Nombre de referencia	Formato del archivo	Tamaño del archivo
<a href="#">Hoja de registro</a>	Archivo comprimido	7.06 kB

## Capítulo 1 Inicio del módulo

Este capítulo explica un sistema de 1 eje que utiliza tornillos de bola como el sistema empleado en este curso. Por favor revise el siguiente archivo en PDF para ver el diagrama del patrón de operación y las especificaciones de la máquina.


[Detalles del sistema de muestra <PDF>](#)

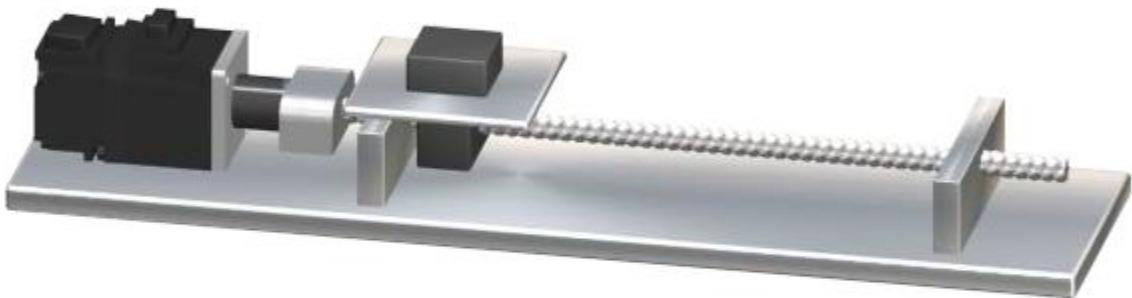

## 1.1

# Configuración del sistema

A continuación se muestra la configuración del sistema de muestra utilizado para este curso.

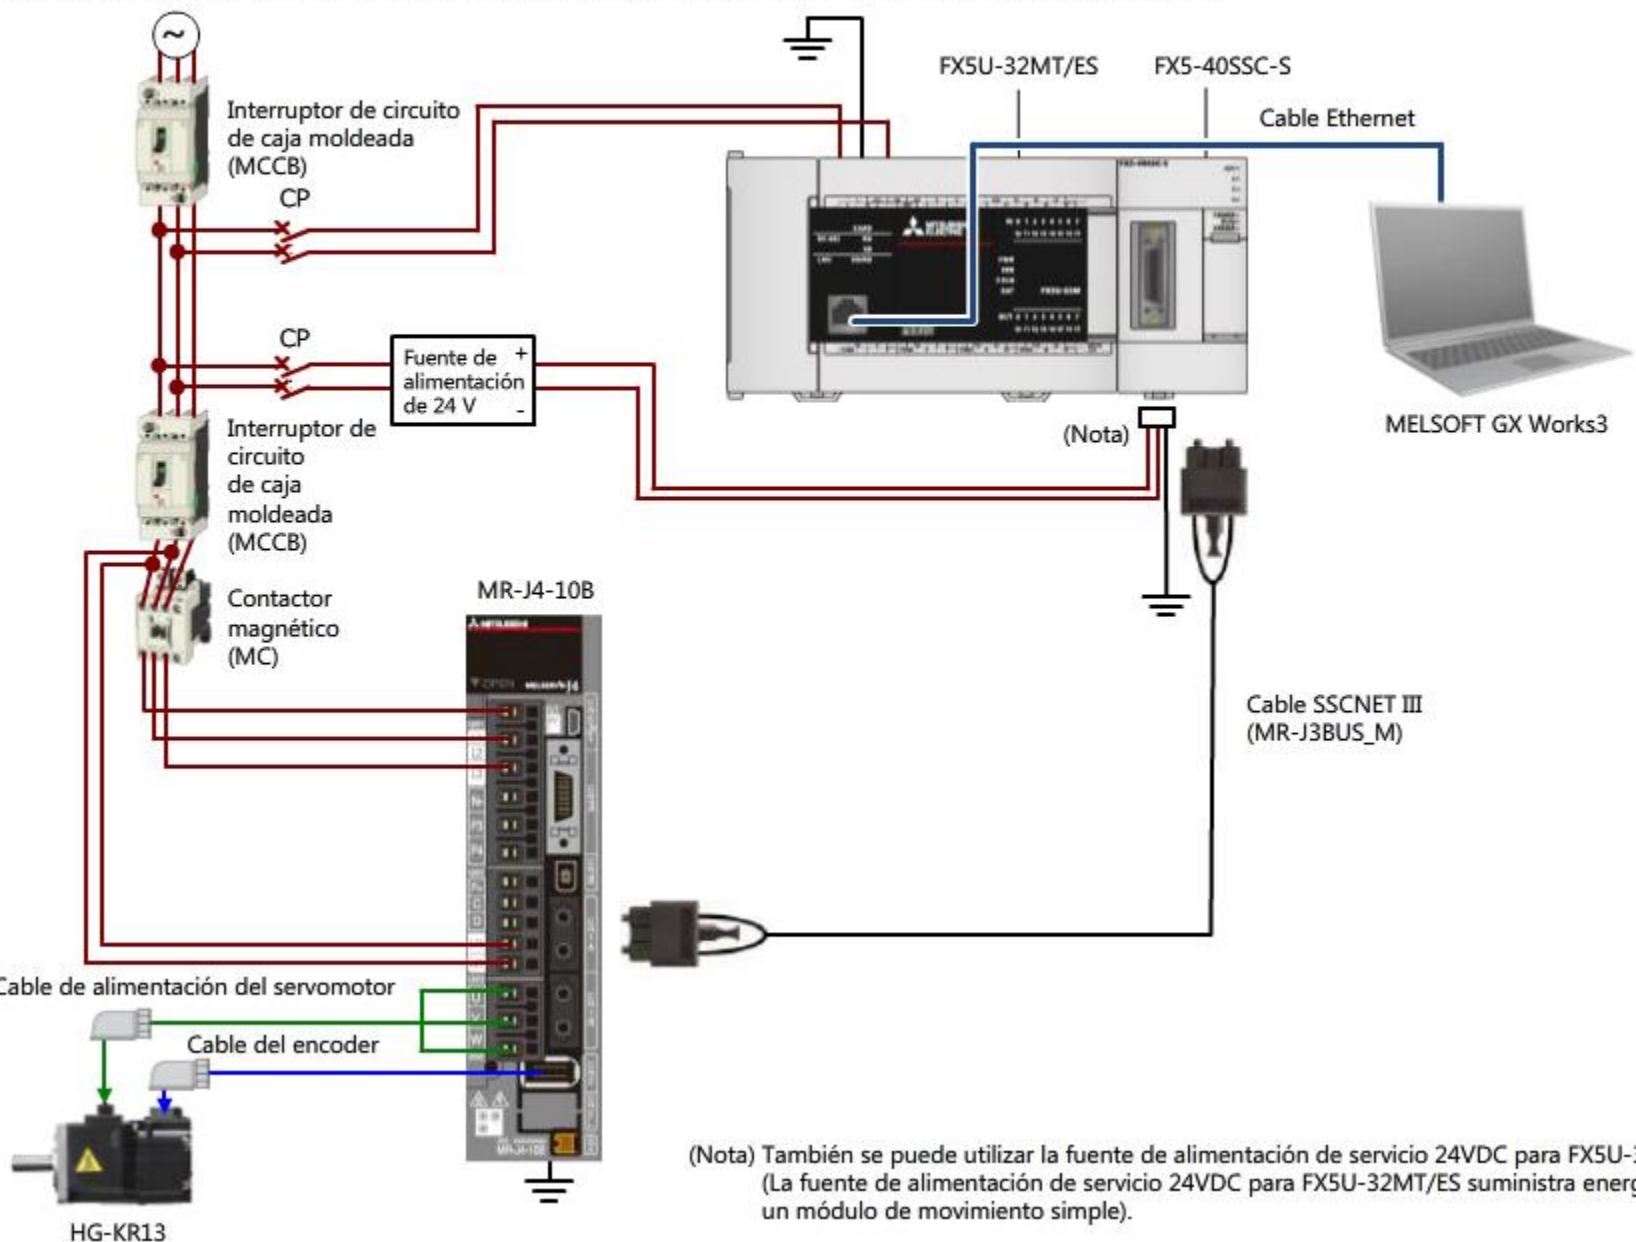

**1.2**

## Procedimiento de inicio



A continuación se muestra el procedimiento de implementación de un sistema de servo con el módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F.

Este curso explica la instalación, conexión y cableado del módulo siguiendo el procedimiento de implementación.

**(1) Montaje**

..... Sección 1.3

- Instalación de un módulo de movimiento simple

**(2) Cableado y conexión de cables**

..... Sección 1.4


- Cableado del PLC y fuente de alimentación del módulo de movimiento simple
- Cableado para la fuente de alimentación del servoamplificador y cables de alimentación del servomotor
- Ajustes del número de eje
- Conexión SSCNET III/H
- Encendido del sistema
- Encendido del servoamplificador

## 1.3

## Montaje

Instalar un módulo de movimiento simple.

1. Remueva la cubierta del conector de extensión (A en la figura a continuación) en el lado derecho de la superficie del FX5U PLC.
2. Conecte el cable de extensión (B en la figura a continuación) del módulo de movimiento simple al conector de extensión del PLC. Empuje la lengüeta (C en la figura a continuación) del cable de extensión dentro de la cubierta del conector de extensión.
3. Conecte la cobertura del conector de extensión.

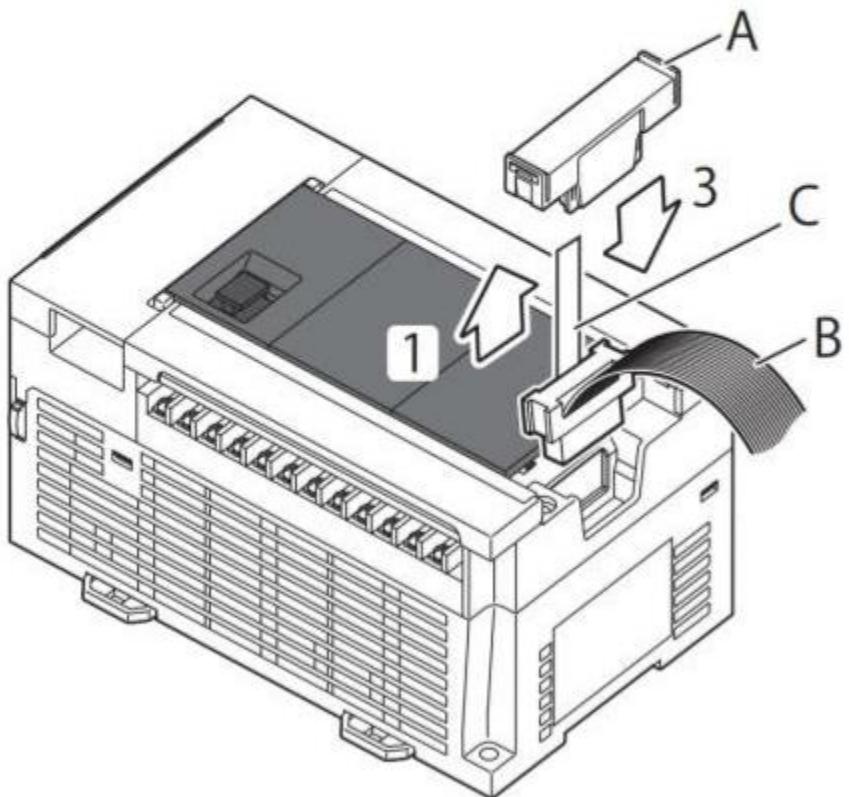

## 1.4

## Cableado y conexión de cables

Esta sección explica el ejemplo de cableado y conexión de cables para el módulo de movimiento simple y los servoamplificadores. El sistema en este curso utiliza los cables para MR-J4-10B.


Si la capacidad del servoamplificador es diferente, consulte el SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL para cada modelo.

## 1.4.1

### Cableado del PLC y fuente de alimentación del módulo de movimiento simple


A continuación se muestra un ejemplo, cuando un cable de alimentación y un cable de tierra están conectados al FX5U PLC y al módulo de movimiento simple.

En el momento del cableado, abra la cubierta de bloque terminal en la parte superior del PLC y conecte los cables. Conecte un transformador aislador cuando entre ruido con frecuencia en el sistema de fuente de alimentación.

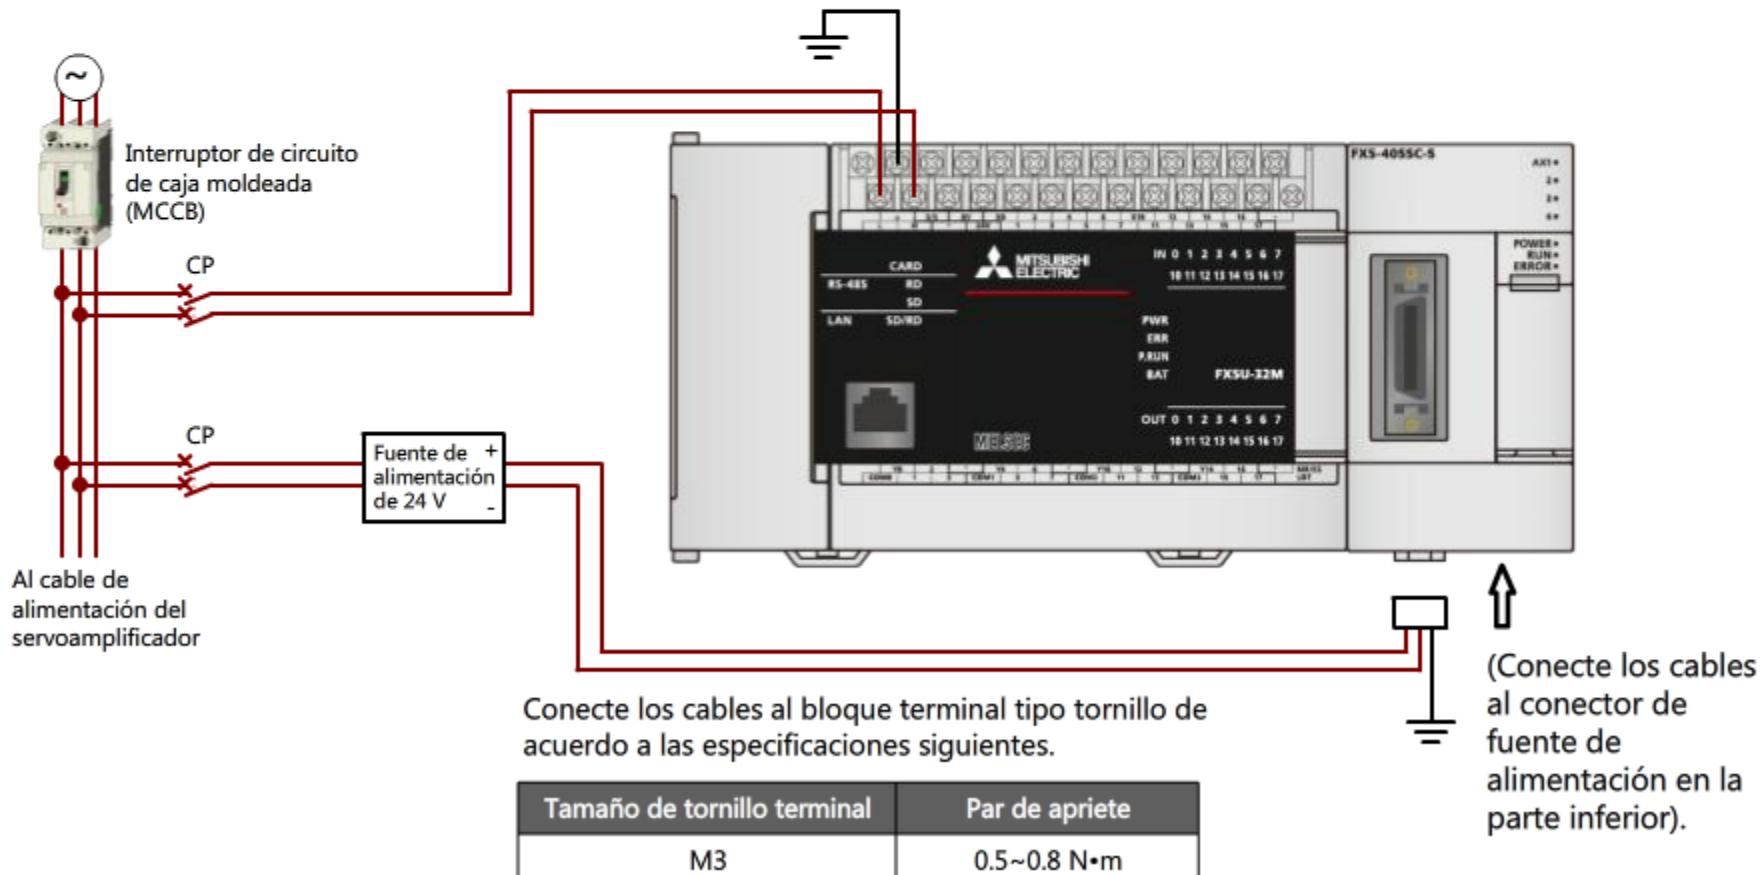

**1.4.2****Cableado para la fuente de alimentación del servoamplificador y cables de alimentación del servomotor**

Conecte la fuente de alimentación de circuito de control (L11, L21) y la fuente de alimentación de circuito principal (L1, L2, L3) del servoamplificador y el cable de alimentación del servomotor.

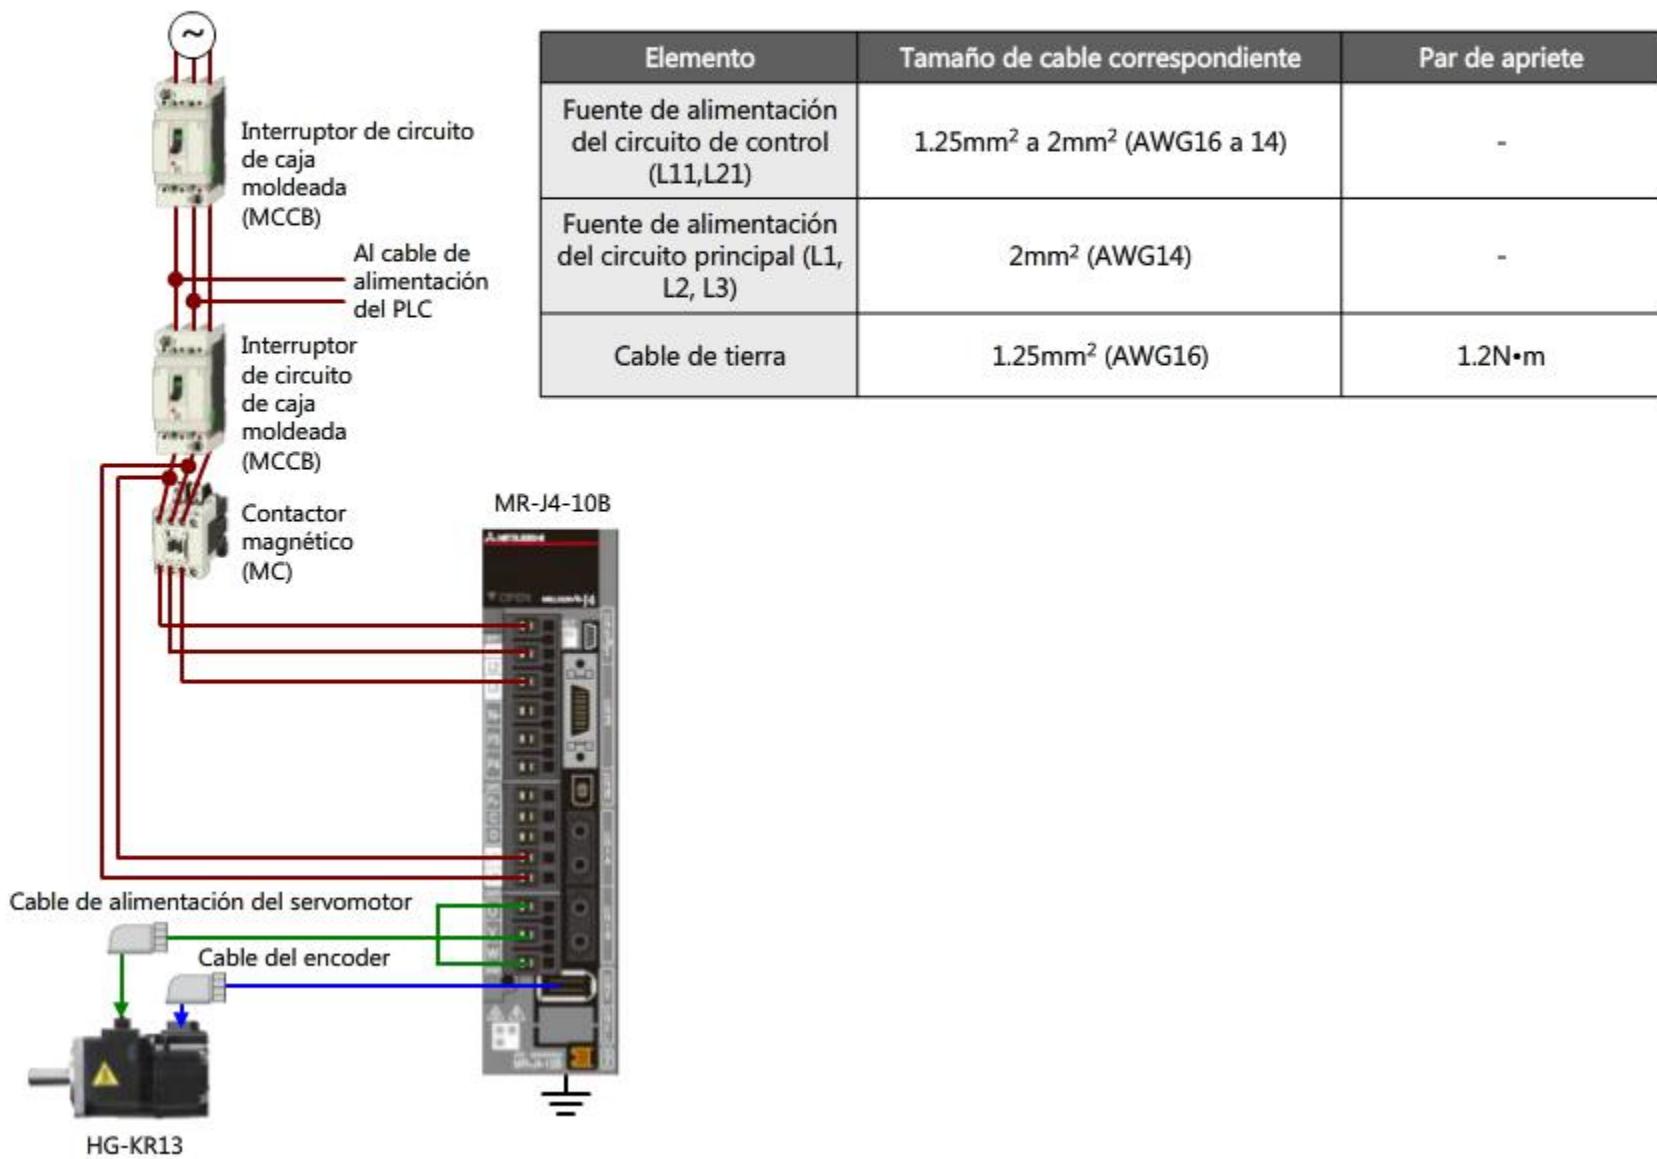

**1.4.3**


## Ajustes del número de eje

Ajuste un número de eje de control al servoamplificador.

Se asigna un número de eje de control a cada servoamplificador con el fin de identificar los ejes de control. Se pueden establecer hasta 4 números de eje sin importar el orden de las conexiones.

Note que la operación no puede realizarse de manera apropiada, si los números de eje de control establecidos se sobreponen en un sistema servo.

Seleccione el número de eje de control del servoamplificador con el interruptor giratorio de selección de eje (SW1). Consulte la siguiente tabla para la relación entre cada valor de ajuste del interruptor giratorio de selección de eje y el número de eje. «Apague (desactive)» todos los interruptores auxiliares de ajuste de número de eje (SW2).

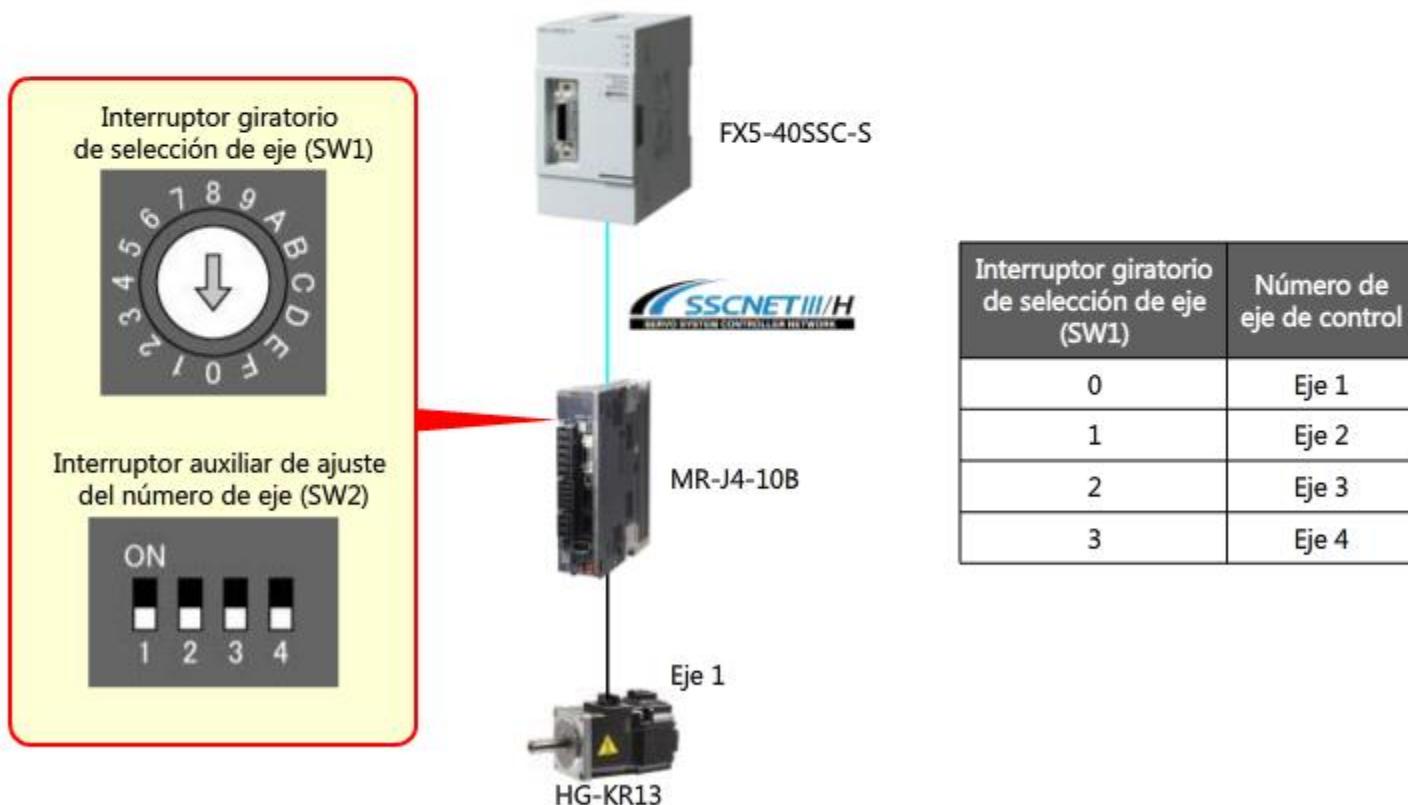

## 1.4.4

## Conexión SSCNET III/H

Conecte el servoamplificador con un controlador.

El servoamplificador MR-J4-B tiene un interfaz SSCNET III/H.

Utilizando el método de comunicación óptica, SSCNET III/H logra una tolerancia alta al ruido y una alta velocidad, una comunicación doble completa.

Utilice un cable dedicado para conectar el servoamplificador con el controlador. El cable con conectores permite una conexión y desconexión fácil.

La siguiente figura muestra, como ejemplo, un sistema de 2 ejes.

Controlador del sistema de servo  
FX5-40SSC-S



MR-J4-10B  
(Eje 1)



CN1A  
CN1B

MR-J4-10B  
(Eje 2)




CN1A  
Tapa  
CN1B

Note los siguientes puntos cuando utilice los cables SSCNET III.



- Si se aplica al cable cualquier energía como una gran descarga o una presión lateral, o si el cable se jala, se dobla o tuerce repentinamente o las partes internas se deforman o dañan, no será posible la transmisión óptica.
- Ya que las fibras ópticas se componen de resina sintética, ésta se deformará de manera térmica si se expone al fuego o a altas temperaturas.
- Si la sección terminal de un cable de fibra óptica está sucia, la transmisión óptica será interrumpida y podría causar que funcione incorrectamente.
- No mire directamente la luz que sale de los conectores o de las secciones finales de los cables.
- Para su seguridad y protección contra el conector, coloque una tapa suministrada en el conector en desuso (CN1B) en el servoamplificador del eje final.

### ■ Cómo conectar

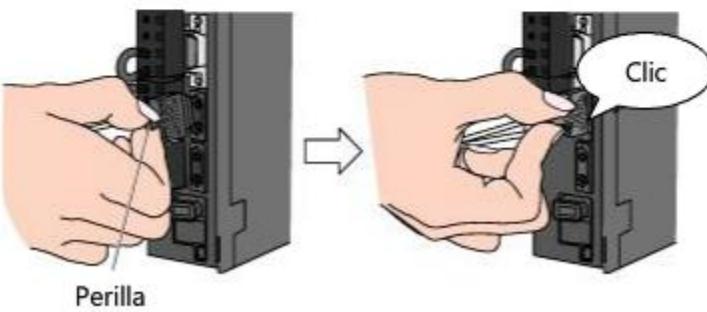


**1.4.5****Encendido del controlador programable**

Revise que la conexión a la fuente de alimentación del PLC sea correcta y que el módulo PLC CPU esté en estado STOP. Luego, encienda el PLC.

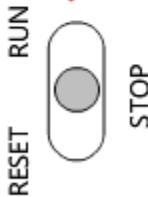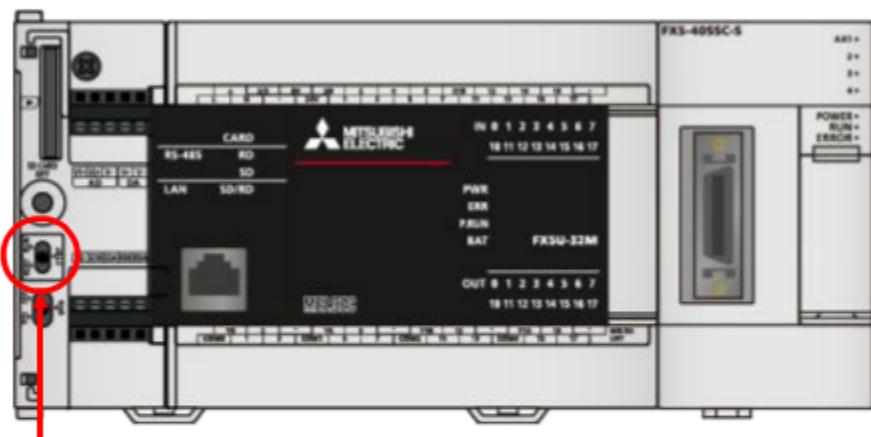**Estado de operación PLC**

Verifique que el interruptor de RUN/STOP/RESET del PLC está en el estado STOP.

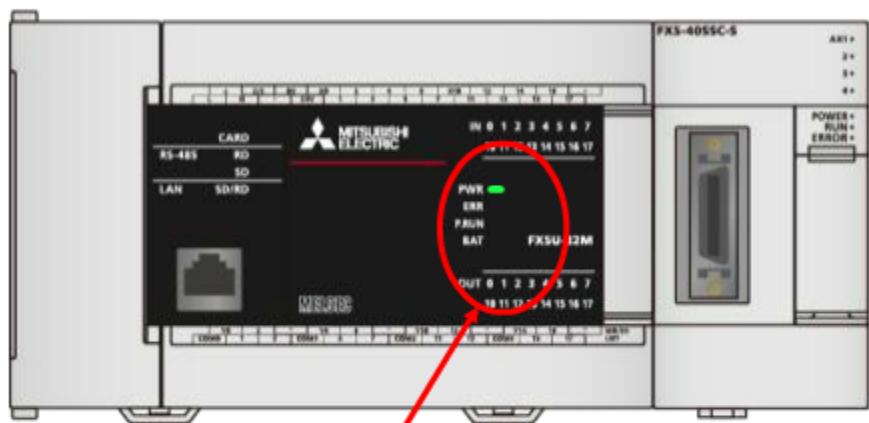**Estado del LED luego del ENCENDIDO**

PWR LED (luz verde) se enciende.

Cuando los parámetros y programas no están escritos en el PLC, el ERR LED (luz roja) parpadea, pero no ocurre un error inmediato.

Luego de escribir los parámetros y programas y de cambiar la alimentación de APAGADO a ENCENDIDO, el ERR LED se apagará.


## 1.4.6

## Encendido del servoamplificador


Encienda la fuente de alimentación del circuito de control la fuente principal de alimentación del circuito del servoamplificador.

«AA» (Iniciando modo de espera) o «Ab» (Iniciando) se muestra en la pantalla del servoamplificador. En este sistema de muestra, ningún controlador de sistema de servo está conectado. Por lo tanto, configure los ajustes requeridos e inicie el sistema con el estado «Ab».

Encendido del  
servoamplificador.

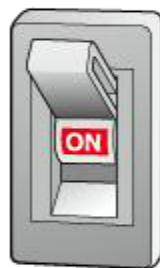

«AA» o «Ab» se muestra  
en la pantalla.

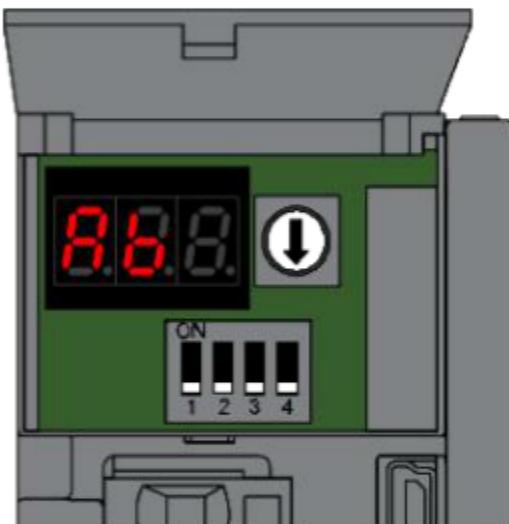

Cuando no se escriben los parámetros  
en el módulo de movimiento simple,  
el LED muestra «AA» o «Ab»,  
pero no ocurre ningún error inmediato.

**1.5**

## Resumen de este capítulo

En este capítulo, usted aprendió:

- Configuración del sistema
- Procedimiento de inicio
- Montaje
- Cableado y conexión de cables

### Puntos importantes

Configuración del sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configure un sistema utilizando los PLC de la serie MELSEC iQ-F incluyendo un módulo de movimiento simple y los servomotores y servoamplificadores de la serie MELSERVO J4.</li></ul>
Procedimiento de inicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Después del cableado del controlador programable, del cableado de las fuentes de alimentación de los servoamplificadores y de los cables de alimentación de los servomotores y luego de que la fijación de los números de eje y la conexión al SSCNET se hayan completado, encienda las fuentes de alimentación del PLC y los servoamplificadores.</li></ul>
Montaje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte el módulo de movimiento simple al conector de extensión del PLC.</li></ul>
Cableado y conexión de cables	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte los cables de las fuentes de alimentación del PLC y el módulo de movimiento simple, conecte los cables de las fuentes de alimentación de los servoamplificadores y los cables de alimentación de los servomotores, establezca los números de eje de control de los servoamplificadores y conéctelo al SSCNETIII/H.</li><li>• Después de que todas las operaciones de cableado y conexión de cables se hayan completado, encienda el PLC y los servoamplificadores para verificar que estos módulos se hayan conectado correctamente.</li></ul>

## Capítulo 2 Inicio del control de posicionamiento

El inicio del control de posicionamiento se desarrolla en el capítulo 2.

### 2.1 Crear un nuevo proyecto

Utilice MELSOFT GX Works3 para crear un proyecto y un programa de secuencia.

Los contenidos en este curso requieren MELSOFT GX Works3 de la versión 1.011M o posteriores.


#### Cómo verificar la versión de MELSOFT GX Works3

Inicie MELSOFT GX Works3 y seleccione [Help] - [Version Information].

**2.1.1****Crear un nuevo proyecto**



Inicie MELSOFT GX Works3 y cree un nuevo proyecto.

Seleccione [Project] - [New] en el menú, configure los elementos como se muestra a continuación y haga clic en [OK].

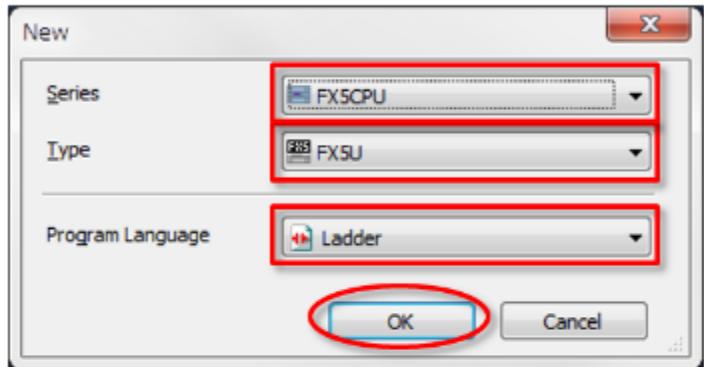


Elemento	Configuración
Serie	FX5CPU
Modelo	FX5U
Lenguaje de programa	Ladder

Aparece la ventana que le pide agregar un módulo. Haga clic en el botón [Setting Change] y cambie la configuración de [Use Module Label] a [Yes].

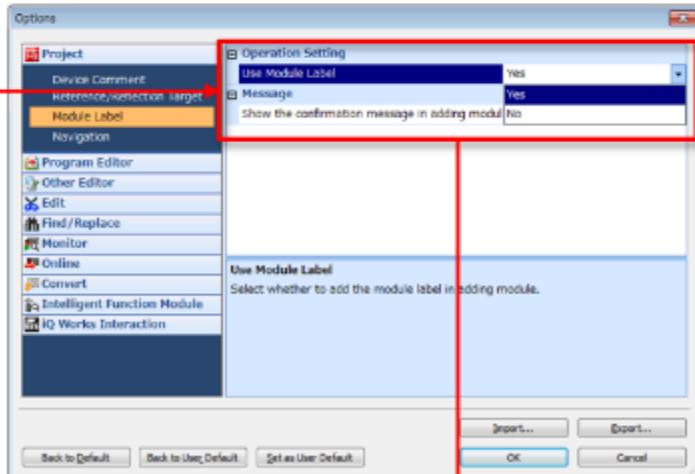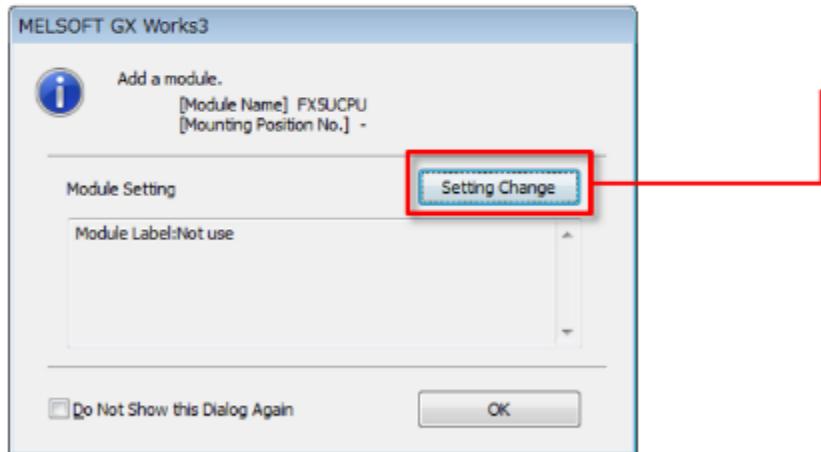

Haga clic en el botón [OK] para crear un proyecto.


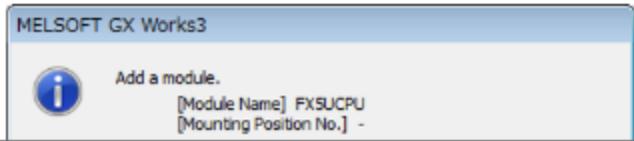


## 2.1.1


# Crear un nuevo proyecto

2/2

Aparece la ventana que le pide agregar un módulo. Haga clic en el botón [Setting Change] y cambie la configuración de [Use Module Label] a [Yes].

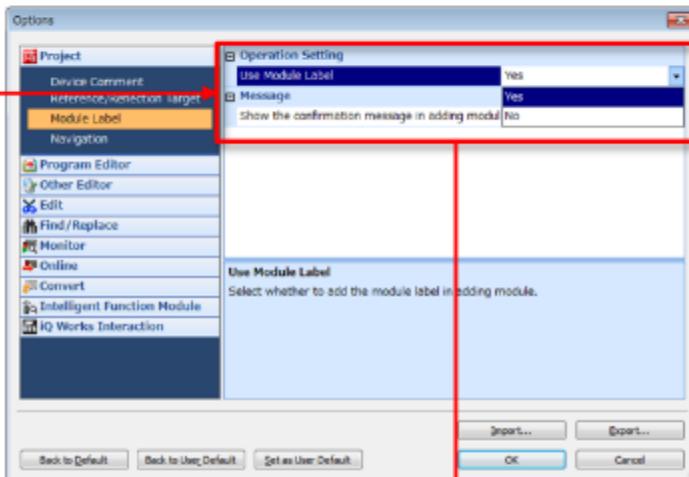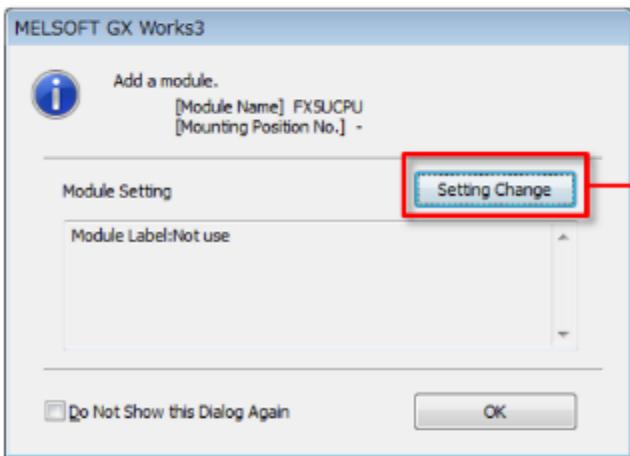



Haga clic en el botón [OK] para crear un proyecto.

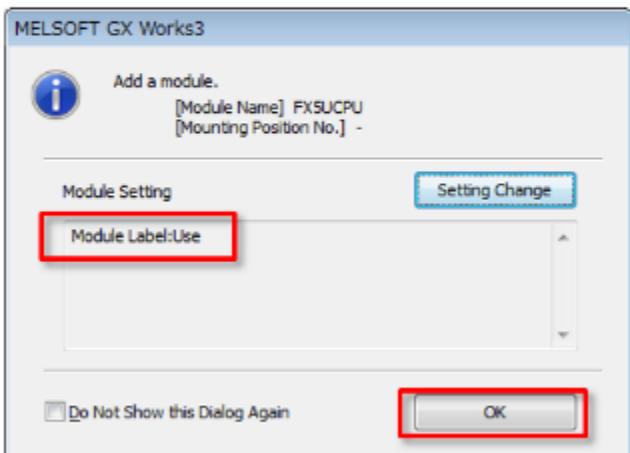

**2.1.2****Conectar el PLC a una computadora personal**

Confirme la conexión entre la computadora personal y el PLC.



Conecte el PLC a una computadora personal con un cable Ethernet. Seleccione [Online] - [Specify Connection Destination] en el menú para visualizar la ventana «Specify Connection Destination Connection» y seleccione [CPU Module Direct Coupled Setting]. Seleccione [Ethernet] como el método para conectarse con el módulo CPU.

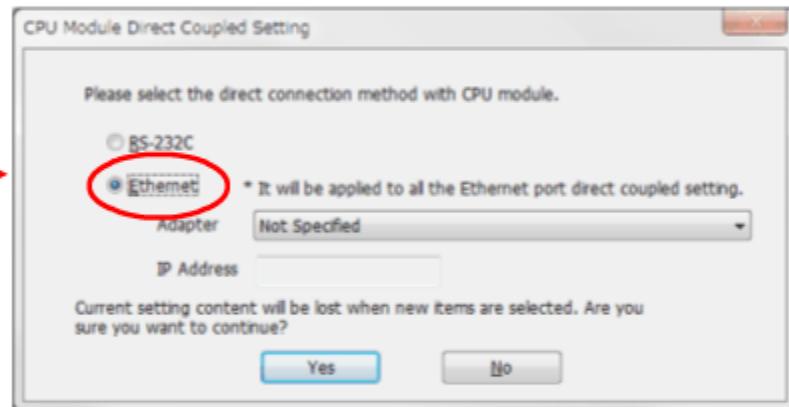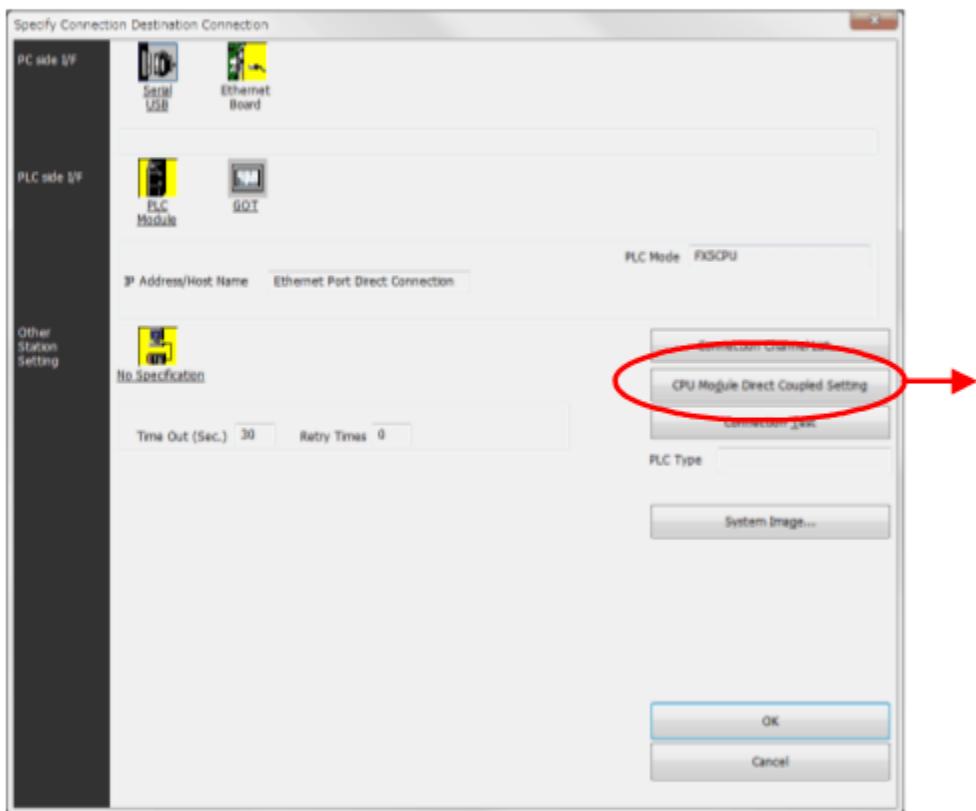

## 2.1.3 Iniciar el PLC CPU

Inicie una memoria del PLC CPU.

Seleccione [Online] - [CPU Memory Operation] en el menú y haga clic en [Initialization] en la ventana Memory Management.

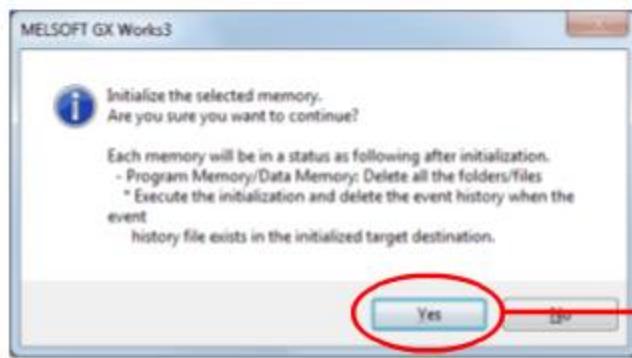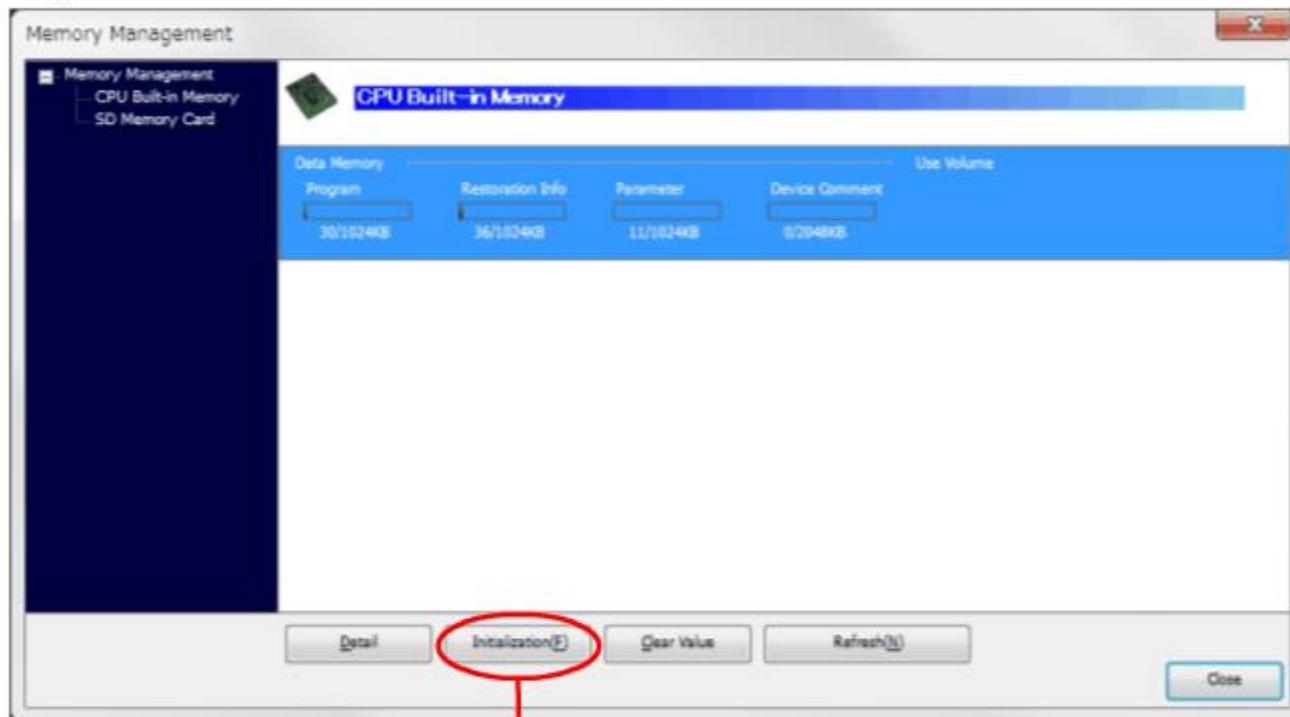


## 2.1.4

# Crear una configuración de módulo


Cree un diagrama de configuración de módulo y fije los parámetros.

Haga doble clic en [Module Configuration] en el árbol de navegación para abrir el diagrama de configuración de módulo.

Seleccione un módulo de movimiento simple de la ventana Element Selection y arrástrelo y suéltelo en el diagrama de configuración.

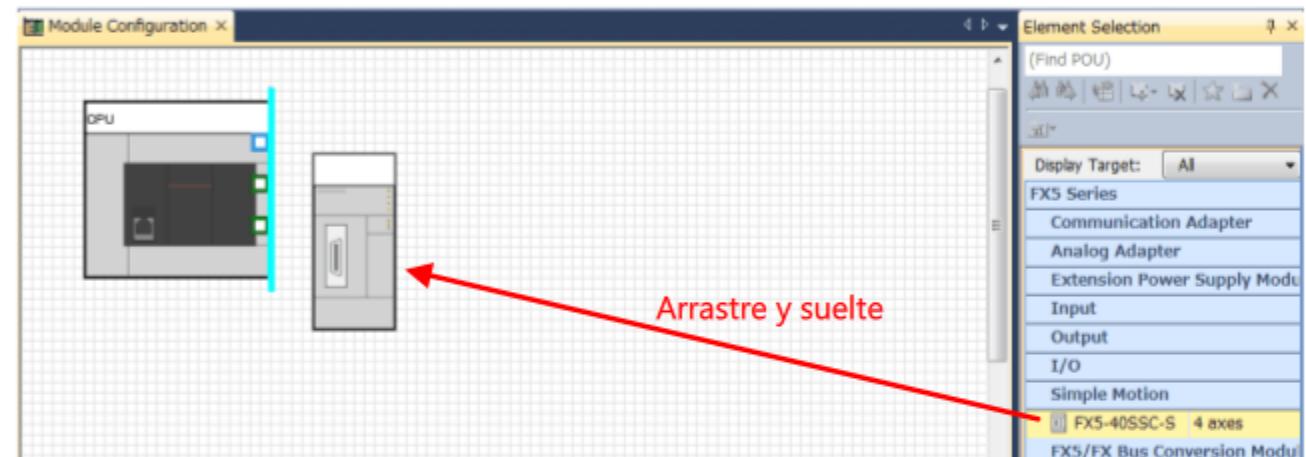

Luego de crear el diagrama de configuración de módulo, seleccione [Edit] - [Parameter] - [Fix] del menú.  
Aparece una ventana que le pide añadir la etiqueta de módulo para los módulos seleccionados. Haga clic en [Yes].

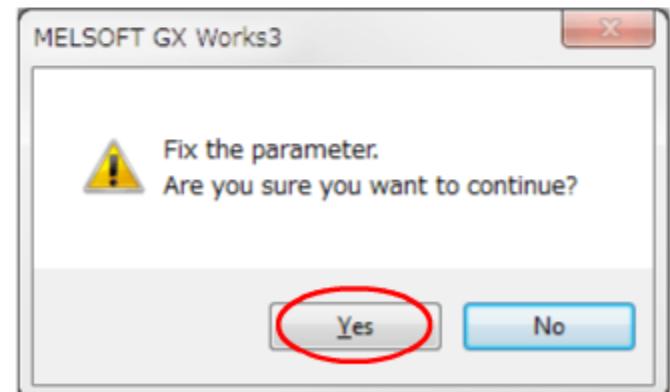

**2.2**


## Creación de un programa de secuencia

Cree un programa de secuencia.

**2.2.1**

### Creación de nuevos programas de secuencia



El uso de etiqueta y de bloque de función (FB) elimina la necesidad de recordar dispositivos mientras se realiza la programación.

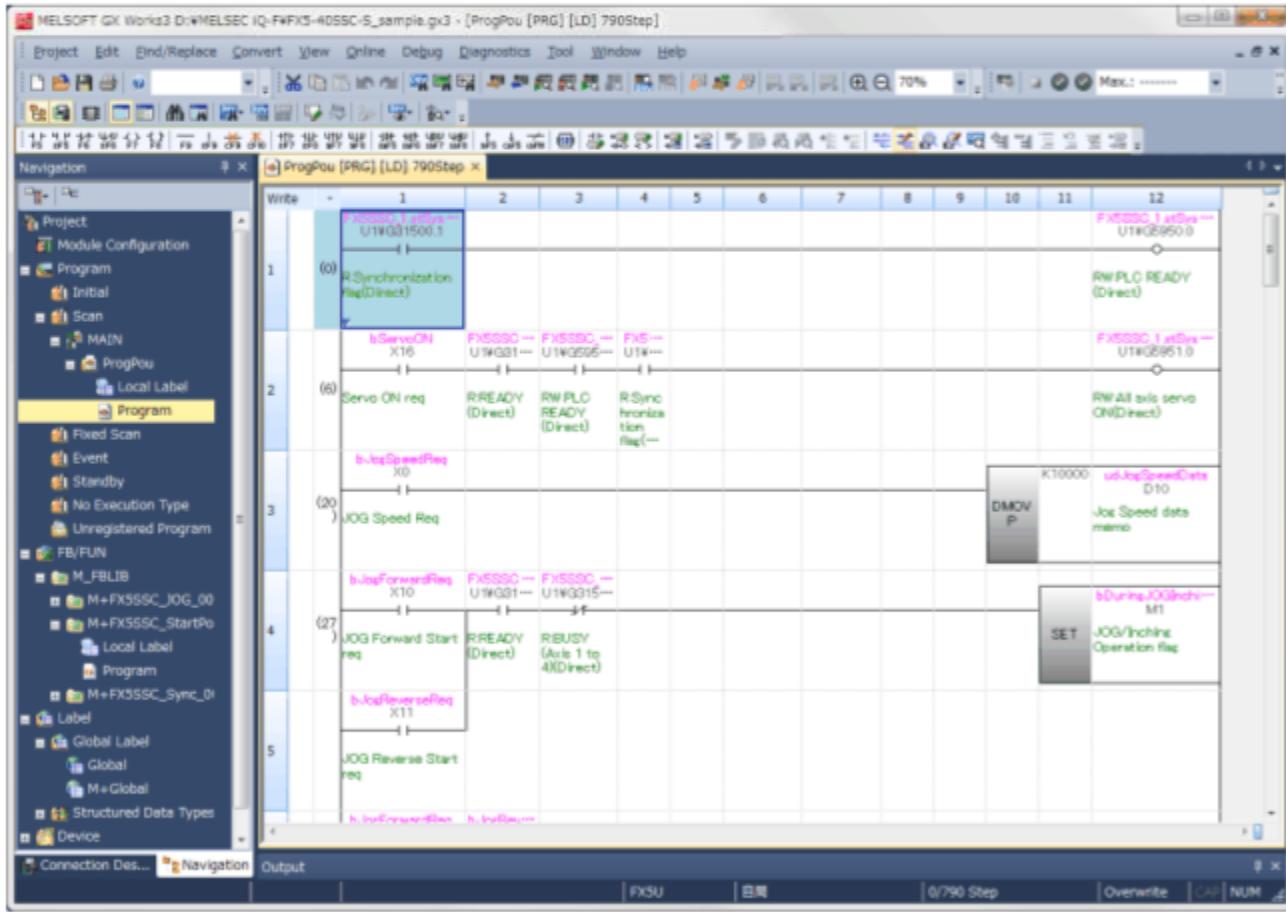

**2.2.2****Configuración de la visualización de comentarios múltiples**

Marque en el cuadro «Enable Multiple Comments Display» y los cuadros «Target» de cada uno de los idiomas para cambiar el idioma de los comentarios en los programas de secuencia.

Seleccione [View] - [Multiple Comments Display Setting] en el menú para abrir la pantalla de configuración.

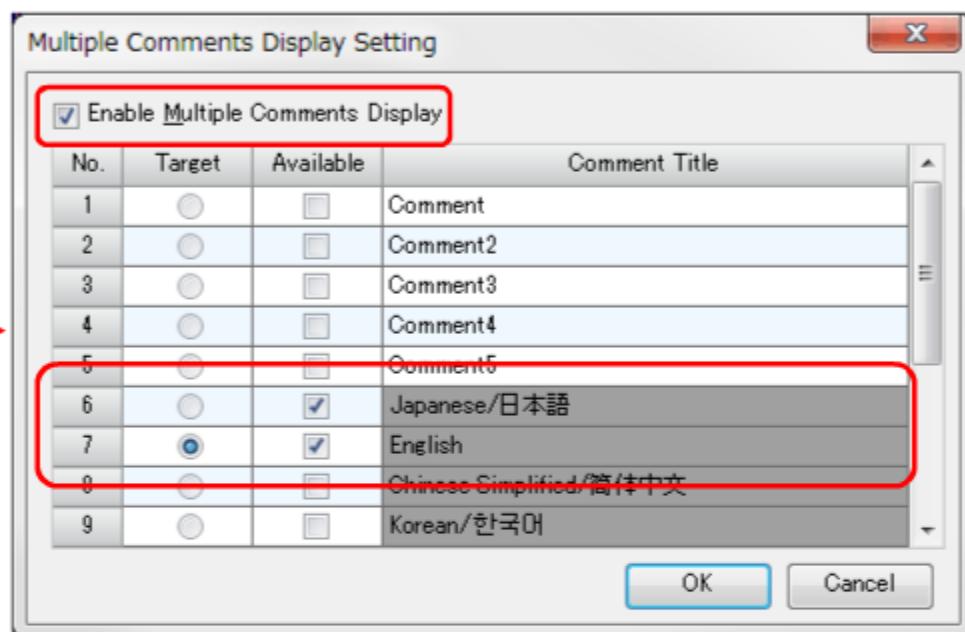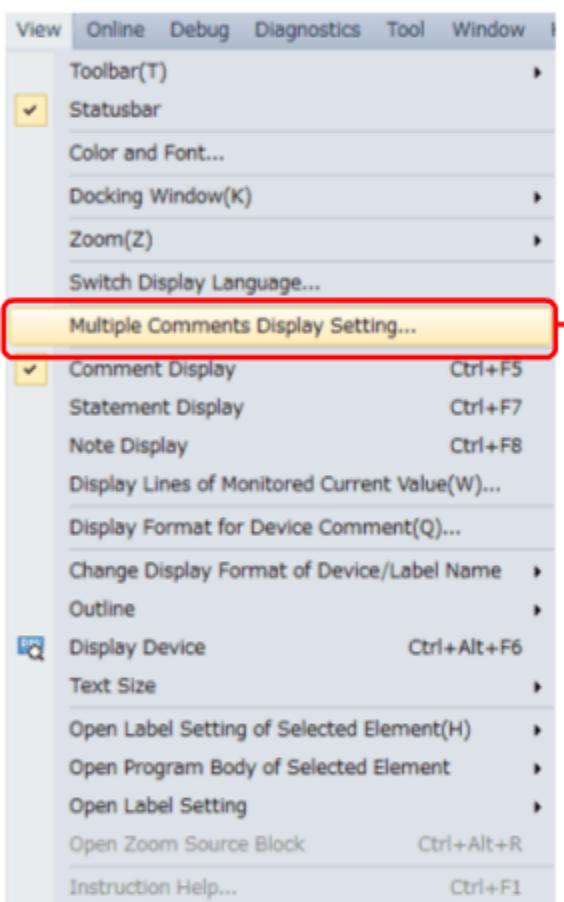

## 2.2.3

## Registro de etiquetas globales

Las etiquetas son elementos variables que le permiten poner nombres arbitrarios o tipos de datos a programas, etc. El uso de las etiquetas le permite crear un programa sin preocuparse de los dispositivos ni de la memoria intermedia, de tal manera que habilita un modelo/producto diferente para ser utilizado con el mismo programa. Seleccione [Label] - [Global label] - [Global] en el menú para mostrar la pantalla para registrar etiquetas globales. Para contenidos registrados, consulte el siguiente archivo en PDF.

[Ejemplos de configuración de etiquetas globales <PDF>](#)

Label Name	Data Type	Class	Address	Initial Val	Const	Display	Japanese/English	English/Display Text	Notes
JOGInchOperation	Int	VAR_GLOBAL	X#1				JOG/インチ操作中	JOG/Inch Operation	
JOGEnd	Int	VAR_GLOBAL	X#2				JOG実行終了	JOG End	
JOGOK	Int	VAR_GLOBAL	X#3				JOG実行完了	JOG OK	
JOGERR	Int	VAR_GLOBAL	X#4				JOG運転完了	JOG Error	
JOGHomeOK	Int	VAR_GLOBAL	X#5				位置決め動作完了	Positioning Start Operation	
JOGHomeOK	Int	VAR_GLOBAL	X#6				位置決め動作完了OK	Positioning Start OK	
JOGHomeRst	Int	VAR_GLOBAL	X#7				位置決め動作戻す	Positioning Start Reset	
JOGPositioningStart	Int	VAR_GLOBAL	X#8				位置決め動作要求	Positioning Start Request	
AutoNo	Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#9				順序	Auto No	
JOGPositioningStartNo	Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#10				位置決め動作No	Positioning Start No	
JOGSpeedData	Double Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#11				JOG 速度設定	JOG Speed Data	
JOGErrCode	Word (Signed)	VAR_GLOBAL	X#12				JOGエラーコード	JOG Error code	
JOGSpeedRate	Int	VAR_GLOBAL	X#13				JOG 速度設定	JOG Speed Rate	
SAset	Int	VAR_GLOBAL	X#14				M1	Auto 1	
SAset	Int	VAR_GLOBAL	X#15				M2	Auto 1	
HomePositionData	Int	VAR_GLOBAL	X#16				原点位置データ設定	Home Position return Data	
JOGPositioningStartData	Int	VAR_GLOBAL	X#17				位置決め動作データ	Positioning Start Data	
JOGPositioningStartData	Int	VAR_GLOBAL	X#18				同期用位置決め動作データ	Synchronous Positioning Start data	
JOGForwardReq	Int	VAR_GLOBAL	X#19				JOG前進	JOG Forward Start req	
JOGReverseReq	Int	VAR_GLOBAL	X#20				JOG後退	JOG Reverse Start Req	
JOGPositionReq	Int	VAR_GLOBAL	X#21				位置決め要求	Start Positioning Req	
StartON	Int	VAR_GLOBAL	X#22				リセット要求	Start ON req	

Extended Display: Automatic

System label is reserved to be registered.  System label is reserved to be released.  The system label is already registered to the system label database.

To execute the Reservation to Register/Release for the system label, reflection to the system label database is required.  
Please execute 'Reflect to System Label Database'.  
It is unnecessary to change reference side project when assigned device is changed in system label Ver.2.  
\* Only iQ-R series/GOT 2000 series is available for system label Ver.2.  
\* To execute Online Program Change, execute Online Program Change and save.


Not Reflected: 0 Total: 0

**2.2.4****Ventana Element Selection**

Abra la ventana Element Selection.

Seleccione [View] - [Docking Window] - [Element Selection] en el menú para visualizar la ventana Element Selection.

Seleccione la pestaña [Module] en la ventana Element Selection y se mostrarán Module Label y Module FB.

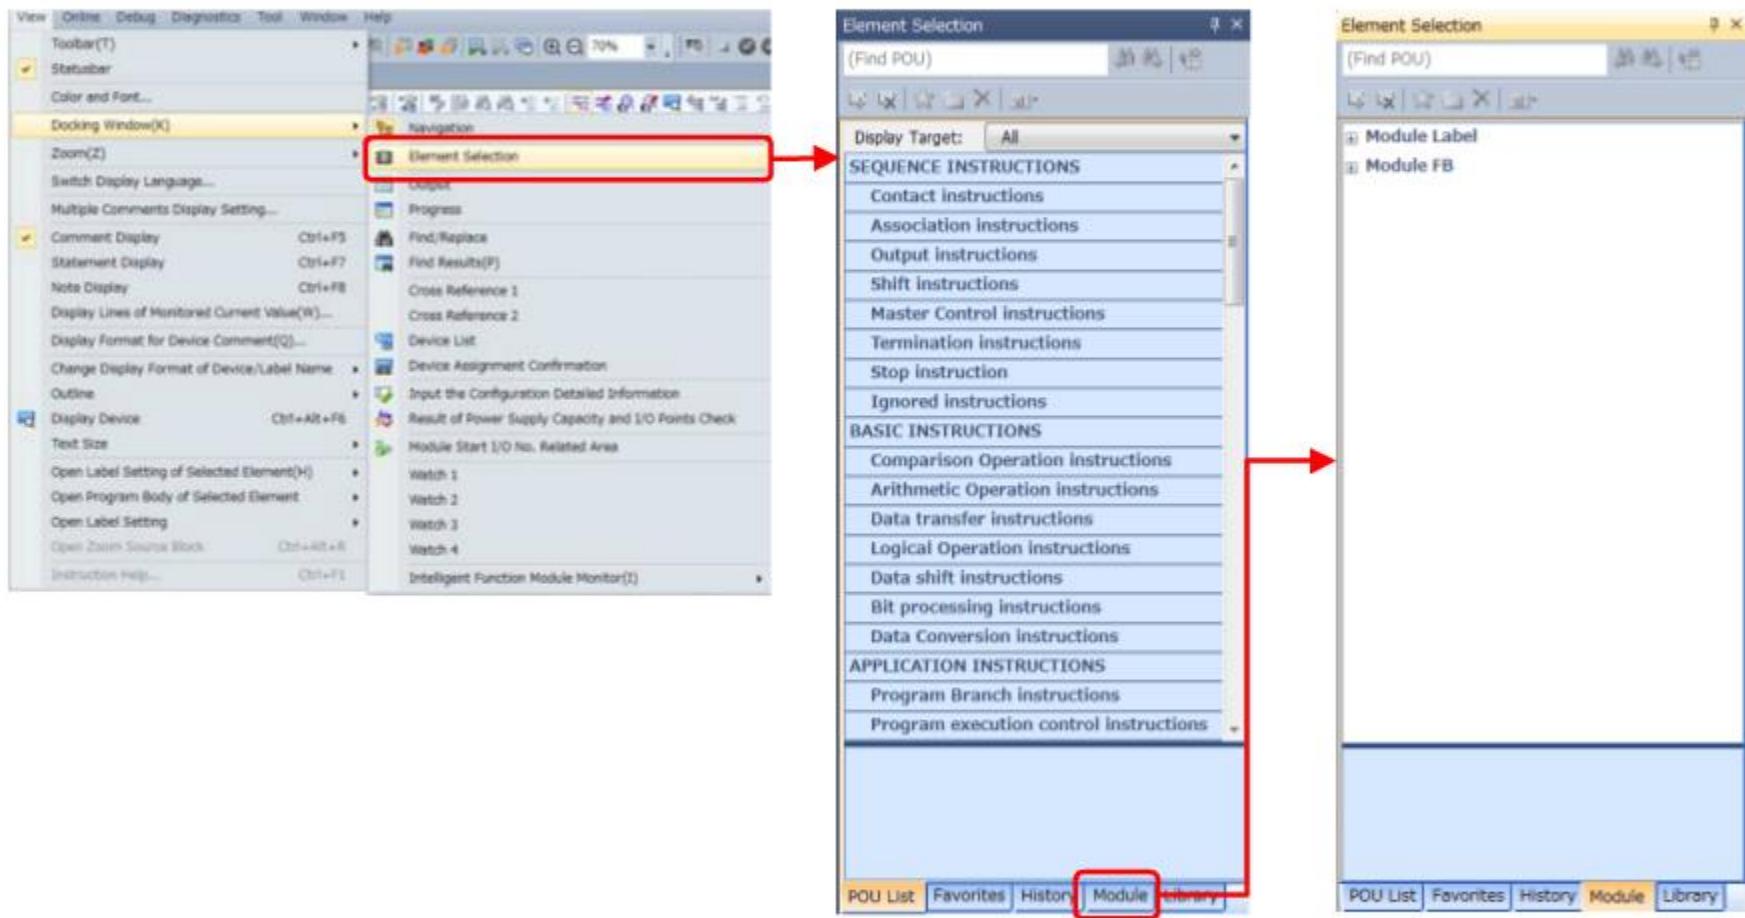

## 2.2.5


## Creación de programa de secuencia con etiquetas de módulos

Cree un programa de secuencia utilizando etiquetas de módulos.

Arrastre y suelte la etiqueta del módulo que utilizará de la ventana Element Selection, cámbiela a un contacto o bobina arbitraria y conviértala.

Para ver ejemplos de programa de secuencia, consulte el siguiente enlace.


[Programa de secuencia para el control de posicionamiento <PDF>](#)

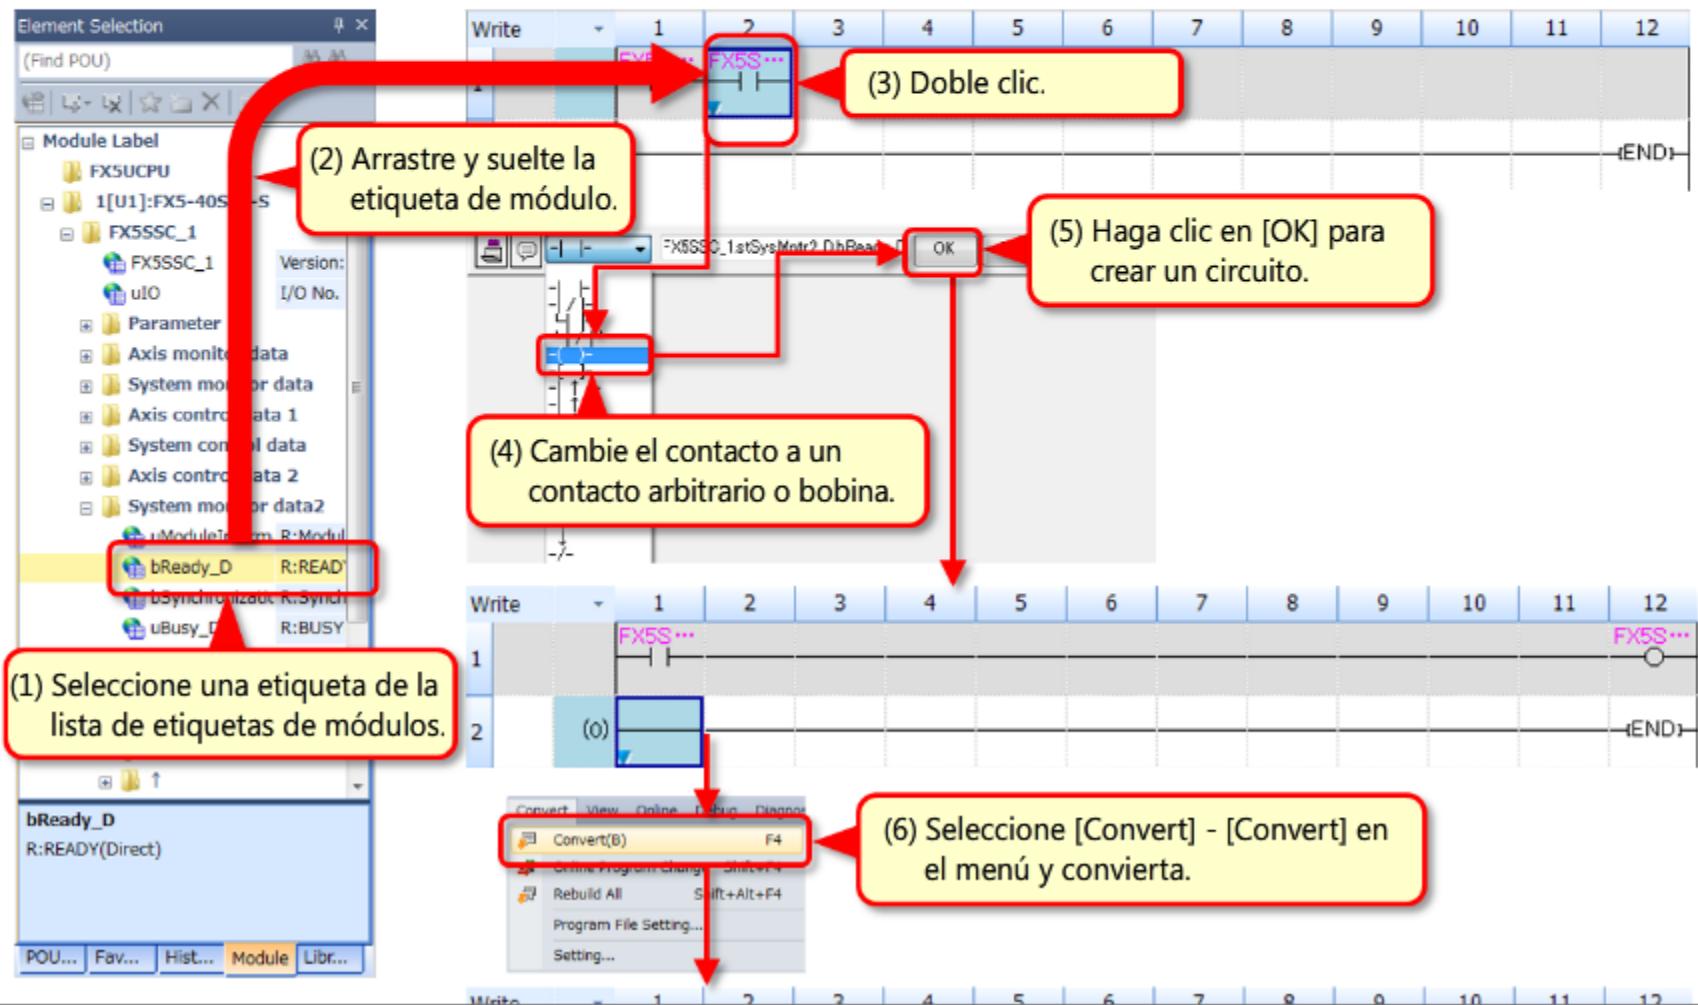

## 2.2.5

## Creación de programa de secuencia con etiquetas de módulos


2/2

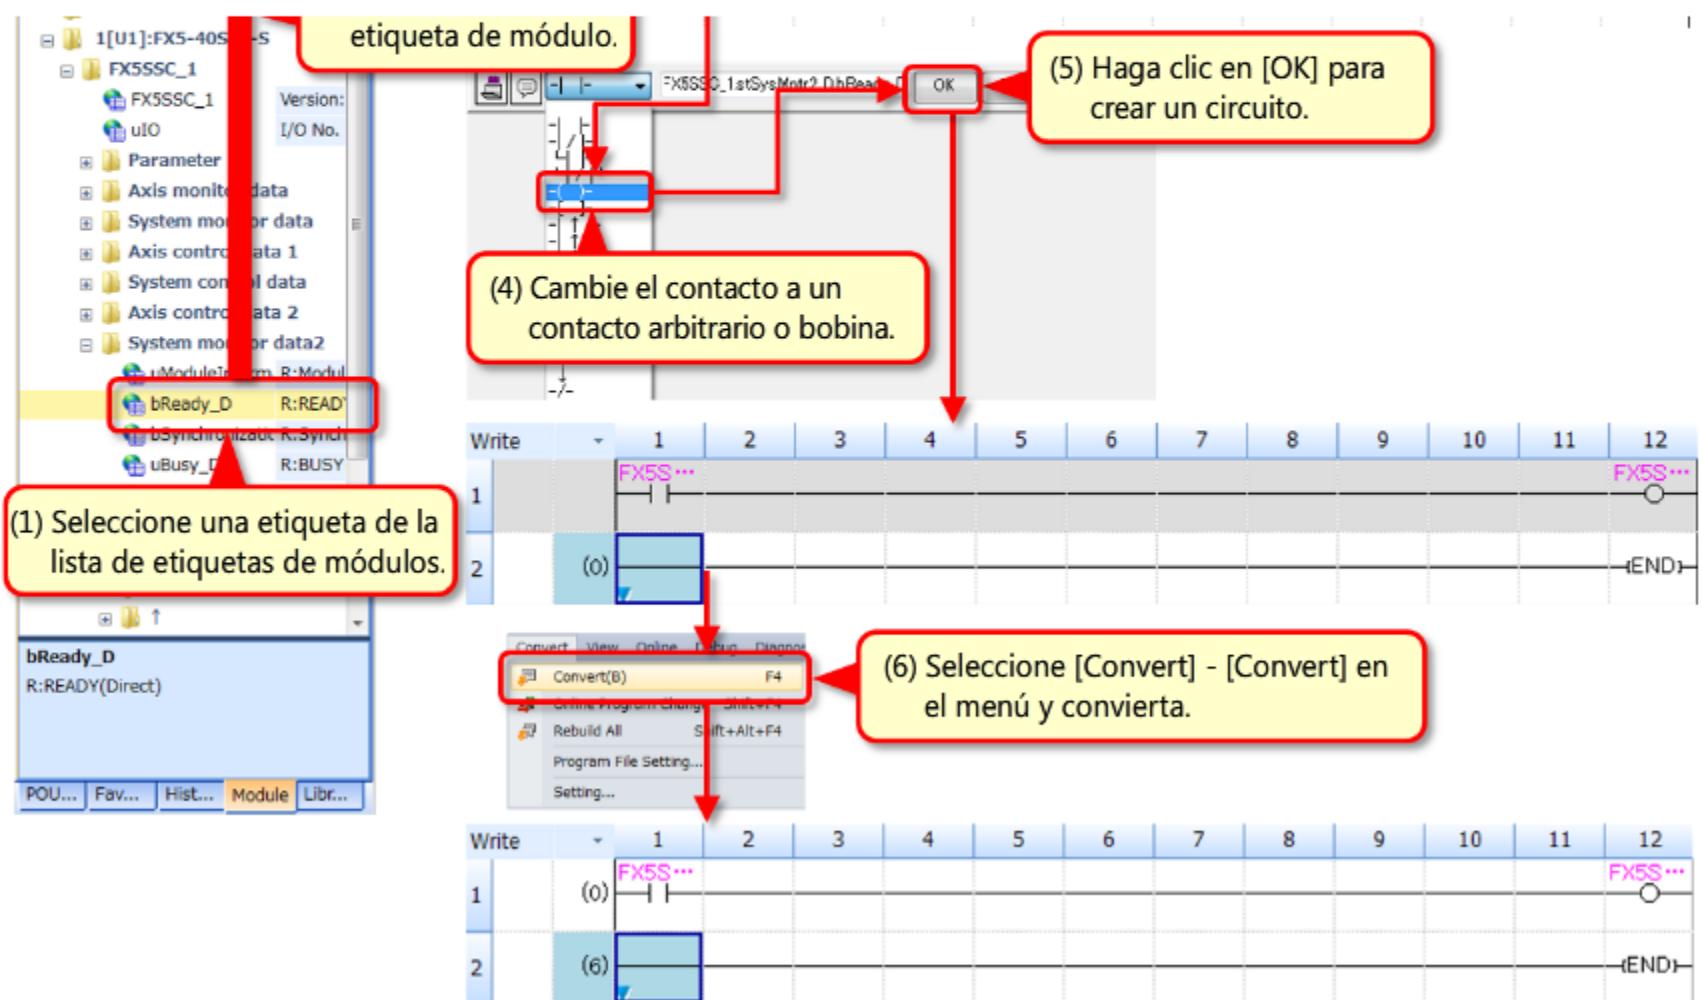

**2.2.6****Creación de programa de secuencia con bloques de función (BF) de módulos**

Cree un programa de secuencia utilizando BF de módulos.


En la siguiente página, opere la pantalla real y cree un programa de secuencia utilizando BF de módulos.

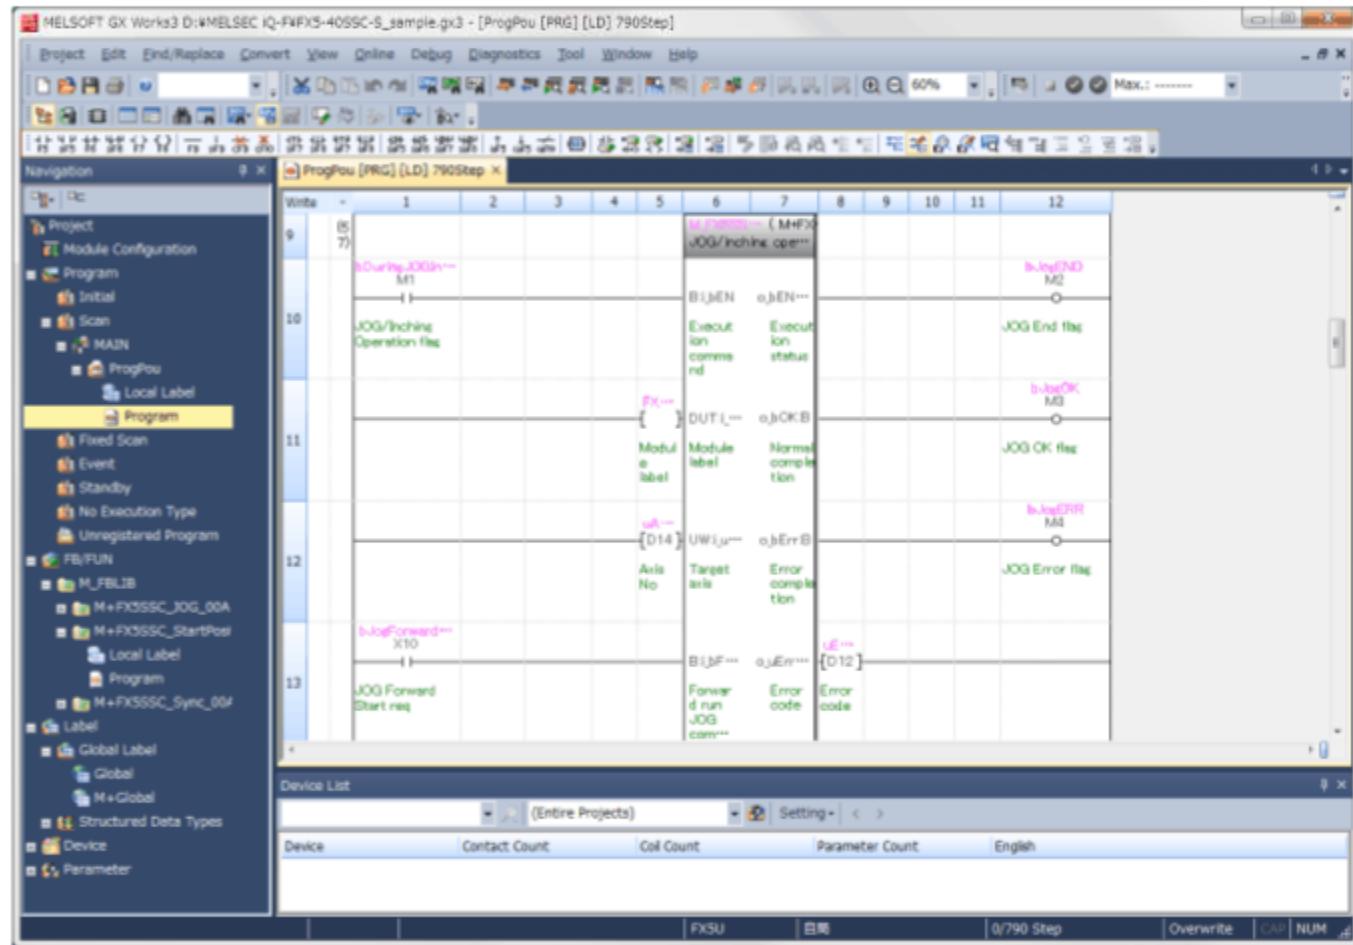

2.2.6

**Creación de programa de secuencia con BF de módulos**

MELSOFT GX Works3 D:\MELSEC IQ-F\FX5-40SSC-S\_sample.qx3 - [ProgPou [PRG] [LD] 790Step]

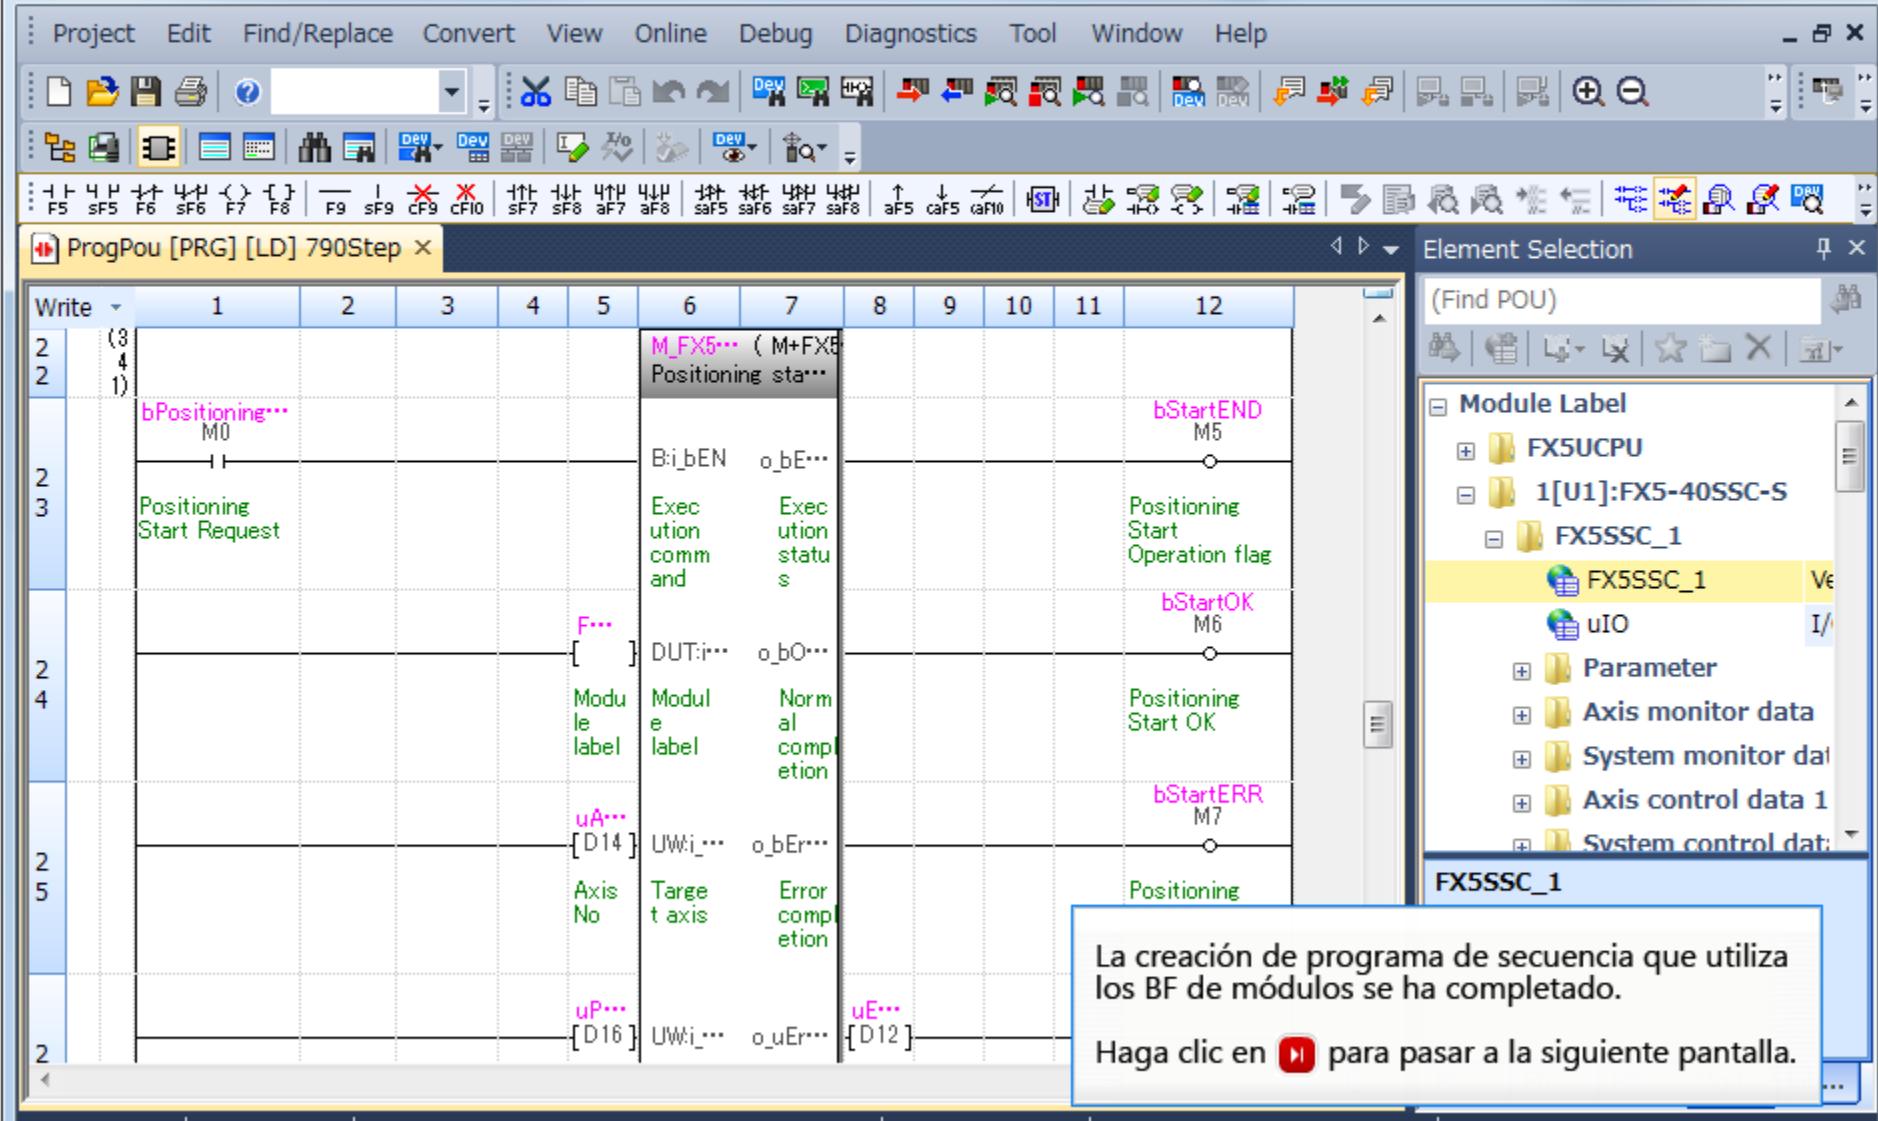

La creación de programa de secuencia que utiliza los BF de módulos se ha completado.


Haga clic en  para pasar a la siguiente pantalla.

## 2.2.7

# Guardar un proyecto

Guarde un proyecto creado.

Seleccione [Project]-[Save as] en el menú y haga clic en [Save] luego de ingresar el nombre del archivo.

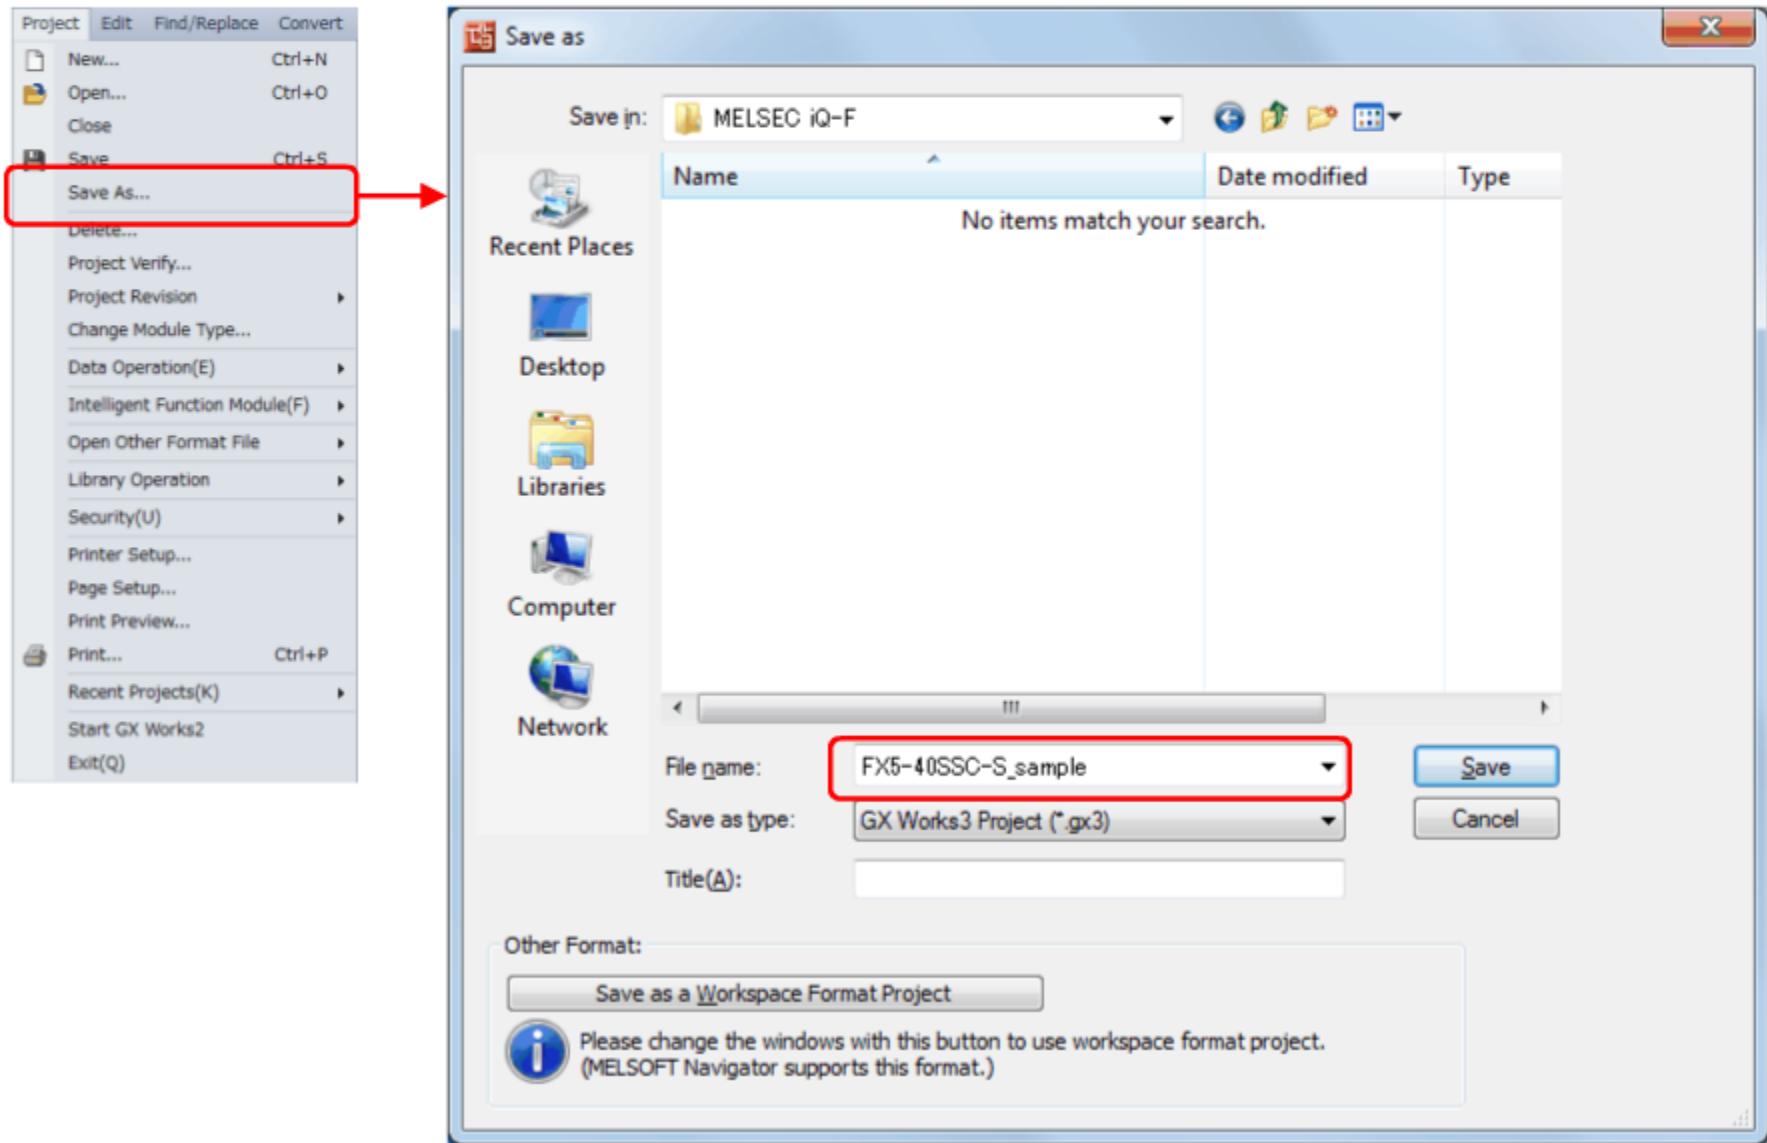

**2.2.8**


## Escribir en el controlador programable

Escriba los parámetros establecidos y el programa creado en el PLC.

Seleccione [Online] - [Write to PLC] en el menú para mostrar la ventana Online Data Operation.

Seleccione System Parameter/CPU Parameter, Module Parameter y los archivos de programa y haga clic en [Execute] para empezar a escribir al PLC.

Haga clic en [Close] para terminar de escribir al controlador programable.

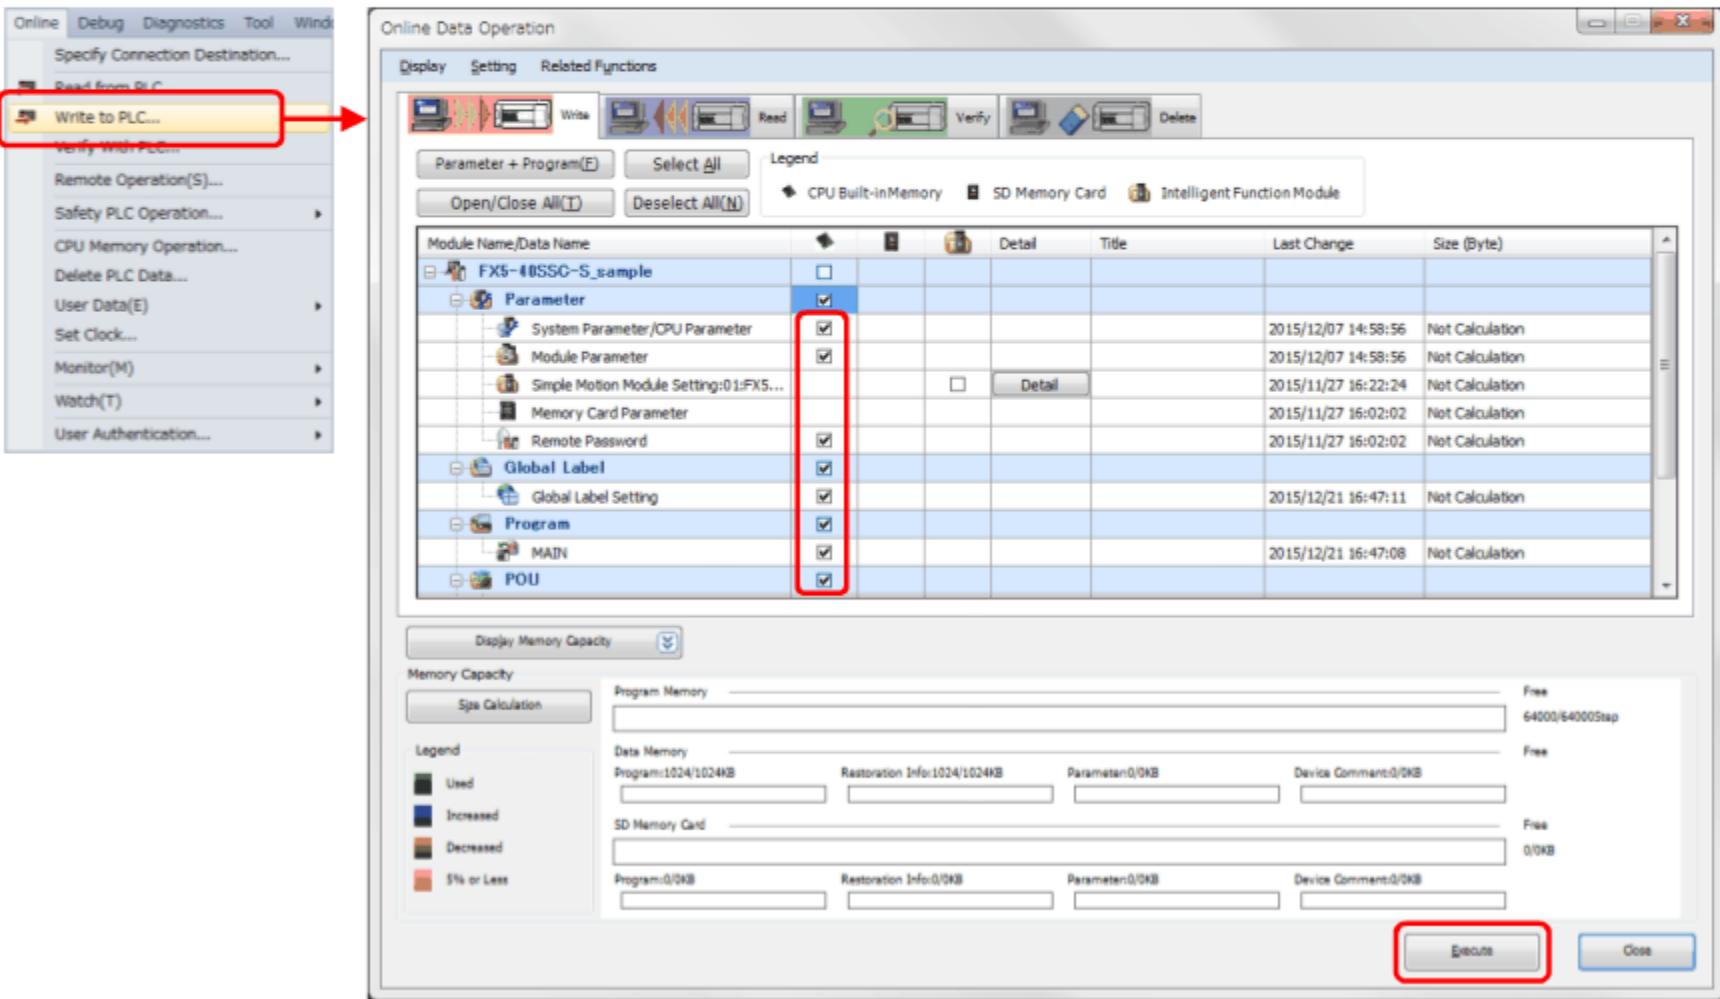

## 2.3 Configuración de parámetros para un módulo de movimiento simple.


Configure los parámetros de un módulo de movimiento simple.

Para ver ejemplos de configuración de parámetros consulte el siguiente enlace.

[Ejemplo de configuración de parámetros <PDF>](#)





### 2.3.1 Inicio de la función de configuración del módulo de movimiento simple

Haga doble clic en [Simple Motion Module Setting] en el menú de MELSOFT GX Works3 para abrir la ventana Simple Motion Module Setting Function.

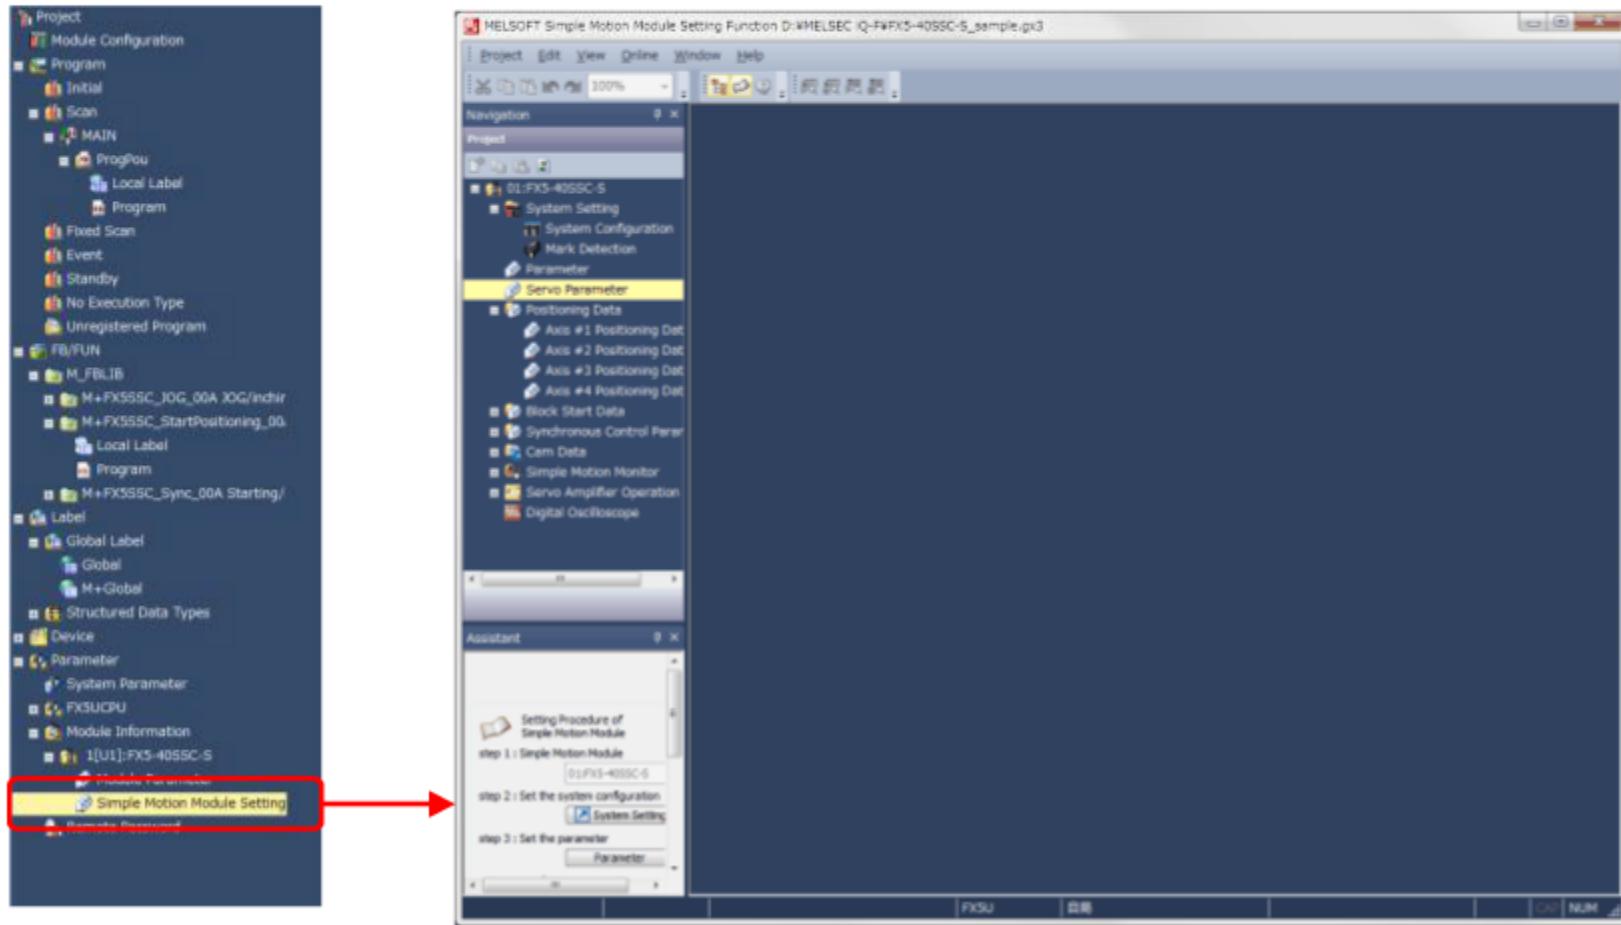

## 2.3.2 Ajustes de sistema

Configure los ajustes del sistema.

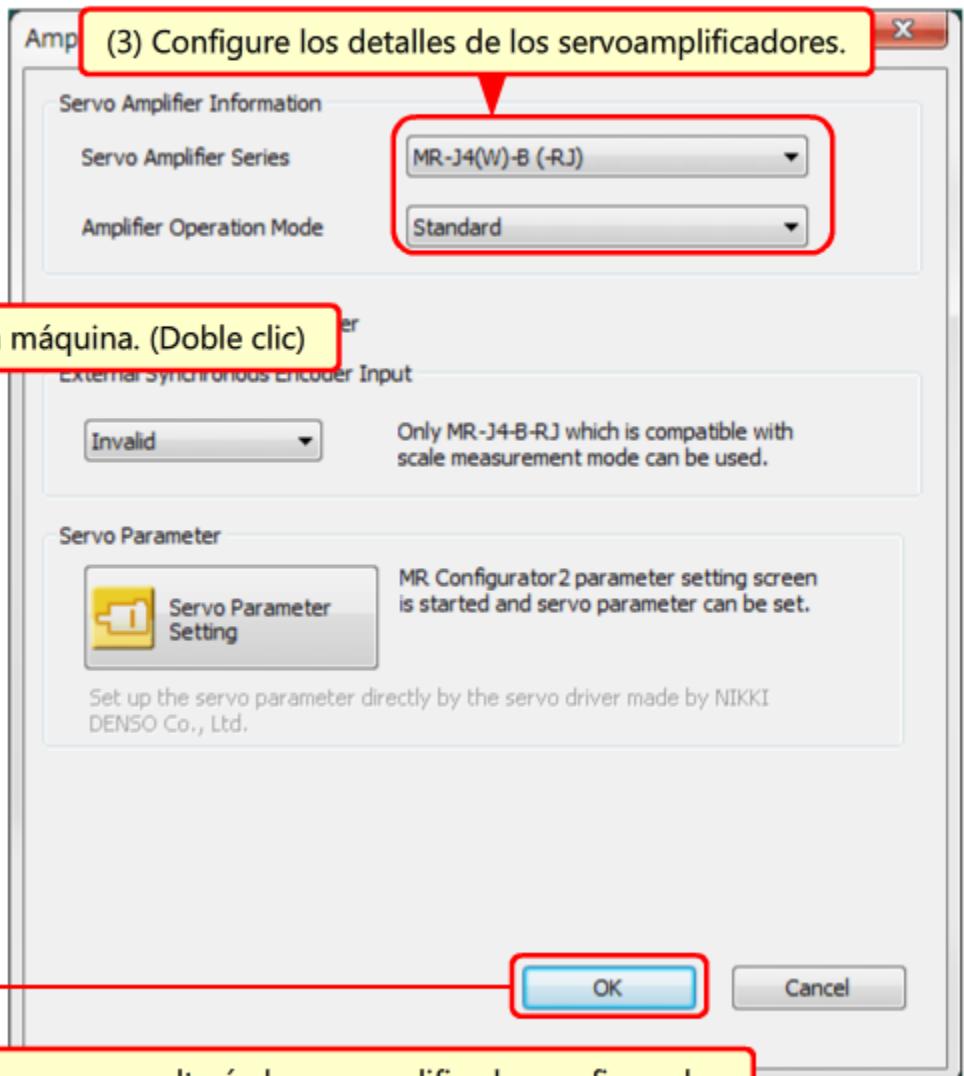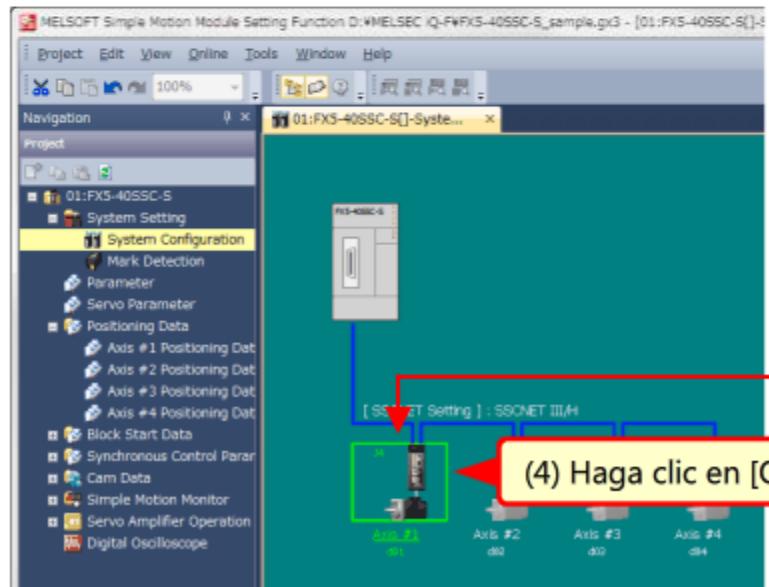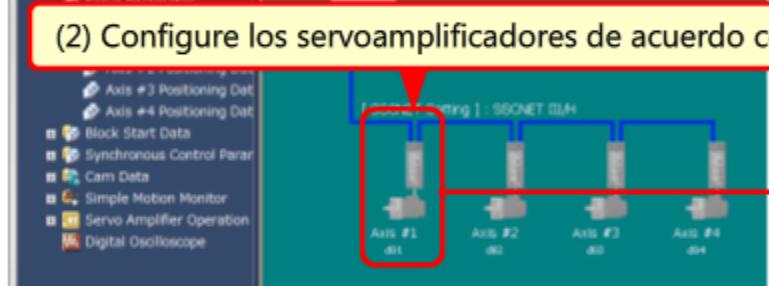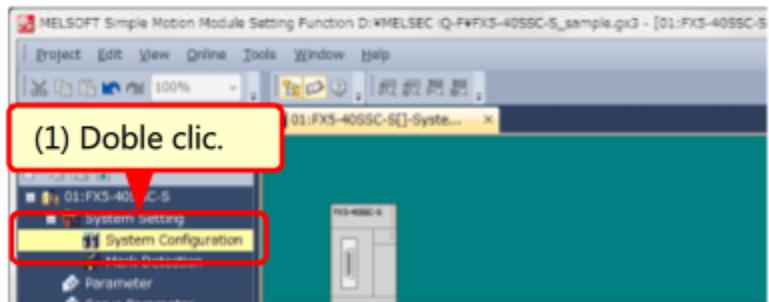


## 2.3.3

# Configuración de parámetros

Configure los parámetros.

En la siguiente página, opere la pantalla real y configure los parámetros.

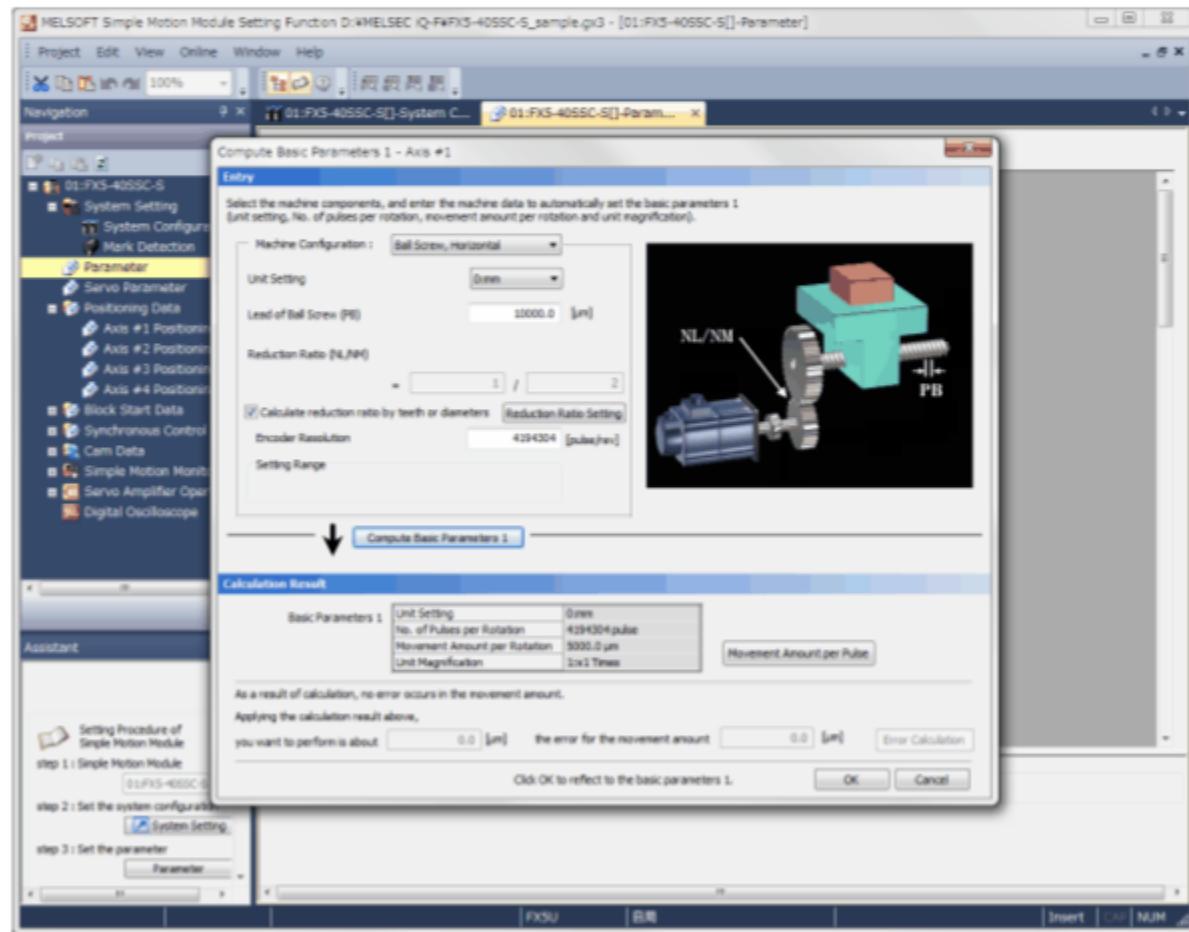

MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module\_SPA

## 2.3.3 Configuración de parámetros

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\¥MELSEC iQ-F\¥FX5-40SSC-S\_sample.gx3

Project Edit View Online Window Help

Navigation

Project

01:FX5-40SSC-S

- System Setting
- System Configuration
- Mark Detection
- Parameter**
- Servo Parameter
- Positioning Data
- Block Start Data
- Synchronous Control Param
- Cam Data
- Simple Motion Monitor
- Servo Amplifier Operation
- Digital Oscilloscope

Display Filter Display All Compute Basic Parameters 1

Item	Axis #1
<b>Common Parameter</b>	<b>The parameter does not r...</b>
Pr.82:Forced stop valid/invalid selection	1:Invalid
Pr.24:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
Pr.89:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection	1:Voltage Output/Open Collector Type
Pr.96:Operation cycle setting	FFFFh:Automatic Setting
Pr.97:SSCNET Setting	1:SSCNET III/H
<b>Pr.150:Input terminal logic selection</b>	<b>Set the logic of external in...</b>
Pr.151:Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input logic selection	0:Negative Logic
Pr.152:Control axis number upper limit	0
<b>Pr.153:External input signal OSC file setting</b>	<b>Set digital filter for each i...</b>
<b>Basic parameters 1</b>	<b>Set according to the mach...</b>
Pr.1:Unit setting	0:mm
Pr.2:No. of pulses per rotation	4194304 pulse
Pr.3:Movement amount per rotation	5000.0 µm
Pr.4:Unit magnification	1:x1 Times
Pr.7:Bias speed at start	0.00 mm/min
<b>Basic parameters 2</b>	<b>Set according to the mach...</b>
Pr.8:Speed limit value	2000.00 mm/min
Pr.9:Acceleration time 0	
Pr.10:Deceleration time 0	
<b>Detailed parameters 1</b>	
Pr.11:Backlash compensation amount	


La configuración de parámetros se ha completado.  
Haga clic en para pasar a la siguiente pantalla.

FX5U Host-192.168.3.250

## 2.3.4

## Configuración de parámetros del servo (básico)

Configure los elementos en Basic del Servo Parameter.

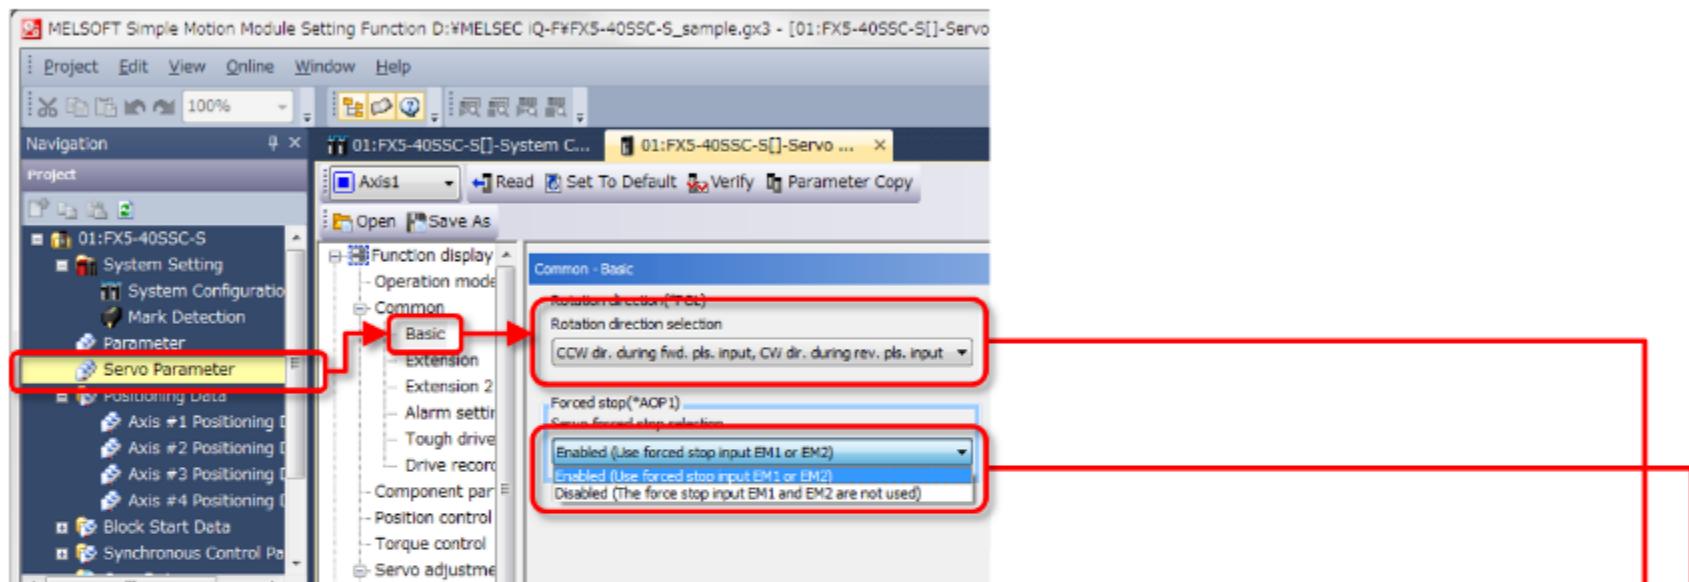


Cuando se configuren los elementos en Basic del Servo Parameter, preste atención a los siguientes parámetros.

Elemento de parámetro	Explicación de la función	Valores iniciales	Configuración del sistema de muestra
Rotation direction selection	<p>Utilice esta opción para configurar la dirección de rotación del servomotor cuando sea movida por los comandos de rotación hacia adelante. La dirección de rotación es bien en sentido antihorario (CCW) o en sentido horario (CW) como se ve desde el lado de carga (lado conectado a la máquina)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Sentido antihorario (CCW)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sentido horario (CW)</p> </div> </div> <p>Establezca la dirección de rotación teniendo en cuenta las especificaciones de la máquina. En el sistema de muestra, el</p>	<p>CCW para el comando de rotación hacia adelante, CW para el comando de marcha atrás</p>	<p>CCW para el comando de rotación hacia adelante, CW para el comando de marcha atrás</p>

## 2.3.4

## Configuración de parámetros del servo (básico)

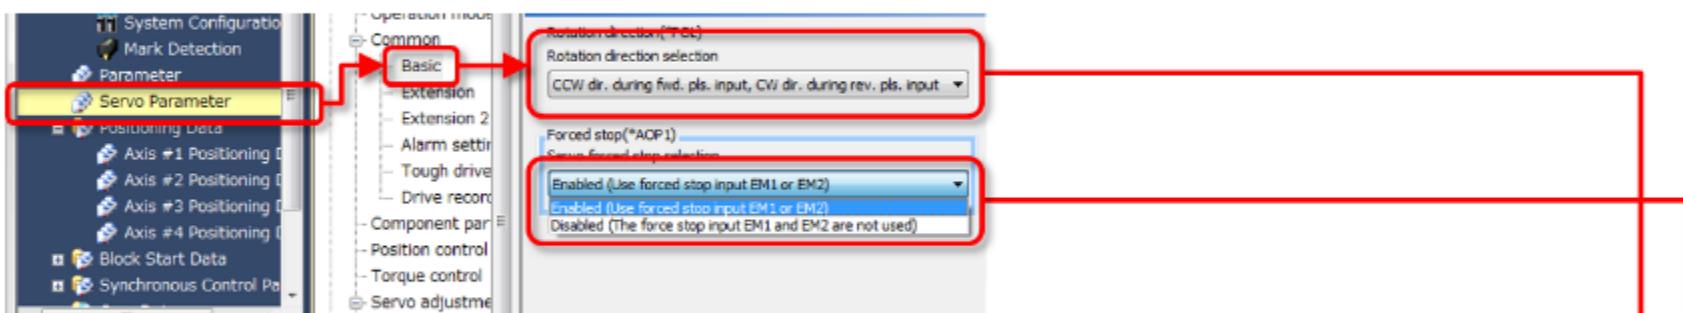


Cuando se configuren los elementos en Basic del Servo Parameter, preste atención a los siguientes parámetros.

Elemento de parámetro	Explicación de la función	Valores iniciales	Configuración del sistema de muestra
Rotation direction selection	<p>Utilice esta opción para configurar la dirección de rotación del servomotor cuando sea movida por los comandos de rotación hacia adelante. La dirección de rotación es bien en sentido antihorario (CCW) o en sentido horario (CW) como se ve desde el lado de carga (lado conectado a la máquina)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Sentido antihorario (CCW)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sentido horario (CW)</p> </div> </div> <p>Establezca la dirección de rotación teniendo en cuenta las especificaciones de la máquina. En el sistema de muestra, el servomotor en cada eje está configurado para girar en el sentido antihorario (CCW) para el comando de rotación hacia adelante.</p>	CCW para el comando de rotación hacia adelante, CW para el comando de marcha atrás	CCW para el comando de rotación hacia adelante, CW para el comando de marcha atrás
Servo forced stop selection	<p>ACTIVE esta opción para permitir el uso de la señal de entrada de parada forzada (EM2 o EM1). El valor inicial se establece en [Enabled] por razones de seguridad. En el sistema de muestra, no se utiliza la señal de parada forzada de servo. Por lo tanto, ajuste esta opción en [Disabled].</p>	Enabled (Se utiliza ya sea la entrada de parada forzada EM2 o EM1).	Disabled (No se utiliza ni la entrada de parada forzada EM2 ni EM1).

## 2.3.4

## Configuración de parámetros del servo (componentes)


Configure Component parts del Servo Parameter.

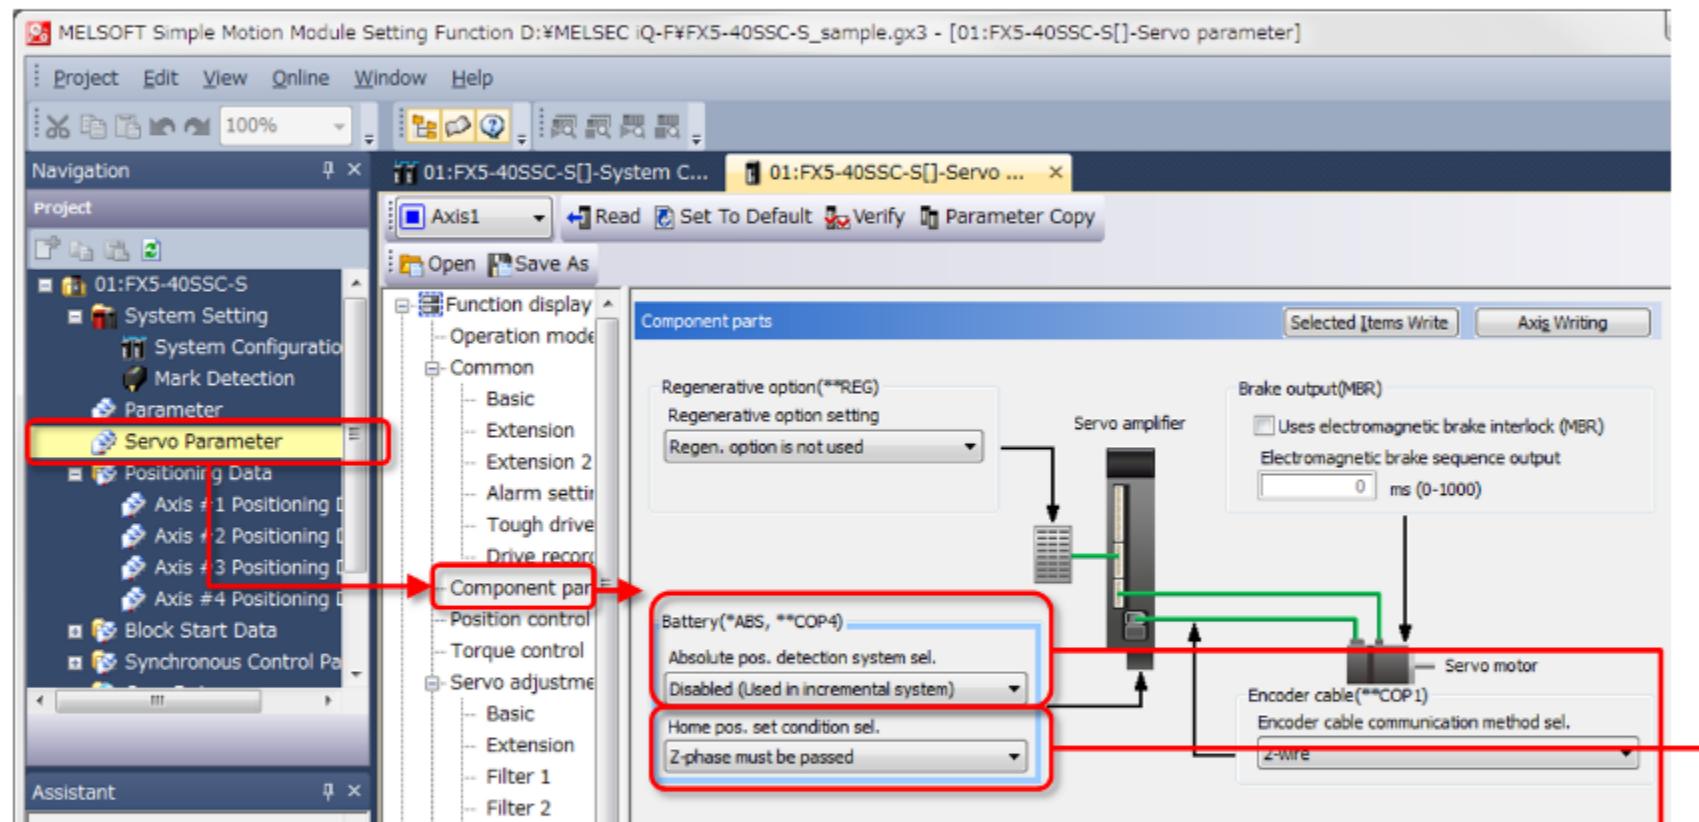

Elemento de parámetro	Explicación de la función	Valores iniciales	Configuración del sistema de muestra
Sistema de detección de posición absoluta/Selección de sistema incremental	Seleccione Used in incremental system o Used in ABS pos. detect system.	Disabled (Used in incremental system)	Enabled (Used in ABS pos. detect system)
Selección de la condición de configuración de	Cuando se selecciona «Z-phase must not be passed», el retorno a la posición predeterminada puede ser ejecutada sin esperar que el motor rote	Z-phase must be passed	Z-phase must not be passed

## 2.3.4

## Configuración de parámetros del servo (componentes)

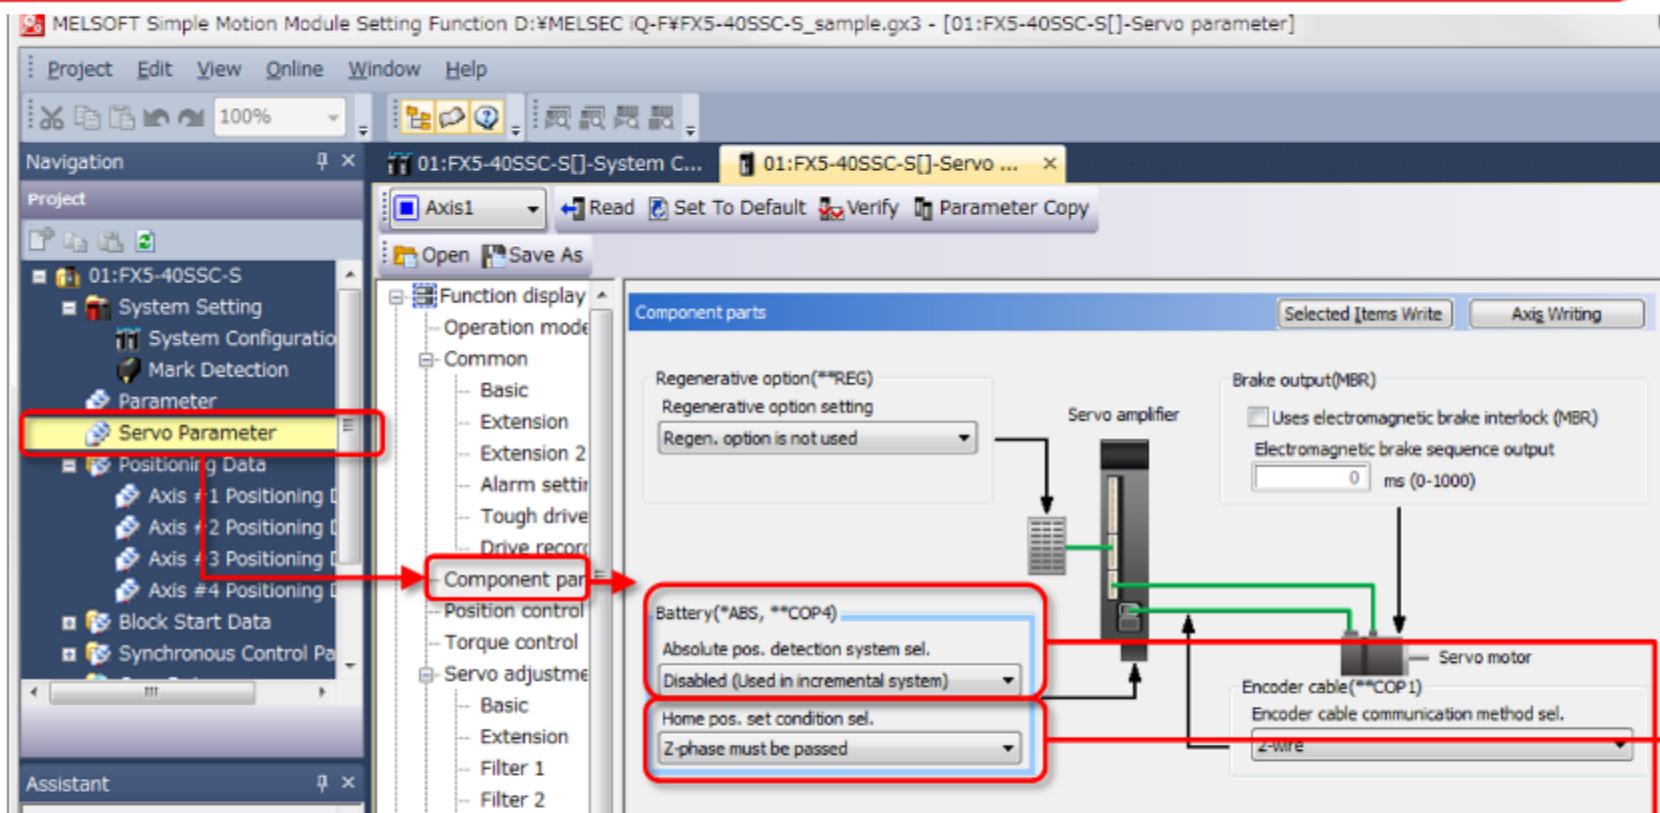


Elemento de parámetro	Explicación de la función	Valores iniciales	Configuración del sistema de muestra
Sistema de detección de posición absoluta/Selección de sistema incremental	Seleccione Used in incremental system o Used in ABS pos. detect system.	Disabled (Used in incremental system)	Enabled (Used in ABS pos. detect system)
Selección de la condición de configuración de posición predeterminada	Cuando se selecciona «Z-phase must not be passed», el retorno a la posición predeterminada puede ser ejecutada sin esperar que el motor rote una o más veces.	Z-phase must be passed	Z-phase must not be passed

## 2.3.5

# Configuración de datos de posicionamiento

Configure los datos de posicionamiento en base al patrón de operación del sistema utilizado en este curso.

En la siguiente página, opere la pantalla real y configure los datos de posicionamiento.

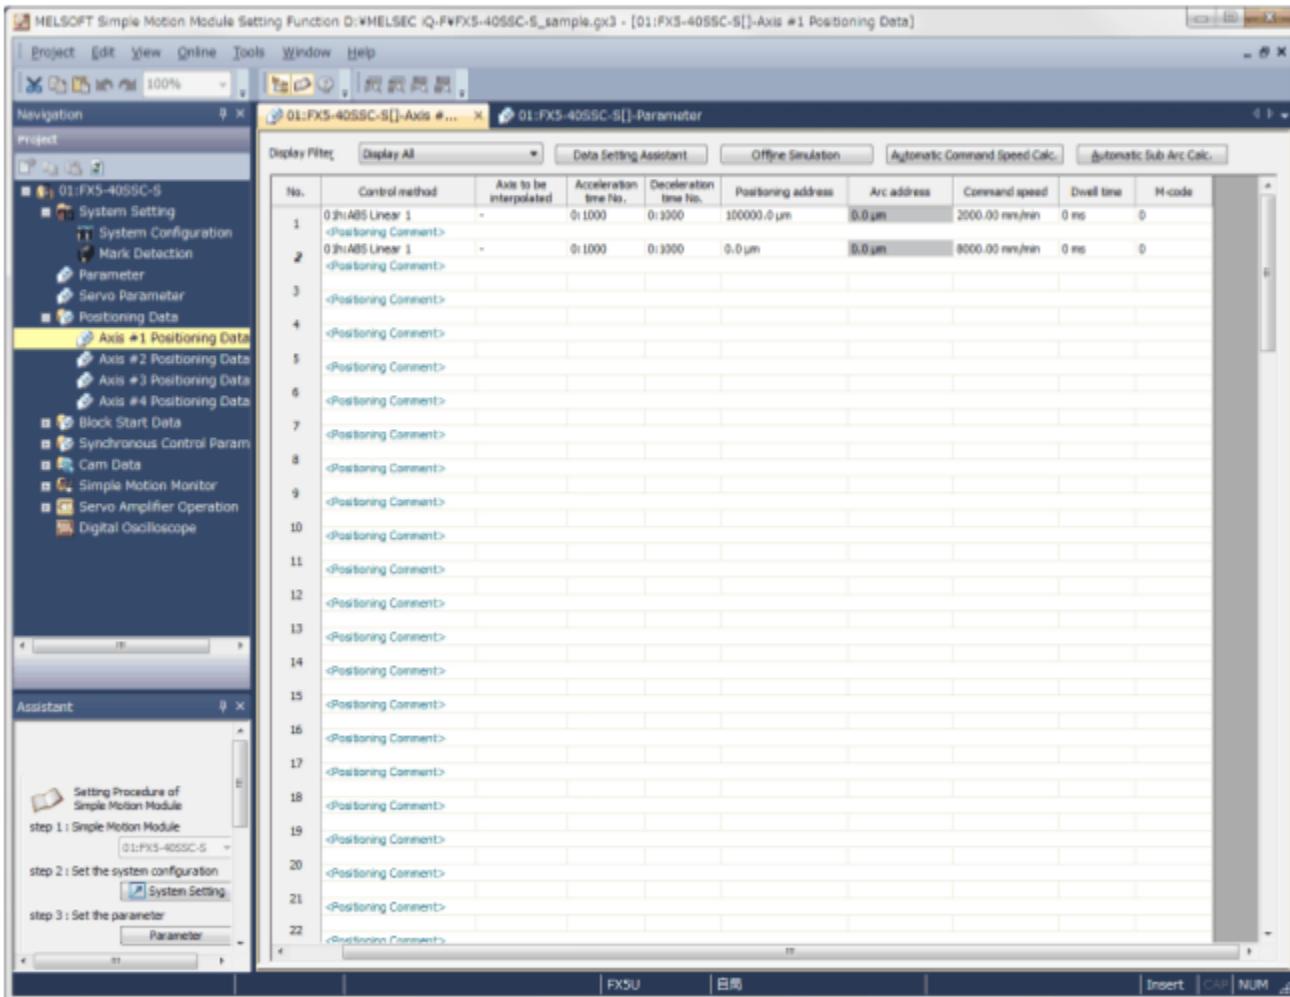

## 2.3.5

## Configuración de datos de posicionamiento

TOC

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\¥MELSEC iQ-F\¥FX5-40SSC-S\_sample.gx3 - [01:FX5-40SSC-S[]-Axis #1 Positionin...]

Project Edit View Online Tools Window Help

Navigation

Display Filter **Data Setting Assistant**

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address
1	1:CONT	01h:ABS Linear 1	-	0:1000	0:1000	100000.0 μm
2	0:END	01h:ABS Linear 1	-	0:1000	0:1000	0.0 μm
3	<Positioning Comment>					
4	<Positioning Comment>					
5	<Positioning Comment>					
6	<Positioning Comment>					
7	<Positioning Comment>					
8	<Positioning Comment>					
9	<Positioning Comment>					
10	<Positioning Comment>					
11	<Positioning Comment>					

La configuración de datos de posicionamiento se ha completado.  
Haga clic en para pasar a la siguiente pantalla.

FX5U Host-192.168.3.250

**2.3.6****Escribir en el módulo de movimiento simple**

Escriba los parámetros y datos de posicionamiento configurados en el módulo de movimiento simple.

Antes de escribirlos, guarde el proyecto. (Consulte la sección 2.2.7).


1) Seleccione [Online] - [Write to PLC] en el menú para mostrar la ventana Online Data Operation.

2) Seleccione la configuración del módulo de movimiento simple.


3) Haga clic en [Execute] para comenzar a escribir los elementos seleccionados en el módulo de movimiento simple.

4) Haga clic en [Close] luego de terminar de escribir.

Encienda el PLC luego de terminar de escribir.

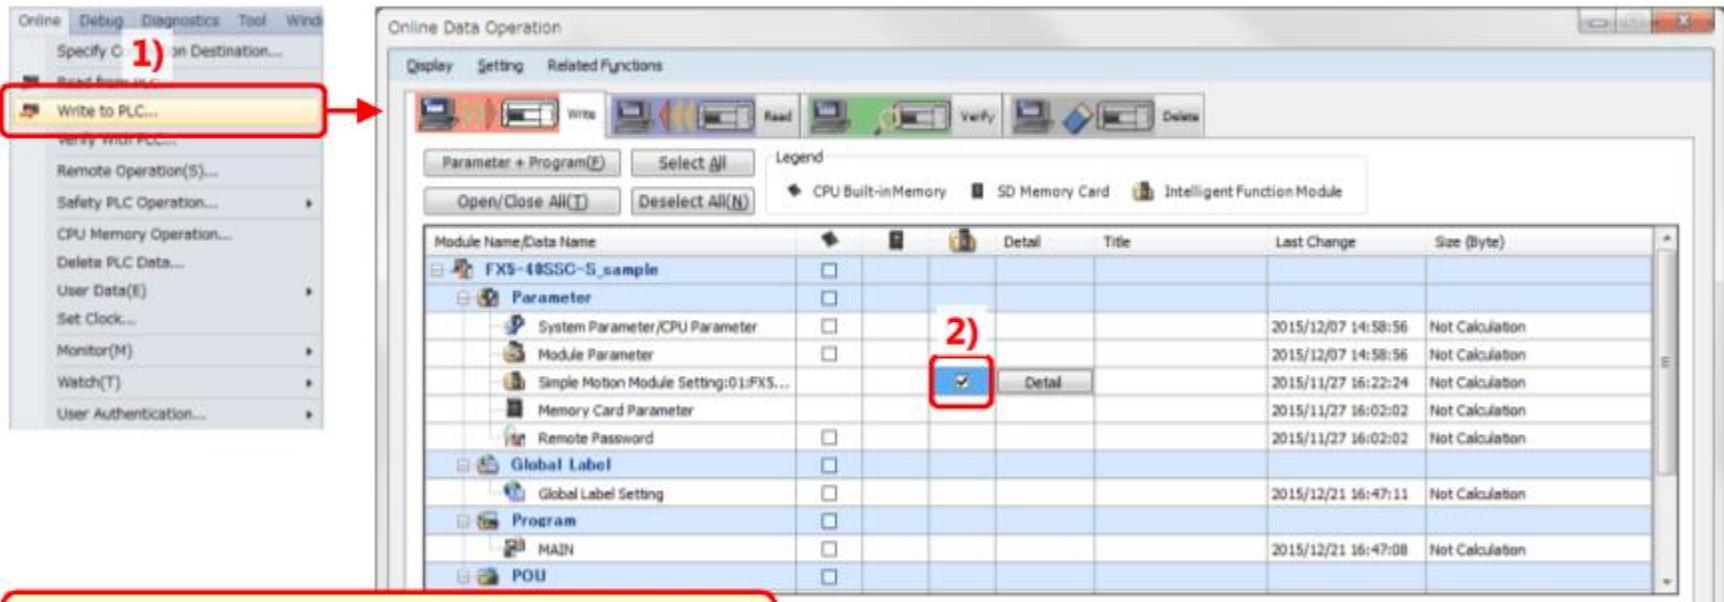

Aparece la ventana de mensaje de confirmación para la sobrescritura flash ROM. Haga clic en [Yes].

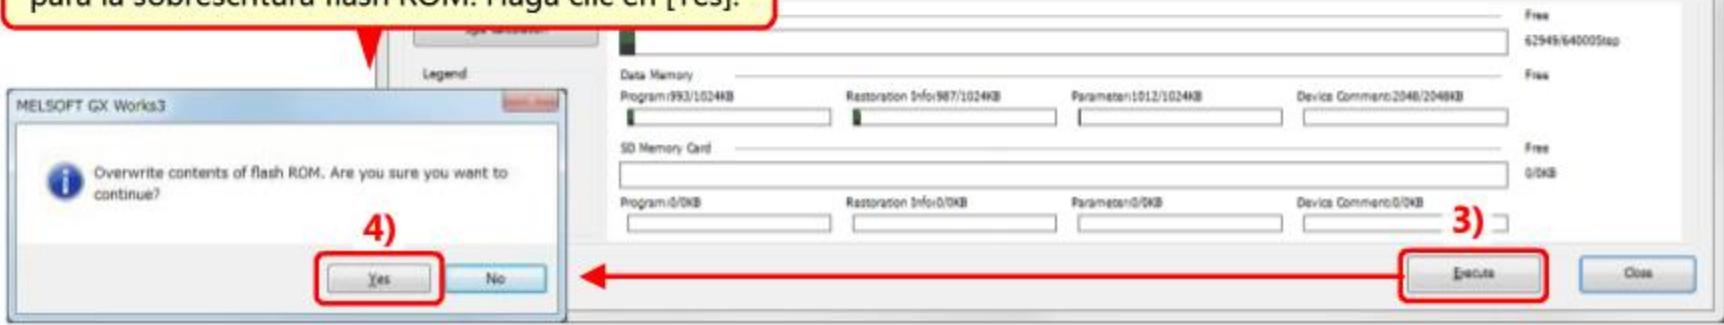


## 2.4

## Verificación de la operación

Verifique la operación del sistema en este curso.

Antes de verificar la operación, configure algunos elementos, de modo que la memoria intermedia pueda ser supervisada en la ventana del monitor de GX Works3.

- 1) Seleccione [Tool] → [Options] del menú para mostrar la siguiente ventana.
- 2) Seleccione [Monitor] → [Ladder Editor].
- 3) Configure [Monitor Buffer Memory and Link Memory] de «Operational Setting» a [Yes].
- 4) Haga clic en el botón [OK].

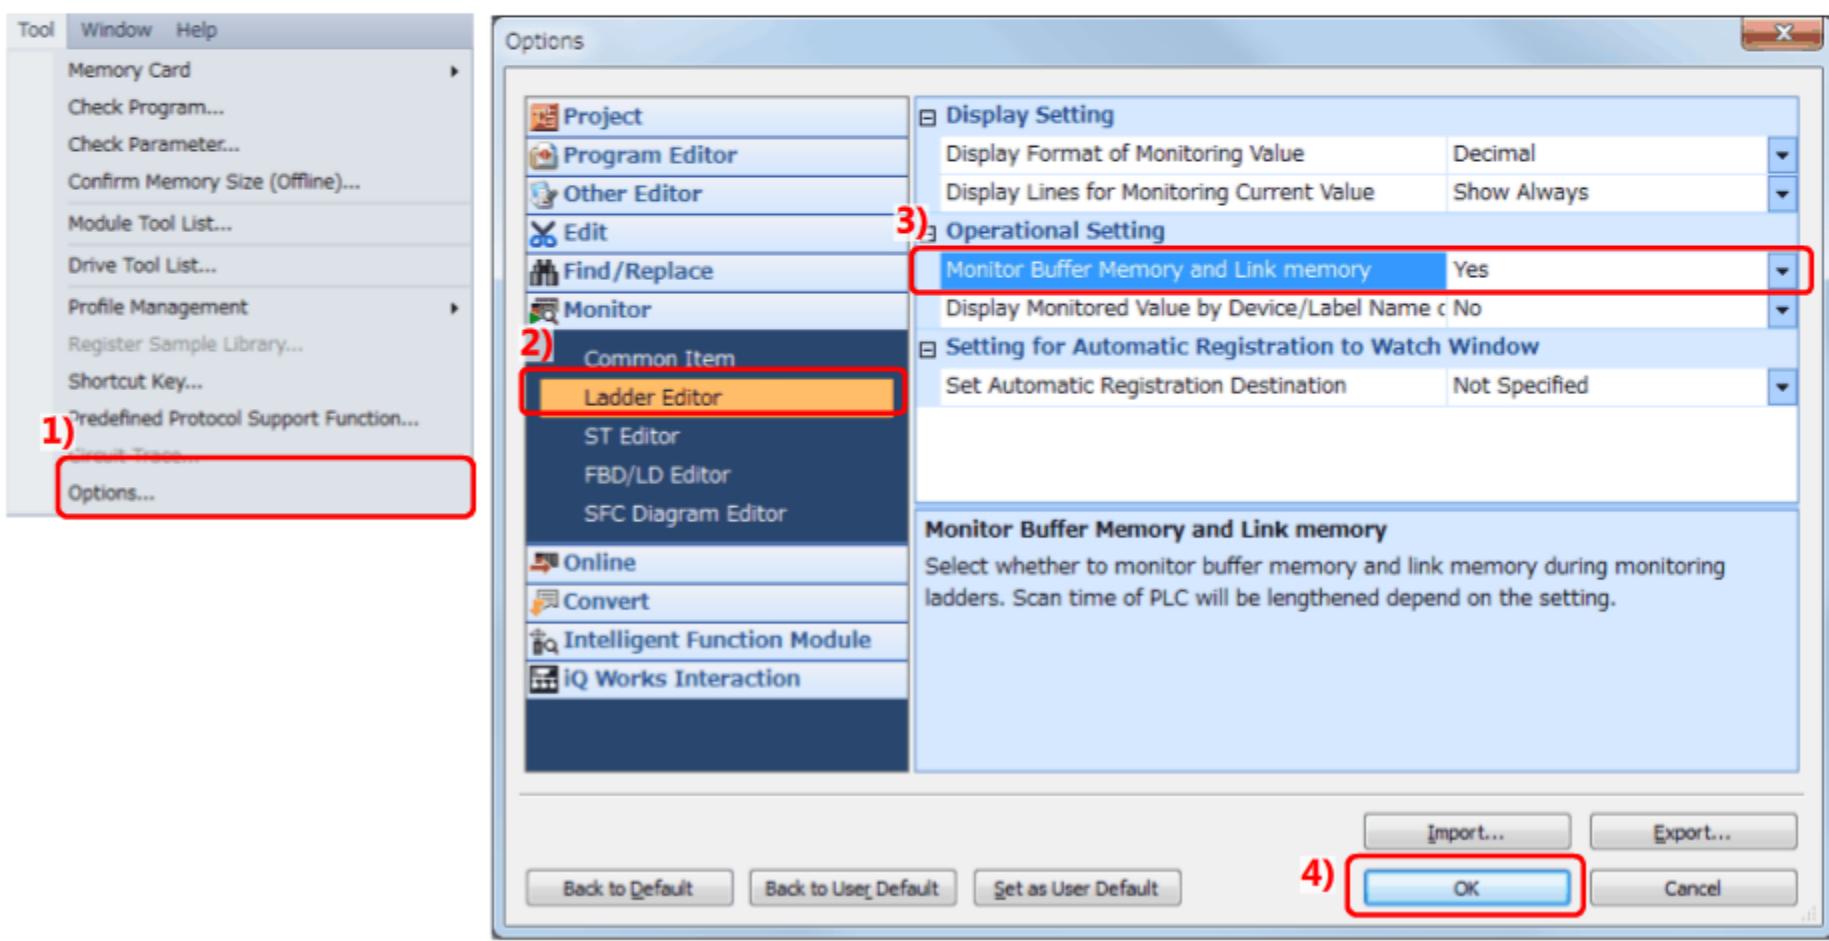

## 2.4.1

# Operación JOG

Verifique la operación con la operación JOG.

En la siguiente página, opere la pantalla real y verifique la operación con la operación JOG.

The screenshot shows the Axis Monitor software interface for a MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module. The window title is "01:FX3N-40SSC-5 - Axis Monitor". The left panel displays "Module Information List" with various status indicators and parameters. The right panel displays "Axis Monitor" with a table of axis-related data. Key visible data includes:

Parameter	Value
Md.20:Feed current value	0.0 µm
Md.21:Machine feed value	0.0 µm
Md.23:Axis error No.	-
Md.24:Axis warning No.	-
Md.26:Axis operation status	Waiting
Md.28:Axis feed speed	0.00 mm/min
Md.44:Positioning data no. being executed	-
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	0.00 r/min
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	OFF
Md.114:Servo alarm	-
Md.31:Status : HPR request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	ON

MELSEC iQ-F Series Simple Motion Module\_SPA

## 2.4.1 Operación JOG

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:\¥MELSEC iQ-F\¥FX5-40SSC-S\_sample.gx3 - [01:FX5-40SSC-S[]]-Servo parameter

Project Edit View Online Window Help

Navigation

01:FX5-40SSC-S

- System Setting
- System Configuration
- Mark Detection
- Parameter
- Servo Parameter
- Positioning Data
- Block Start Data
- Synchronous Control Par...

Axis1 Read Set To Default Verify Parameter Copy

Common - Basic

Rotation direction(\*POL)  
Rotation direction selection  
CW dir. during fwd. pls. input, CCW dir. during rev. pls. input

Forced stop(\*AOP1)  
Servo forced stop selection  
Enabled (Use forced stop input EM1 or EM2)

Encoder output pulse(\*ENRS, \*ENR, \*ENL)  
Encoder output pulse phase  
Advance A-phase 90° by CCW

Number of encoder output pulse

Zero speed(ZSP)

Selected Items Write

### ROTATION DIRECTION/MOVING DIRECTION

Select the rotation direction/moving direction of the command input pulse.

La verificación de la operación JOG se ha completado.  
Haga clic en para pasar a la siguiente pantalla.

Link list | FX5U | Host-192.168.3.250 |

## 2.4.2

# Retorno a la posición inicial

Ejecute el retorno a la posición inicial.

Ejecute el retorno a la posición inicial del tipo de datos en este curso.

En la siguiente página, opere la pantalla real y ejecute el retorno a la posición inicial.

The screenshot shows the Axis Monitor software interface for a FX3-40SSC-S module. The main window displays a table of axis parameters and their current values. The right side of the screen shows a 'Module Information List' with various status indicators and their current states.

**Axis Monitor Table:**

	Axis #1
Md.20:Feed current value	78666.6 µm
Md.21:Machine feed value	78666.6 µm
Md.23:Axis error No.	-
Md.24:Axis warning No.	-
Md.26:Axis operation status	Position Control
Md.28:Axis feed speed	2000.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	1
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Continuous Positioning Control
Md.47:Positioning data being executed : Control method	1-axis linear control (ABS)
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	300.99 (min)
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	OFF
Md.114:Servo alarm	-
Md.30:External input signal : Lower limit	ON
Md.30:External input signal : Upper limit	ON
Md.31:Status : HPR request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	OFF

**Module Information List:**

- PLC READY(U1NG6990)
- READY(U1NG3190.0)
- Synchronization flag(U1NG31500.0)
- All axes servo ON(U1NG5950)
- Md.108:Service status 1 : READY ON  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.108:Service status 1 : Servo ON  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.50:Forced stop input(U1NG4231)  
BUSY  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Error detection  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status / Axis warning detection  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.51:AMP less operation mode(U1NG4232)
- Md.133:Operation cycle over flag(U1NG4236)  
Md.134:Operation time(U1NG4036)  
199 µs
- Md.135:Maximum operation time(U1NG4036)  
245 µs
- Md.18:No. of Flash-ROM writing(U1NG4224)  
0 times
- Md.52:Searching flag for driver communication block  
Complete of searching for driver ca...
- Md.53:SSCNET control status(U1NG4231)  
Waiting for command accepted
- Md.131:Digital OSC running flag(U1NG4011)  
Stopped

## 2.4.2

## Retorno a la posición inicial

TOC

01:FX5-40SSC-S - Axis Monitor



## Axis Monitor

Monitor Type: Axis(Output Axis)

Font Size: 9pt

 Select

	Axis #1
Md.28:Axis feed speed	0.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	-
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	0.00 r/min
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	
Md.114:Servo alarm	-
Md.31:Status : HPR request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	ON

Md.31: Status: HPR request flag cambia a OFF.  
 Md.31: Status: HPR complete flag cambia a ON.

## Module Information List

- PLC READY(U1#G5950)
- READY(U1#G31500.0)
- Synchronization flag(U1#G31500.1)
- All axes servo ON(U1#G5951)
  - Md. 108:Servo status 1 : READY ON
    - Axis No.
  - Md. 108:Servo status 1 : Servo ON
    - Axis No.
- Md. 50:Forced stop input(U0#G4231)
  - BUSY
    - Axis No.
  - Md. 31:Status : Error detection
    - Axis No.
  - Md. 31:Status : Axis warning detection
    - Axis No.
- Md. 51:AMP-less operation mode(U1#G4232)
- Md. 133:Operation cycle over flag(U1#G4239)

Se ha completado la verificación de la operación de retorno a la posición predeterminada.

Haga clic en para pasar a la siguiente pantalla.

0 times

**2.4.3****Control de posicionamiento**

Verifique la operación con el control de posicionamiento.

En la siguiente página, opere la pantalla real y verifique la operación con el control de posicionamiento.

The screenshot shows the Axis Monitor software interface for a 01/FX3-405SC-S module. The left pane displays 'Axis Monitor' data for Axis #1, including feed current values, machine feed values, error numbers, warning numbers, operation status, feed speed, positioning data being executed, and various parameters like acceleration time and interpolation methods. The right pane shows the 'Module Information list' with status indicators for PLC ready, ready, synchronization, servo on, servo status, forced stop, busy, error detection, and various timer and counter values. A legend indicates green for normal and orange for warning or error states.

Module Information List Item	Status
Md.20:PLC READY(U3WG0990)	Normal
Md.21:READY(U3WG11900.0)	Normal
Md.22:Synchronization flag(U3WG11900.0)	Normal
Md.23:All axes servo ON(U3WG1995.0)	Normal
Md.108:Servo status 1 : READY ON	Normal
Md.109:Servo status 1 : Servo ON	Normal
Md.50:Forced stop input(U3WG4221)	Normal
<b>BUSY</b>	Normal
Md.31:Status : Error detection	Warning
Md.31:Status : Axis warning detection	Warning
Md.31:AMP less operation mode(U3WG4222)	Normal
Md.133:Operation cycle over flag(U3WG4239)	Normal
Md.134:Operation time(U3WG4009)	Normal
Md.135:Maximum operation time(U3WG4009)	Normal
Md.18:No. of Match ROM writing(U3WG4224)	Normal
Md.52:Searching flag for driver communication BK... Complete of searching for driver co...	Normal
Md.53:SSCNET control status(U3WG4233)	Normal
<b>Waiting for command accepted</b>	Normal
Md.131:Digital CSC running flag(U3WG4011)	Normal

## 2.4.3

## Control de posicionamiento

01:FX5-40SSC-S - Axis Monitor



## Axis Monitor

Monitor Type: Axis(Output Axis)

Font Size: 9pt

 Select

	Axis #1
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	0.00 r/min
Md.104:Motor current value	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	OFF
Md.114:Servo alarm	-
Md.30:External input signal : Lower limit	ON
Md.30:External i Upper limit	
Md.31:Status : HP request flag	OFF
Md.31:Status : HPR complete flag	OFF

Md.31: Status: HPR complete flag cambia a OFF.

## Module Information List

- PLC READY(U1#G5950)
- READY(U1#G31500.0)
- Synchronization flag(U1#G31500.1)
- All axes servo ON(U1#G5951)

Md.108:Servo status 1 : READY ON  
 Axis No. **1** 2 3 4

Md.108:Servo status 1 : Servo ON  
 Axis No. **1** 2 3 4

- Md.50:Forced stop input(U1#G4231)

BUSY  
 Axis No. **1** 2 3 4

Md.31:Status : Error detection

Axis No. **1** 2 3 4

Md.31:Status : Axis warning detection

Axis No. **1** 2 3 4

- Md.51:AMP-less operation mode(U1#G4232)

- Md.133:Operation cycle over flag(U1#G4239)

Se ha completado la verificación de la operación de posicionamiento.

Haga clic en para pasar a la siguiente pantalla.

0 times

**2.5**

## Resumen de este capítulo

En este capítulo, usted aprendió:

- Crear un nuevo proyecto
- Crear un programa de secuencia
- Configurar parámetros para un módulo de movimiento simple
- Verificar operación

### Puntos importantes

Crear un nuevo proyecto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilice MELSOFT GX Works3 para crear un proyecto y un programa de secuencia.</li><li>• Los contenidos en este curso requieren MELSOFT GX Works3 de la versión 1.011M o posteriores.</li></ul>
Crear un programa de secuencia	<ul style="list-style-type: none"><li>• El uso de etiqueta y de bloque de función (FB) elimina la necesidad de recordar dispositivos mientras se realiza la programación.</li><li>• Marque en el cuadro «Enable Multiple Comments Display» y los cuadros «Target» de cada uno de los idiomas para cambiar el idioma de los comentarios en los programas de secuencia.</li></ul>
Configurar parámetros para un módulo de movimiento simple	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haga doble clic en [Simple Motion Module Setting] en el menú de MELSOFT GX Works3 para abrir la ventana Simple Motion Module Setting Function.</li></ul>
Verificar operación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hacer doble clic en un dispositivo mientras se presiona la tecla Mayús cambia el estado del dispositivo de APAGADO a ENCENDIDO y viceversa.</li></ul>

## Capítulo 3 INICIO DE CONTROL SINCRÓNICO


Este capítulo describe el control sincrónico, principalmente sobre los parámetros del control sincrónico, datos de posicionamiento para el control sincrónico y la verificación de la operación para el control sincrónico.

La operación de eje 1 es la misma que se describe en el capítulo 1.

Consulte el capítulo 1 y 2 para detalles sobre los parámetros y los parámetros del servo.

Para ver el diagrama del patrón de operación y las especificaciones de la máquina revise el siguiente archivo PDF.


[Detalles del sistema de muestra \(control sincrónico\) <PDF>](#)

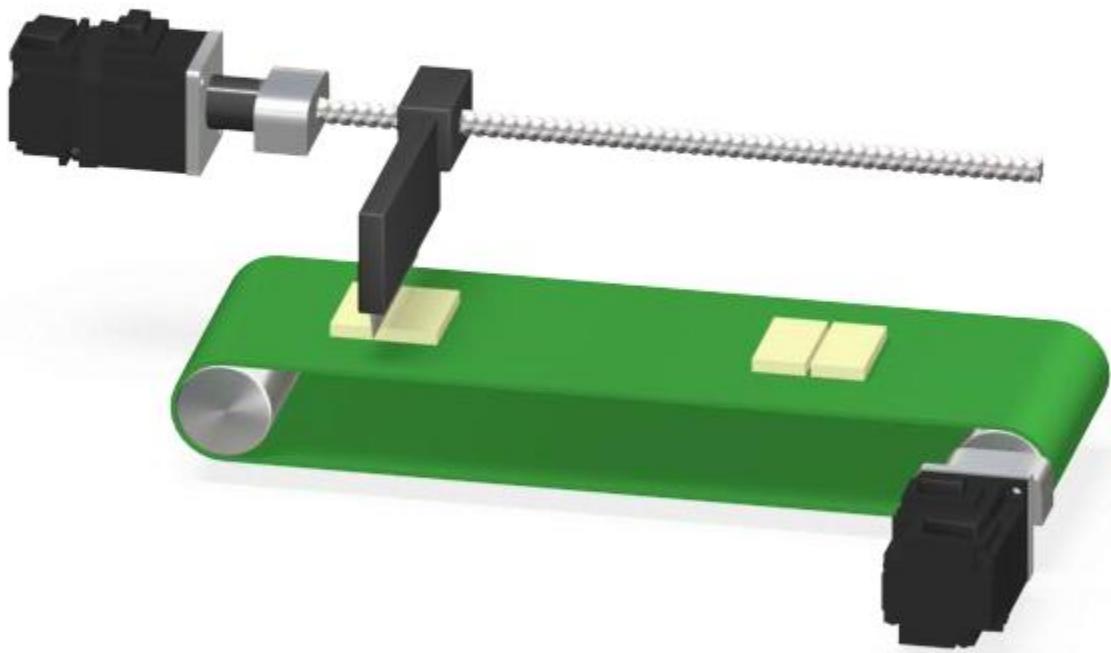

## 3.1


# Configuración del sistema

A continuación se muestra la configuración del sistema de muestra utilizada en este capítulo.

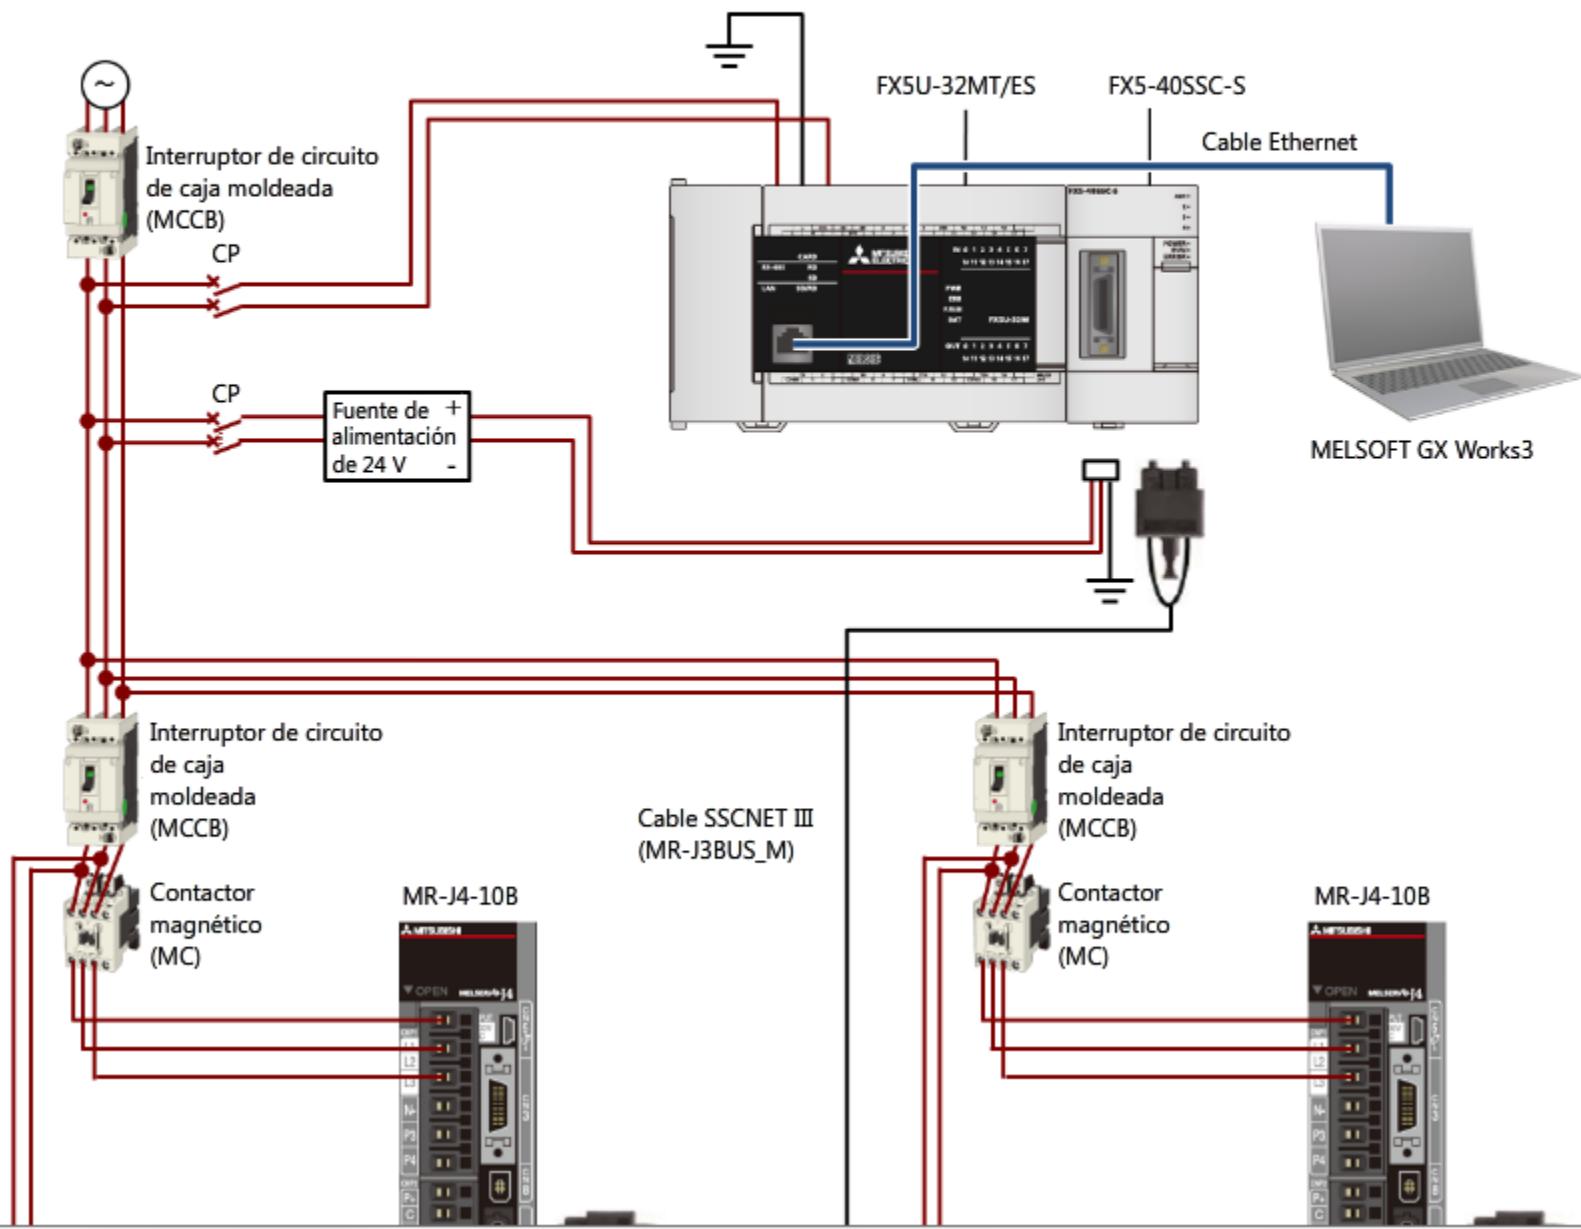

## 3.1

## Configuración del sistema

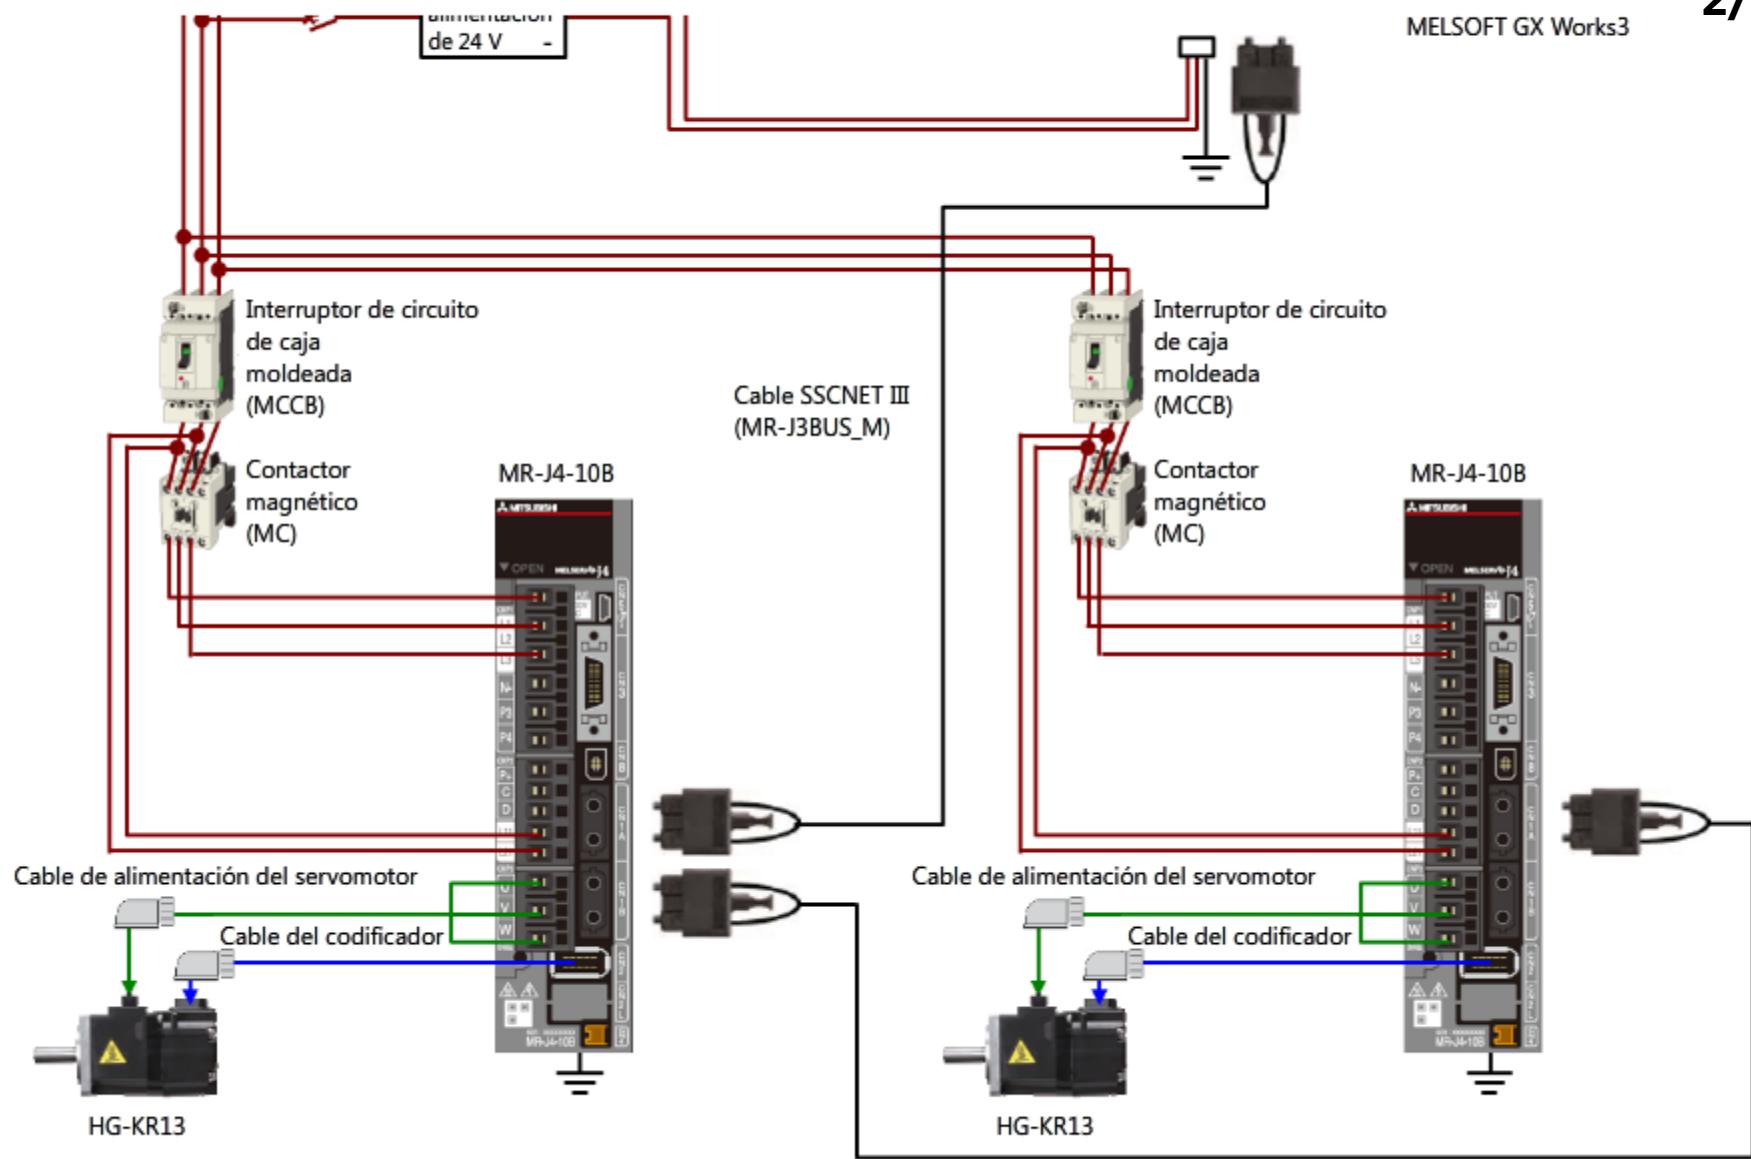

**3.2**

## Procedimiento de inicio para el control sincrónico



A continuación se muestra el procedimiento de inicio del control sincrónico.

(1) Ajustes de configuración del sistema ..... Sección 3.3.1



(2) Configuración de parámetros y de parámetros del servo ..... Sección 3.3.2



(3) Configuración de datos de posicionamiento ..... Sección 3.3.3



(4) Configuración de parámetros del control sincrónico ..... Sección 3.3.4

- Configuración de los parámetros sincrónicos
- Configuración de parámetros de eje de entrada
- Transición de la ventana de los parámetros del control sincrónico



(5) Creación de datos de leva ..... Sección 3.3.5

- Crear nuevos datos de leva
- Creación de curva de leva



(6) Escribir en el módulo de movimiento simple ..... Sección 3.3.6

## 3.3


## Creación de parámetros para el control sincrónico

Cree parámetros para el control sincrónico.


## 3.3.1 Ajustes de configuración de sistema

Configure un sistema de 2 ejes.


Añada un eje en la ventana System Configuration.

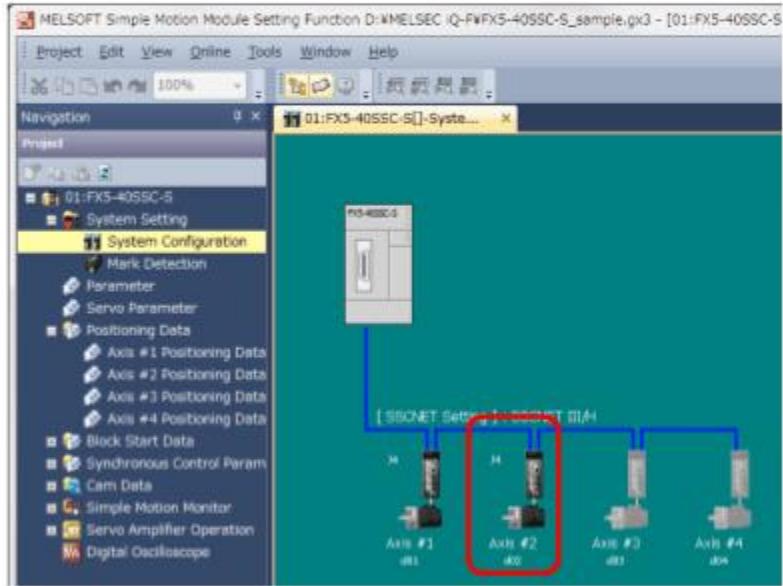

Interruptor giratorio de selección de eje (SW1)

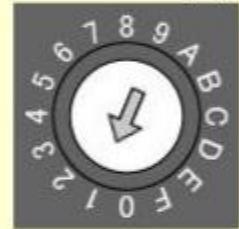

Interruptor auxiliar de ajuste de número de eje (SW2) (Nota)

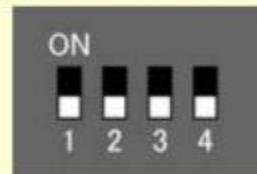

(Nota) «Apague (desactive) todos los interruptores auxiliares de ajuste de número de eje (SW2).

## 3.3.2

## Configuración de parámetros y parámetros del servo

Configure parámetros y parámetros del servo para el eje 2.

A continuación se muestran los detalles de configuración de los ajustes del equipo electrónico para la cinta transportadora.

Compute Basic Parameters 1 - Axis #1

**Entry**

Select the machine components, and enter the machine data to automatically set the basic parameters 1 (unit setting, No. of pulses per rotation, movement amount per rotation and unit magnification).

Machine Components : Conveyor

Unit Setting : 0:mm

Outer diameter of Roll (DR) : 50000.0 [μm]

Reduction Gear Ratio (NL/NM) : = 1 / 1

Calculate reduction ratio by teeth or diameters Reduction Ratio Setting

Encoder Resolution : 4194304 [pulse/rev]

Setting Range :

**Calculation Result**

Basic Parameters 1	Unit Setting	0:mm
	No. of Pulses per Rotation	172985333 pulse
	Movement Amount per Rotation	6478422.3 μm
	Unit Magnification	1x1 Times

Movement Amount per Pulse

As a result of calculation, some error occurs in the movement amount.

Applying the calculation result above,

you want to perform is about 0.0 [μm] the error for the movement amount 0.0 [μm] Error Calculation

Click OK to reflect to the basic parameters 1. OK Cancel

**[Entrada]**

Elemento	Descripción
Machine Components	Conveyor
Unit Setting	0:mm
Outer diameter of Roll	50000.0 [μm]
Reduction Gear Ratio (NL/NM)	
Lado de carga [NL]	1
Lado del motor [NM]	1
Encoder resolution	4194304 [pulse/rev]

**[Calculation Result]**

Elemento	Descripción
Unit Setting	0:mm
Number of Pulses per Rotation	172985333 pulse
Movement Amount per Rotation	6478422.3 μm
Unit Magnification	1: x1 Times

## 3.3.3

## Configuración de datos de posicionamiento

Configure Axis #2 Positioning Data.

The screenshot shows the software interface for configuring motion parameters. The left sidebar displays a project tree under '01:FX5-40SSC-S' with various settings like System Configuration, Parameter, Servo Parameter, and Positioning Data. The 'Positioning Data' section is expanded, and 'Axis #2 Positioning Data' is selected, highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main window shows a table for 'Axis #2 Positioning Data' with 12 rows. The first row is filled with values: Operation pattern '0:END', Control method '02h:INC Linear 1', Axis to be interpolated '-', Acceleration time No. '0:1000', Deceleration time No. '0:1000', Positioning address '157079.6 μm', Arc address '0.0 μm', Command speed '2000.00 mm/min', and Dwell time '0 ms'. The other 11 rows are empty and labeled with numbers 2 through 12, each preceded by '<Positioning Comment>'.

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time
1	0:END	02h:INC Linear 1	-	0:1000	0:1000	157079.6 μm	0.0 μm	2000.00 mm/min	0 ms
2	<Positioning Comment>								
3	<Positioning Comment>								
4	<Positioning Comment>								
5	<Positioning Comment>								
6	<Positioning Comment>								
7	<Positioning Comment>								
8	<Positioning Comment>								
9	<Positioning Comment>								
10	<Positioning Comment>								
11	<Positioning Comment>								
12	<Positioning Comment>								

[Datos de posicionamiento de eje 2]

No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	Mcode
1	0: END	INC linear 1	-	1:1000	1:1000	157079.6 μm	0.0 μm	2000.00 mm/min	0 ms	0

**3.3.4**

## Configuración de parámetros del control sincrónico




Configure parámetros para el eje 1, el cual se sincroniza con el valor de velocidad actual del eje de entrada (eje 2) en la operación de leva.

Elemento	Descripción
Input axis parameter	Configure el eje de entrada de servo para el eje principal. (Configure «1: Feed current value» para el eje 2)
Axis 1 synchronous control	Configure el parámetro de control sincrónico de eje 1.
Synchronous control image	Se muestra la configuración de ejes de salida conectados al eje principal. La configuración de los ejes de entrada/salida puede verificarse a simple vista.

### 3.3.4

## Configuración de los parámetros sincrónicos

A continuación se explica la configuración que sincroniza el eje 1 con el valor de velocidad actual del eje 2. Seleccione [Axis #1 Synchronous Parameter] en el menú de navegación, y seleccione [Main shaft (Main)] para mostrar los parámetros del eje principal.

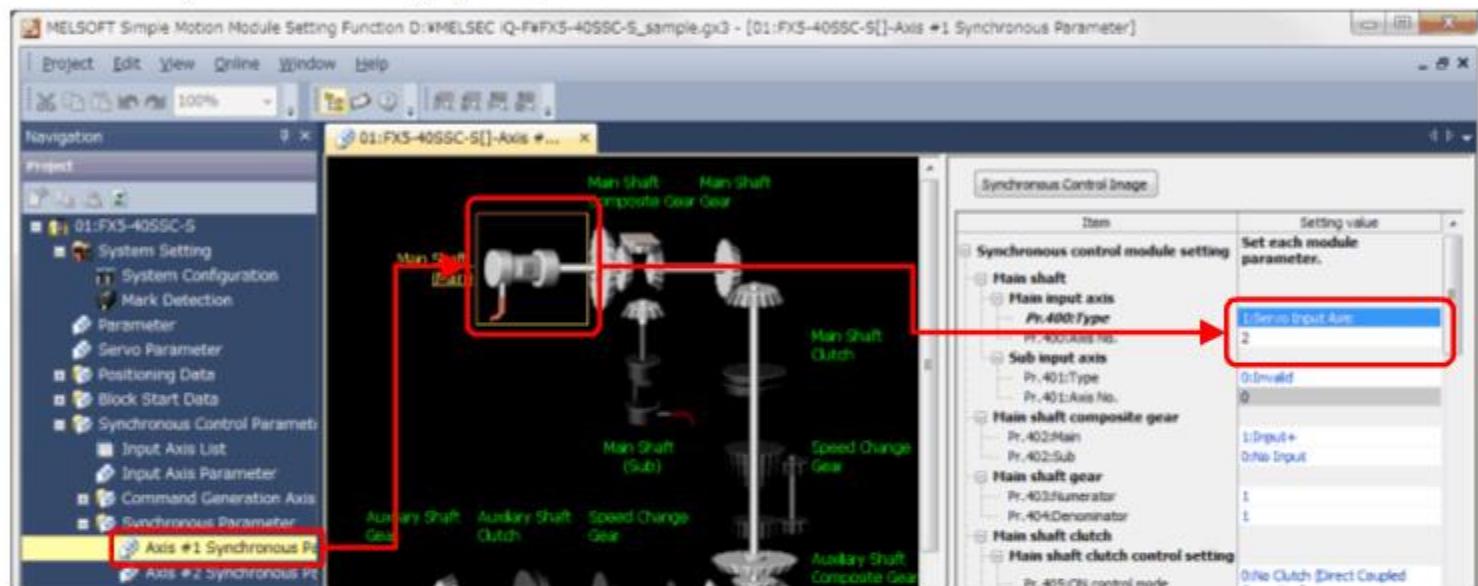


Cambie los siguientes parámetros. Utilice los valores predeterminados para los parámetros sincrónicos que no sean los siguientes.

Elemento		Descripción	
Main shaft	Main input axis No.	Pr.400: Type	1: Servo input axis
		Pr.400: Axis No.	2
Output axis	Cam axis cycle unit setting	Pr.438: Unit	0:mm
		Pr.438: Number of decimal places	0
Pr.439: Cam axis length per cycle		157.0796 mm	
Pr.441: Cam stroke amount		100000.0 µm	
Pr.440: Cam No.		1	

### 3.3.4

## Configuración de parámetros de eje de entrada

A continuación se explica la configuración que sincroniza el eje 1 con el valor de velocidad actual del eje 2. Seleccione [Input Axis Parameter] en el menú de navegación para mostrar la ventana Input Axis Parameter.

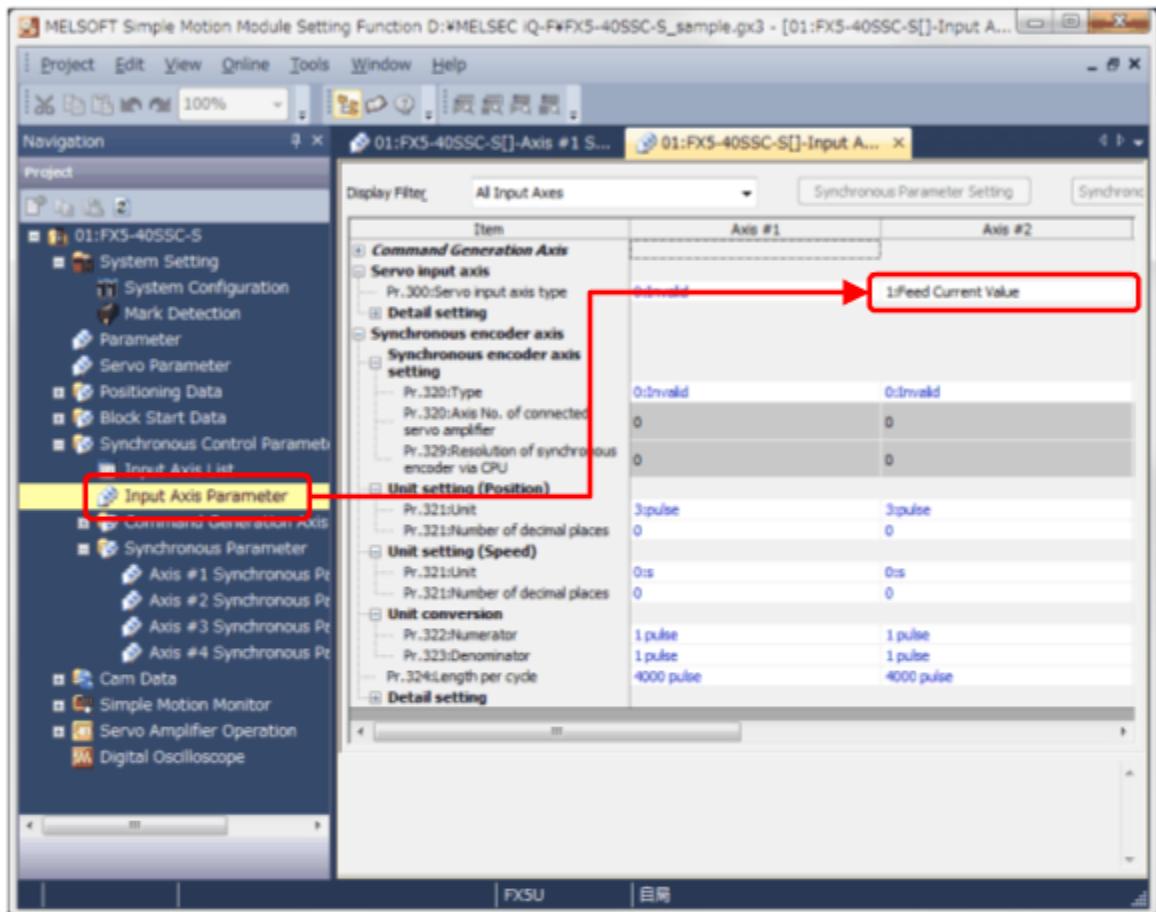


Cambie los siguientes parámetros. Utilice los valores predeterminados para los parámetros de eje E/S que no sean los siguientes.


Elemento	Descripción
Servo input axis	Pr.300: Servo input axis type 1: Feed current value

**3.3.4****Transición de la ventana de parámetros del control sincrónico**

A continuación se muestra la transición de la ventana de los parámetros sincrónicos.

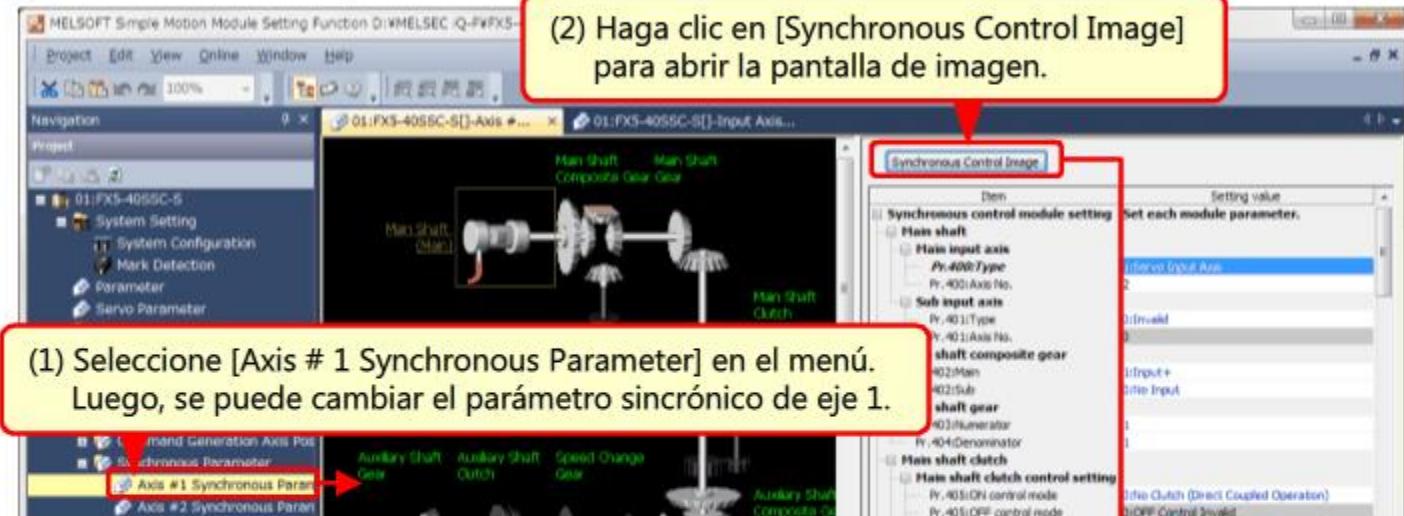**[Parámetros sincrónicos]**


[Synchronous control image]

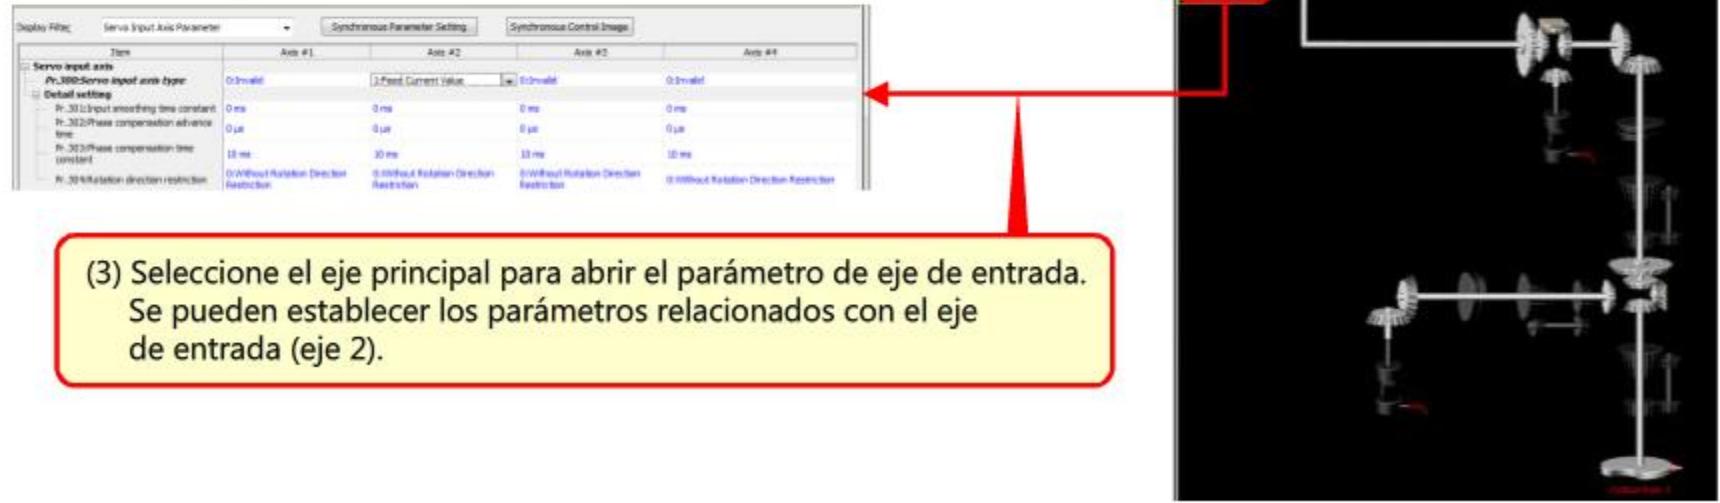**[Parámetro de eje de entrada]**

**3.3.5****Creación de datos de leva**

Crear datos de leva.

En la siguiente página, opere la pantalla real y cree datos de leva.

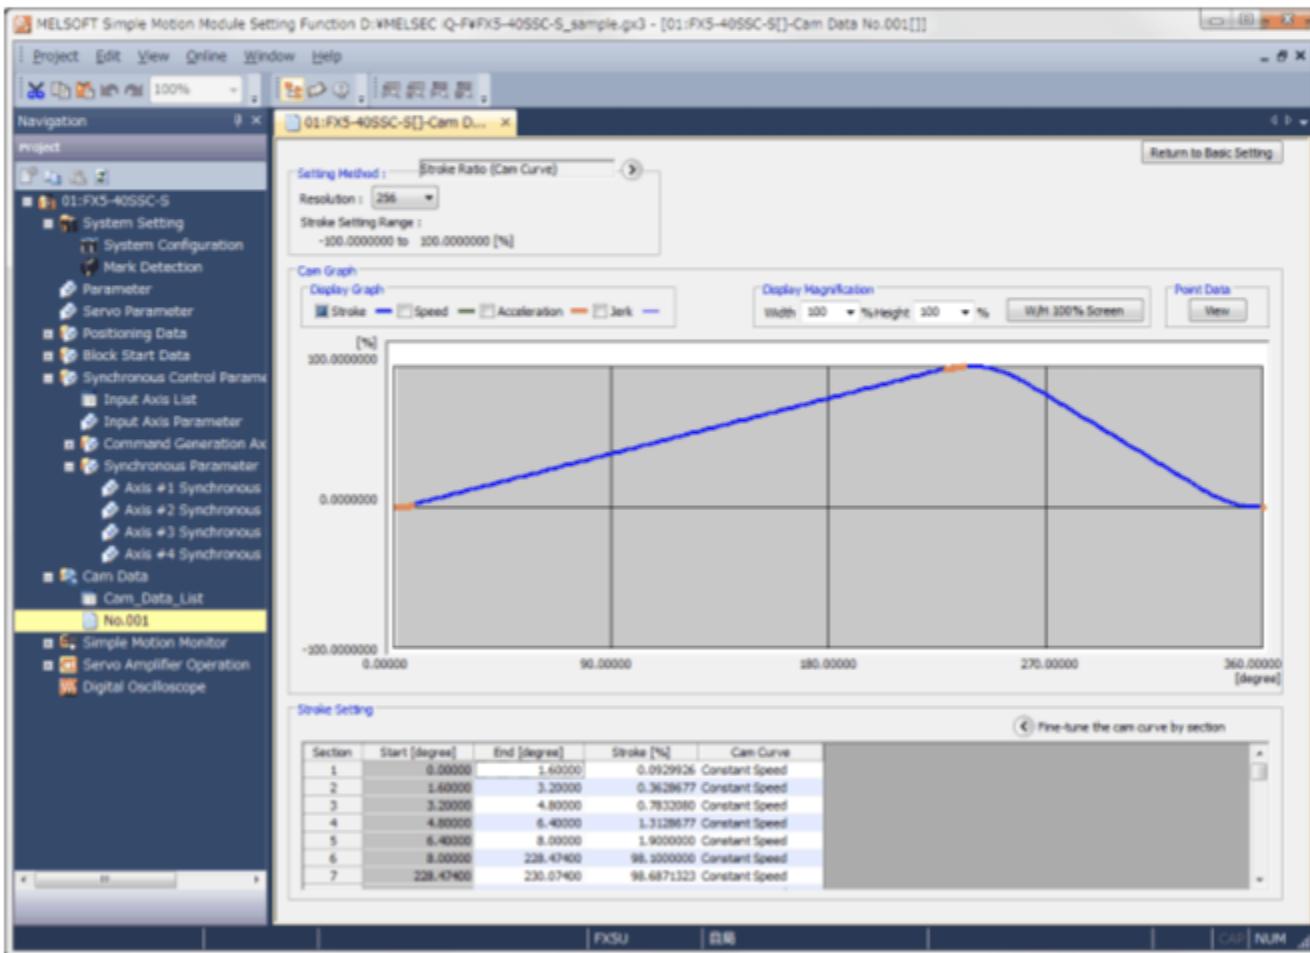


3.3.5

## **Creación de datos de leva**

A set of three red navigation icons: a left arrow, a right arrow, and a 'TOC' label.

MELSOFT Simple Motion Module Setting Function D:¥MELSEC IQ-F¥FX5-40SSC-S sample.qx3 - [01:FX5-40SSC-S[]]-Cam Data No.001[]]

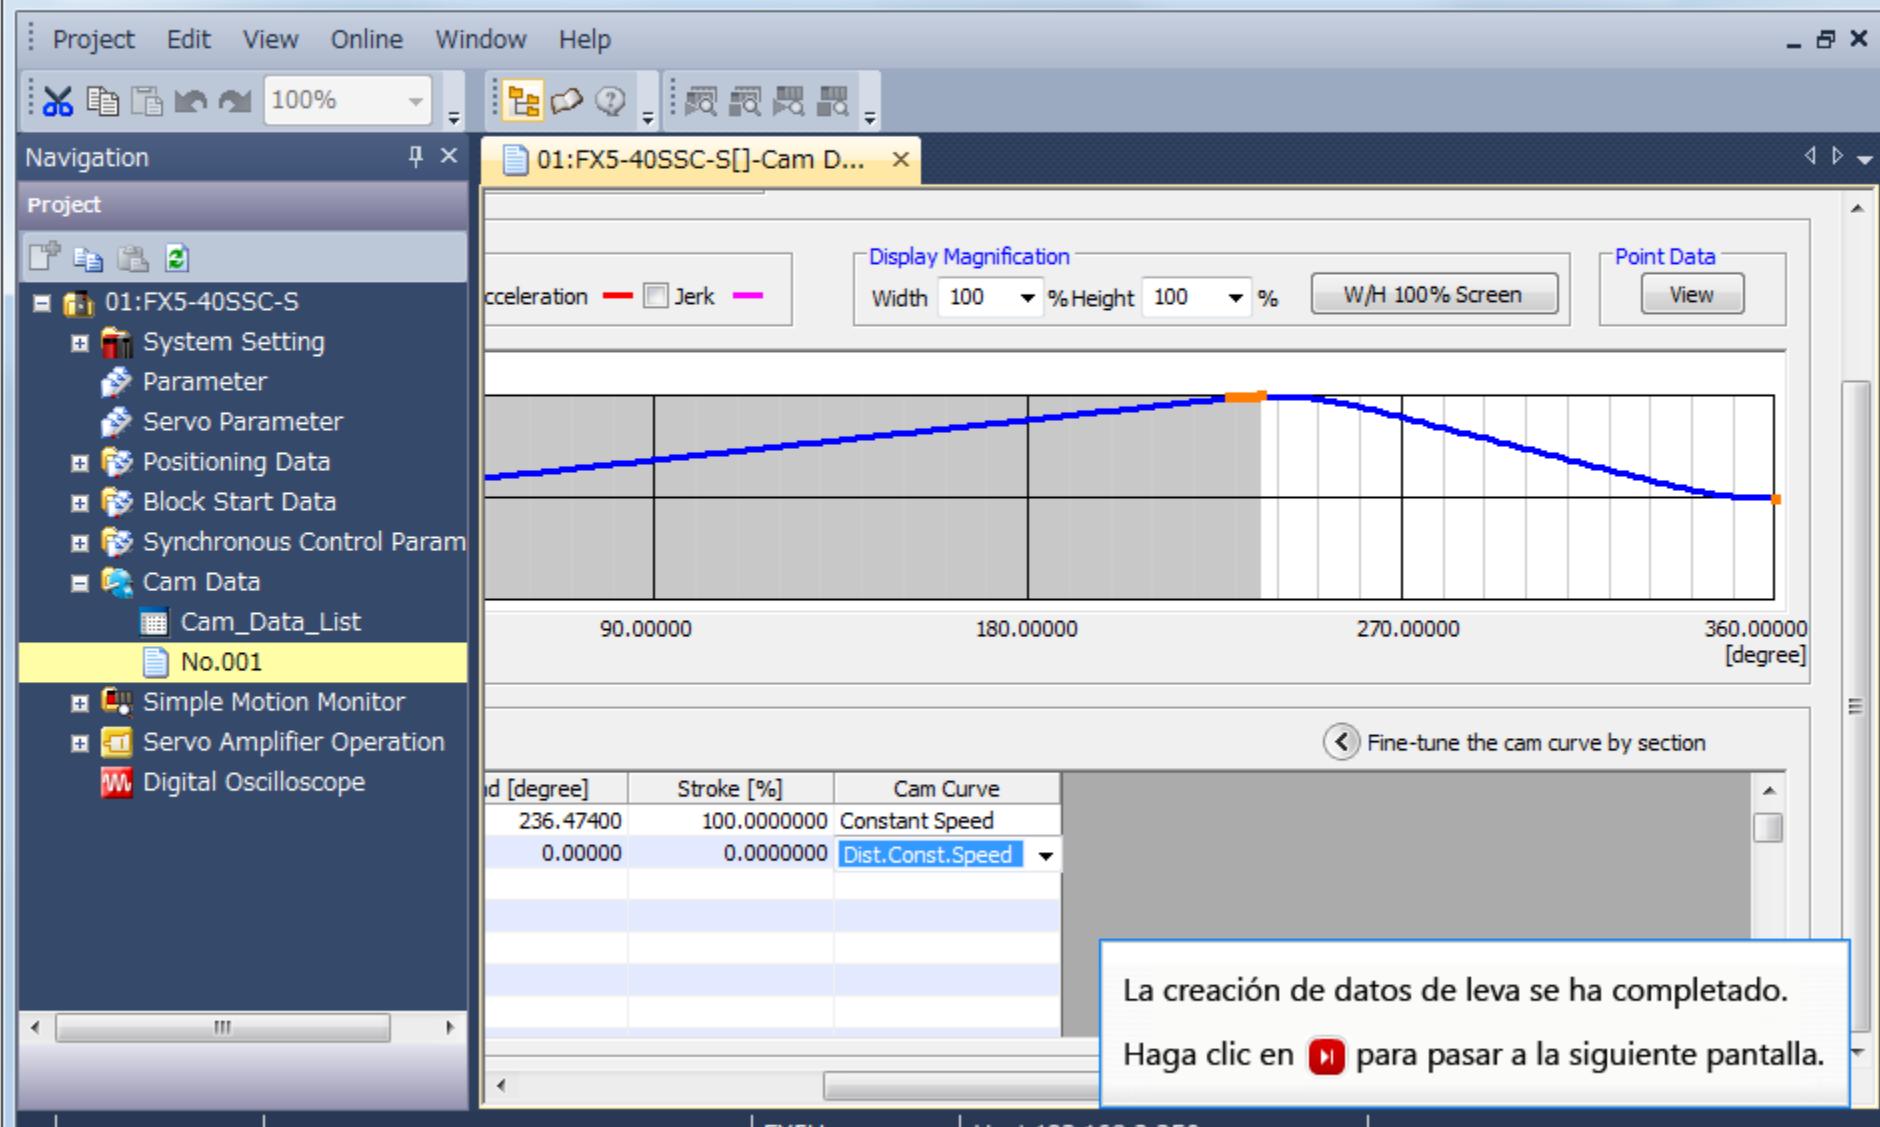

La creación de datos de leva se ha completado.

Haga clic en  para pasar a la siguiente pantalla.

**3.4**

## Verificación de operación para el control sincrónico



Compruebe la operación del control sincrónico.

Guarde el proyecto primero. (Consulte la sección 2.2.7).

Luego de guardar el proyecto, escriba los parámetros del control sincrónico y los datos de leva en el módulo de movimiento simple. (Consulte la sección 2.3.6).

**3.4.1****Iniciar el control sincrónico y verificar la operación**

Inicie el control sincrónico y verifique la operación.

En la siguiente página, opere la pantalla real e inicie el control sincrónico y la verificación de la operación.

01:FC3-40SSC-S - Axis Monitor

**Axis Monitor** Monitor Type: Axis[Output Axis] Font Size: Ret Select Monitor Item Select Monitor Axis

	Axis #1	Axis #2
Md.20:Feed current value	73057.8 µm	277464.7 µm
Md.21:Machine feed value	73057.8 µm	277464.7 µm
Md.23:Axis error No.	-	-
Md.24:Axis warning No.	-	-
Md.26:Axis operation status	Synchronous Control	Position Control
Md.28:Axis feed speed	4727.35 mm/min	2000.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	-	1
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete	Positioning Complete
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-	1-axis linear control (INC)
Md.47:Positioning data being executed : Acceleration time No.	0:1000	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Deceleration time No.	0:1000	0:1000
Md.47:Positioning data being executed : Axis to be interpolated	-	-
Md.47:Positioning data being executed : M-code	-	-
Md.102:Deviation counter	0 pulse	0 pulse
Md.103:Motor rotation speed	-945.47 (min)	12.72 (min)
Md.104:Motor current value	0.0 %	0.0 %
Md.108:Servo status 1 : Servo alarm	OFF	OFF
Md.108:Servo status 1 : Servo warning	OFF	OFF
Md.114:Servo alarm	-	-
Md.30:External input signal : Lower limit	ON	ON
Md.30:External input signal : Upper limit	ON	ON
Md.31:Status : HPR request flag	OFF	OFF
Cd.181:Forward JOG start	OFF	OFF
Cd.182:Reverse JOG start	OFF	OFF
Cd.180:Axis stop	OFF	OFF

**Module Information List**

- PLC READY(U3KG0950)
- READY(U1NG3190-0)
- Synchronization flag(U1NG31500-0)
- All axes servo ON(U3KG0951)
- Md.108:Service status 1 : READY ON  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.108:Service status 1 : Servo ON  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.50:Forced stop input(U3KG4231)  
**BUSY**  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status : Error detection  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.31:Status / Axis warning detection  
Axis No. 1 2 3 4
- Md.51:AMP-less operation mode(U1NG4222)
- Md.133:Operation cycle over flag(U1NG4230)  
Md.134:Operation time(U1NG4008)  
242 µs
- Md.135:Maximum operation time(U1NG4009)  
263 µs
- Md.18:No. of Path ROM writing(U1NG4224)  
0 times
- Md.52:Searching flag for driver communication 8K...  
Complete of searching for driver ca...
- Md.53:SSCI/Ethernet control status(U1NG4233)  
**Waiting for command accepted**
- Md.131:Digital CSC running flag(U1NG4011)  
Stopped

## 3.4.1

## Iniciar el control sincrónico y verificar la operación

TOC

01:FX5-40SSC-S - Axis Monitor



## Axis Monitor


Monitor Type: Axis(Output Axis)

Font Size: 9pt

 Select Mo

	Axis #1	Axis #2
Md.20:Feed current value	0.0 µm	157079.6 µm
Md.21:Machine feed value	0.0 µm	157079.6 µm
Md.23:Axis error No.	-	-
Md.24:Axis warning No.	-	-
Md.26:Axis operation status	Synchronous Control	Waiting
Md.28:Axis feed speed	0.00 mm/min	0.00 mm/min
Md.44:Positioning data No. being executed	-	-
Md.47:Positioning data being executed : Operation pattern	Positioning Complete	Positioning Complete
Md.47:Positioning data being executed : Control method	-	-
Md.47:Positioning data being		

&lt;Imagen de operación&gt;

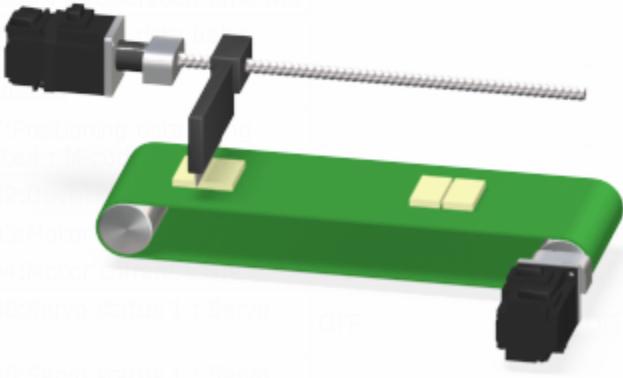

## Module Information List

- PLC READY(U1#G5950)
- READY(U1#G31500.0)
- Synchronization flag(U1#G31500.1)
- All axes servo ON(U1#G5951)
  - Md.108:Servo status 1 : READY ON
    - Axis No.  1  2  3  4
  - Md.108:Servo status 1 : Servo ON
    - Axis No.  1  2  3  4
- Md.50:Forced stop input(U1#G4231)
  - BUSY
    - Axis No.  1  2  3  4
- Md.31>Status : Error detection
  - Axis No.  1  2  3  4
- Md.31>Status : Axis warning detection
  - Axis No.  1  2  3  4
- Md.51:AMP-less operation mode(U1#G4232)
- Md.133:Operation cycle over flag(U1#G4239)

El inicio del control sincrónico y la verificación de la operación se han completado.


Haga clic en para pasar a la siguiente pantalla.

0 times

**3.4.2****Verificación de la operación con osciloscopio digital**

Verifique la operación con un osciloscopio digital.

En la siguiente página, opere la pantalla real y verifique la operación con un osciloscopio digital.

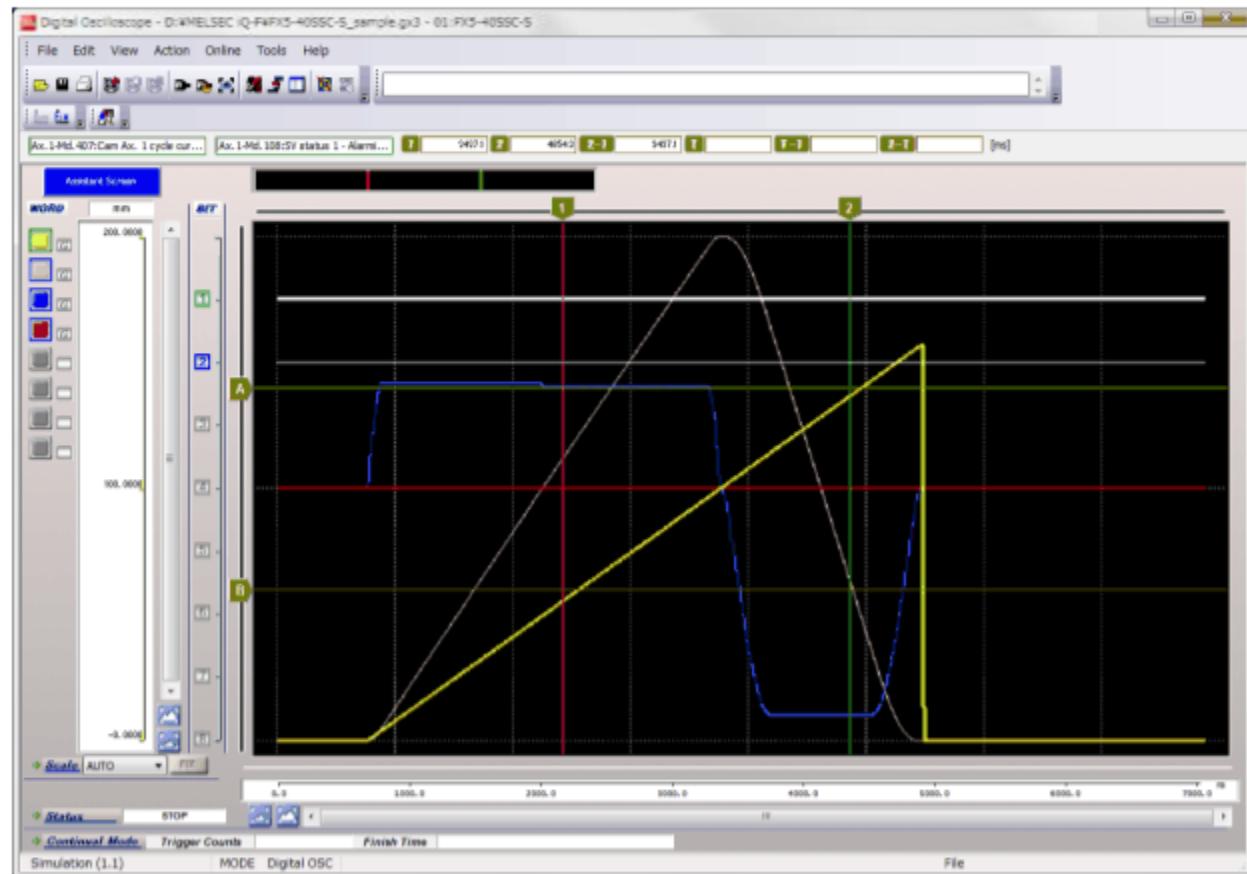

## 3.4.2

## Verificación de la operación con osciloscopio digital

TOC

## Digital Oscilloscope - D:\MELSEC iQ-F\FX5-40SSC-S\_sample.gx3 - 01:FX5-40SSC-S

File Edit View Action Online Tools Help



Note que en el osciloscopio digital la forma de onda de los datos de leva creados coincide con el del valor de velocidad actual del eje 1.  
(La visualización del gráfico varía dependiendo del tiempo para detener la muestra).

- Valor actual de ciclo 1 de eje de leva
- Valor de velocidad actual De eje de leva
- Velocidad del motor
- Valor actual del motor



Scale AUTO FIX

Status STOP

Continual Mode Trigger Counts Finish Time

Simulation (1.1)

0.0 1000.0 2000.0 3000.0



MODE Digital OSC

La verificación de la operación con un osciloscopio digital se ha completado.

Haga clic en para pasar a la siguiente pantalla.

**3.5**

## Resumen de este capítulo

En este capítulo, usted aprendió:

- Configuración del sistema
- Procedimiento de inicio para el control sincrónico
- Creación de parámetros para el control sincrónico
- Verificación de operación para el control sincrónico

### Puntos importantes

Configuración del sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para agregar un eje, configure los servoamplificadores y los números de eje con la conexión SSCNETIII, agregue y conecte los cables de los servomotores y finalmente configure los ajustes con MELSOFT GX Works3.</li></ul>
Procedimiento de inicio para el control sincrónico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Así como el procedimiento de implementación de un sistema de servo con el módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F, ajuste la configuración del sistema, los parámetros, los parámetros del servo, los datos de posicionamiento y los parámetros del control sincrónico, cree datos de leva y escriba los elementos configurados en el módulo de movimiento simple.</li></ul>
Creación de parámetros para el control sincrónico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los parámetros para el control sincrónico incluyen parámetros sincrónicos, parámetros de eje de entrada y datos de leva (cam curve).</li></ul>
Verificación de operación para el control sincrónico	<ul style="list-style-type: none"><li>• En la ventana Axis Monitor, es posible que se verifique el estado del control sincrónico.</li><li>• Utilice un osciloscopio digital para verificar el estado del control sincrónico en un gráfico.</li></ul>

**Prueba****Prueba Final**

Ahora que ha completado todas las lecciones del curso **Módulo de movimiento simple de serie MELSEC iQ-F**, usted está listo para tomar la prueba final.

Si no le ha quedado claro alguno de los temas tratados, aproveche esta oportunidad para repasar esos temas.

**Esta prueba final consta de un total de 5 preguntas (7 áreas).**

Puede tomar la prueba final las veces que desee.

**Cómo calificar la prueba**

Luego de seleccionar la respuesta, asegúrese de hacer clic en el botón **Respuesta**. Su respuesta se perderá si no hace clic en el botón Respuesta. (Se la considerará como pregunta sin respuesta.)

**Resultados de la calificación**

El número de respuestas correctas, el número de preguntas, el porcentaje de respuestas correctas y el resultado sobre si aprobó o reprobó se mostrarán en la página de calificación.

Respuestas correctas: **5**

Total de preguntas: **5**

Porcentaje: **100%**

Para aprobar la prueba, debe responder correctamente al menos **60%** de las preguntas.

**Continuar****Revisar**

- Hacer clic en el botón **Continuar** para salir de la prueba.
- Haga clic en el botón **Revisar** para revisar la prueba. (La respuesta correcta aparece marcada)
- Haga clic en el botón **Reintentar** para volver a tomar la prueba.

**Prueba****Prueba Final 1**

Por favor, seleccione el software requerido para ejecutar el control de posicionamiento con la serie MELSEC iQ-F Módulo de movimiento simple.

- MELSOFT GX Works2
- MELSOFT GX Works3
- MELSOFT MT Works2
- MELSOFT GT Works3
- RT ToolBox2

[Respuesta](#)[Retroceder](#)

## Prueba

## Prueba Final 2

Por favor seleccione el número correcto de eje de control del servoamplificador para el eje 1.



Respuesta

Retroceder

**Prueba****Prueba Final 3**

Seleccione el método correcto para encender o apagar un dispositivo arbitrario en el programa de secuencia durante el monitoreo con MELSOFT GX Works3.

- Hacer doble clic en un dispositivo.
- Hacer doble clic en un dispositivo mientras presiona la tecla Alt.
- Hacer doble clic en un dispositivo mientras presiona la tecla Mayús.

[Respuesta](#)[Retroceder](#)

**Prueba****Prueba Final 4**

Seleccione el procedimiento apropiado para el inicio del control sincrónico.

- A → E → C → D → B → F
- E → D → C → B → A → F
- B → F → E → A → D → C

A: Creación de datos de leva

B: Configuración de los parámetros sincrónicos

C: Configuración de datos de posicionamiento

D: Configuración de parámetros y de parámetros del servo

E: Ajustes de configuración de sistema

F: Escribir en el módulo de movimiento simple

**Respuesta**

**Retroceder**

**Prueba****Prueba Final 5**

Seleccione del cuadro de términos la explicación correcta de cada elemento del osciloscopio digital.



: Se puede configurar datos de destino como muestra.



: Se puede configurar un ciclo de muestra y una velocidad de muestra antes y después del lanzamiento.



: Se pueden configurar las condiciones para iniciar la muestra.

**Términos**

- 1: Condición de muestra
- 2: Configuración de lanzamiento
- 3: Selección de prueba

**Respuesta****Retroceder**

## Prueba Calificación de la prueba

Ha completado la prueba final. Sus resultados son los siguientes.

Para terminar la prueba final, avance a la página siguiente.

Respuestas correctas: 0

Total de preguntas: 5

Porcentaje: 0%

Continuar

Revisar

Reintentar

**No ha aprobado la prueba.**

Usted ha completado el curso **Módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F.**

Gracias por tomar este curso.

Esperamos que haya disfrutado las lecciones y que la información aprendida en este curso le sea útil en el futuro.

Puede volver a tomar el curso las veces que desee.

**Revisar**

**Cierre**